


クーラントスルーモータスピンドル / Coolant Through Motor Spindle

# CTMF - 4230 - TSU

## 取扱説明書 / OPERATION MANUAL

日本語 : P1 - P23 / English : P25 - P48

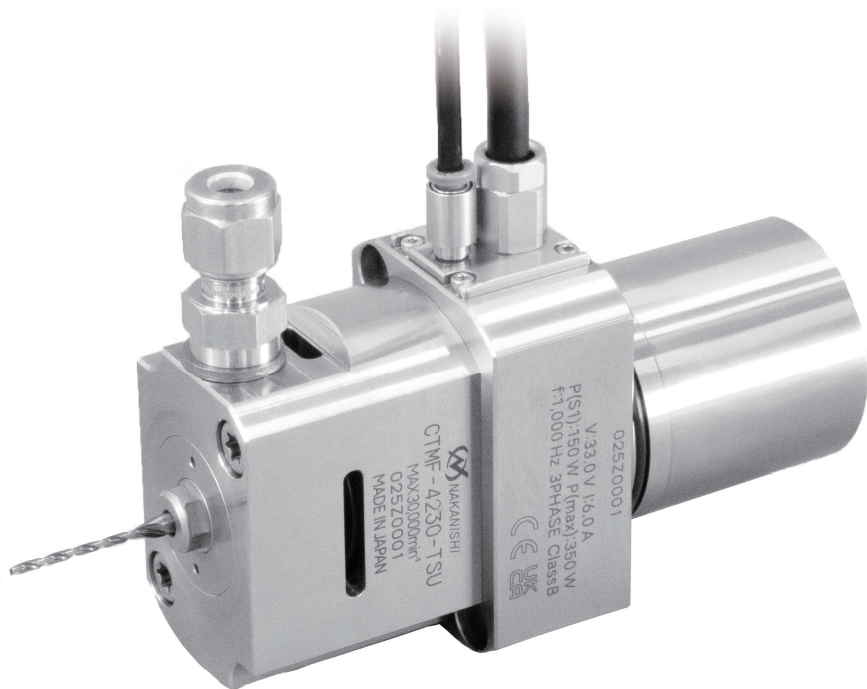

このたびは、クーラントスルーモータスピンドル「CTMF-4230-TSU」をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。本製品は、クーラント穴付小径ドリルを使用できるモータスピンドルです。現在お客様がご使用されている株式会社ツガミ製 CNC 精密自動旋盤の標準回転工具「3282-Y041」と互換性があり、本製品と入れ替えて使用することができます。本製品をご使用頂くためには、E3000i コントローラ、モータコード、エアラインキットが必要です。ご使用前には本取扱説明書および上記製品の取扱説明書をよくお読み頂き、末永くご愛用くだされば幸いです。また、本取扱説明書は、ご使用になられる方がいつでも見ることができる場所に保管してください。

## 目 次

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 1. 安全上の注意事項・表示について                  | P1  |
| 2. 梱包内容                             | P4  |
| 3. 弊社製品の保証                          | P5  |
| 4. お問い合わせ窓口                         | P5  |
| 5. 特 長                              | P5  |
| 6. 仕様および外観図                         | P6  |
| 7. コレット・ドリルの取付方法                    | P9  |
| 8. ドリルの交換方法                         | P10 |
| 9. コレットの交換方法                        | P11 |
| 10. モータコードの接続方法およびエアー供給について         | P12 |
| 11. 高圧ポンプの設置およびクーラント液用ホース、配管部品の接続方法 | P14 |
| 12. クーラント液の供給方法                     | P20 |
| 13. モータスピンドルの取付方法                   | P21 |
| 14. 慣らし運転方法                         | P21 |
| 15. ドリル使用時の注意                       | P22 |
| 16. 故障の原因と対策                        | P23 |
| 17. 製品廃棄                            | P23 |

## 1. 安全上の注意事項・表示について

- 使用前に必ずこの安全上の注意をよくお読み頂き、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全にお使い頂き、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するものです。危害や損害の大きさと切迫の程度に分類しています。いずれも安全に関する内容ですから、必ずお守りください。

| 注意区分  | 危害や損害の大きさと切迫の程度                                |
|-------|------------------------------------------------|
| ⚠ 警 告 | 「人が傷害を負ったり、物的損害の発生がある注意事項」を説明しています。            |
| ⚠ 注 意 | 「軽傷または中程度の傷害、または、物的損害が発生する可能性がある注意事項」を説明しています。 |

## ⚠ 警 告

- ① 本製品は、ハンドツールではありません。お手持ちの工作機械および専用機に取り付けてご使用ください。
- ② 危険ですので回転中は回転体に手を触れないでください。
- ③ 安全のため、回転中は保護覆い、保護メガネ、防塵マスクを使用してください。
- ④ 濡れた手で電源コードのプラグの抜き挿しおよびモータコードに触れないでください。感電のおそれがあります。
- ⑤ 安全を確認するまでは、本製品の取り扱い・取り外しを絶対にしないでください。
  - 1) 本製品を取り扱うときは、各種の損害を防止するため、設置機器の安全確認をしてから取り扱ってください。
  - 2) 本製品を取り外すときは、設置機器の安全を確認し、エネルギー源である電源やクーラント液、供給空気を遮断し、該当するシステム内のクーラント液の残圧除去および圧縮空気を排気してから取り外してください。
- ⑥ 本製品を取り付ける際は、ホルダが機械のアースに接続されていることを確認してください。接続されていないと故障や漏電のときに感電のおそれがあります。
- ⑦ ドリルを取り付けるときは、コレットの締め付けを確実におこない（コレットの締めすぎには注意してください。締めすぎによりスピンドルが破損することがあります。）、ご使用前にもう一度コレットとコレットナットをご確認ください。
- ⑧ 粗悪なドリル（バランスが悪い、芯振れが大きい、シャンクにキズ等があるもの）は使用しないでください。使用するとドリルが折れてけがをすることがあります。初めて使用するドリルを回転させる場合は、始めに低速で回し、安全を確認しながら徐々に回転速度を上げてください。
- ⑨ ドリルは、許容範囲内の回転速度で使用してください。許容範囲を超えた回転速度での使用は、ドリル破損によるけが、物的損害のおそれがあります。
- ⑩ 加工中に極端な負荷（切り込み量、送り量の過多）をかけないでください。極端な負荷によりドリルの破損によるけが、物的損害のおそれがあります。
- ⑪ 高圧ポンプ運転時は、高圧ポンプや配管部品等に保護覆いを使用して安全対策をしてください。
- ⑫ クーラント液の使用には、使用圧力を確認の上、クーラント用ホース、配管部品を接続してください。クーラント用ホース、配管部品の最高使用圧力を超えた場合、破裂によるけがのおそれがあります。
- ⑬ クーラント用ホース、配管部品は確実に接続してください。クーラント液の漏れ等によるけが、物的損害のおそれがあります。
- ⑭ 油性のクーラント液を使用の場合は、クーラント液がミスト状になり易いため、クーラント液への引火のおそれがあります。集塵機、自動消火装置を使用する等の火災防止対策をしてください。
- ⑮ 高圧ポンプの残圧がある場合、ドリルの飛び出しによるけがのおそれがあります。残圧がないことを確認してからドリルの交換をしてください。






## △ 注 意

- ① 本製品を使用する場合は、クーラント液の供給が必要です。クーラント液を供給せずに本製品を使用した場合、発熱等による部品の破損、故障の原因になります。
- ② クーラント液の粘度は ISO 粘度グレード VG22 以下のクーラント液を使用してください。
- ③ 本製品を落下させたり、ぶつけたりしないでください。回転不良や発熱、サヤの変形等、故障の原因になります。
- ④ エンドミルおよび砥石は使用しないでください。加工時の負荷により、コレットナットのカジリによる回転不良等、故障の原因になります。
- ⑤ ドリルを交換するときは、スピンドル内とコレット、コレットナットを必ず清掃してください。研磨粉や切削粉が付着していると、スピンドルやコレット、コレットナットを傷めたり、芯振れの原因になります。
- ⑥ 清掃するときはモータの回転を停止し、ブラシまたは布等でゴミや汚れを落としてください。また、スパナ掛溝部（「6-3 外観図」を参照）へのエアブローを絶対にしないでください。ベアリング内にゴミが入り故障の原因になります。
- ⑦ 装着するドリルのシャンクは、きれいにしてから取り付けてください。ゴミ等がコレット内に入ると、芯振れ等の原因になります。
- ⑧ ドリルの軸径は、コレットの呼び径に対して  $+0 \sim -0.01$  の公差のものをご使用ください。
- ⑨ 作業に合った適正なドリルを選んでください。また、適正な加工条件で作業をしてください。
- ⑩ 機械の稼働中は防塵のため、モータ冷却用エアーの供給を停止しないでください。クーラント液、切削油の供給中に冷却用エアーの供給を停止した場合、エアパージが無くなり、クーラント液、切削油が本製品内部に侵入して故障の原因になります。
- ⑪ クーラント液の供給に加え、外部から切削液を供給する場合、加工中の切削油は刃先に向け、モータスピンドル本体には極力かからないようにしてください。
- ⑫ 作業中に回転ムラや異常な振動が発生した場合は、直ちに作業を中止し、点検をしてください。（「16. 故障の原因と対策」を参照）
- ⑬ 冷却用エアーホースは、確実に接続してください。ホースが外れて暴れるおそれがあります。
- ⑭ 毎日の仕業（始業・終業）点検として、ドリルやコレット、コレットナット、クーラント用ホース、配管部品等に破損や摩耗が無いかを確認してください。
- ⑮ コレットおよびコレットナットは消耗品です。芯振れが大きくなったり傷付いた場合にはコレットまたはコレットナットを交換してください。
- ⑯ 本製品を保管する場合は付着した水分等を良くふき取ってください。サビ発生の原因になります。
- ⑰ 長期間使用していない状態で再び本製品を使用する際は「14. 慣らし運転方法」に従い慣らし運転をしてください。また、異常音・異常発熱がないことを確認の上で使用してください。
- ⑱ 本製品を分解、改造しないでください。分解、改造した場合には、以後の性能について保証できなくなります。また、修理をお断りする場合があります。
- ⑲ 本製品を量産加工機で使用する場合は、万が一の故障に備えて必ず予備のモータスピンドルを用意してください。

2. 梱包内容

梱包箱を開封後、「表 - 1 梱包内容一覧」の内容がそろっていることを確認してください。  
万一、梱包内容が不足している場合は、「4. お問い合わせ窓口」または、ご購入先の販売店までご連絡ください。

   表 - 1 梱包内容一覧
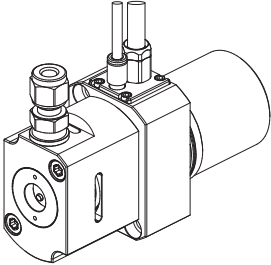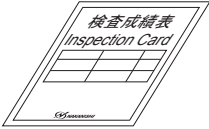
|                                                                                                                           |                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>モータスピンドル本体・・・1個</div> <div></div>   | <div>スパナ (8 × 5)・・・1枚</div> <div></div>                   |
| <div>スパナ (9 × 11)・・・1枚</div> <div></div> | <div>六角穴付ボルト (本体固定用)<br/>(M5 × 30)・・・2個</div> <div></div> |
| <div>取扱説明書・・・1部</div> <div></div>       | <div>検査成績表・・・1枚</div> <div></div>                        |

### 3. 弊社製品の保証

弊社製品について保証はございませんが、次の(1) - (3)の場合は、製品交換、または、無償修理の対応をさせていただきます。

「4. お問い合わせ窓口」または、ご購入先の販売店までご連絡ください。

- (1) 弊社製造上の不具合。
- (2) 梱包内容が不足している場合。
- (3) 梱包箱開封時に製品が破損している場合。  
(但し、お客様の過失により梱包箱を落下させた場合は、製品交換、無償修理の対象外になります。)

### 4. お問い合わせ窓口

弊社製品を安心してご購入 / 使用いただくため、製品に関するご質問、ご相談をお受けしております。ご購入いただきました製品の使用方法、ご購入後のメンテナンス、故障など、弊社「お問い合わせ窓口」までご連絡ください。

#### 📞 お問い合わせ窓口

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| お問い合わせ先 | 株式会社ナカニシ 機工営業部                       |
| 受付時間    | 午前 8 : 00 - 午後 5 : 00 (土日・祝祭日は除きます。) |
| 電話      | 0289 - 64 - 3280                     |
| e-mail  | webmaster-i@nsk-nakanishi.co.jp      |

### 5. 特 長

- ① クーラント液を供給し、クーラント穴付ドリルからクーラント液を吐出して加工をすることができ、深穴加工、高能率の加工が可能です。
- ② クーラント液の圧力は最大 20 MPa まで対応したモータスピンドルです。
- ③ 前方部でのクーラント供給およびコンパクトな外形のため、工作機メーカーの自動旋盤に取り付けが可能です。

## 6. 仕様および外観図

### 6-1 仕様

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| 型式             | CTMF-4230-TSU                            |
| 最高回転速度         | 30,000 min <sup>-1</sup>                 |
| スピンドル精度        | 1 μm 以内                                  |
| 質量             | 1,420 g                                  |
| 騒音 (1 m 離れた位置) | 60 dB (A) 以下                             |
| 最大出力           | 350 W                                    |
| 中間コネクタコード長さ    | 0.5 m                                    |
| IP コード         | IP57 (モータ冷却エアー供給時)                       |
| 互換回転工具         | 3282-Y041 (株式会社ツガミ製)                     |
| 搭載対象 CNC 旋盤    | B026/32-Ⅲ, B038-Ⅲ, S205-Ⅱ/S206-Ⅱなどの背面刃物台 |

#### <クーラント装置の仕様>

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| 供給流体                   | クーラント液 (ISO 粘度グレード VG22 以下) |
| 圧力                     | 3.0 – 20.0 MPa              |
| ろ過精度                   | 5 μm 以下                     |
| 供給用ホース・配管<br>(お客様ご用意品) | 耐圧 20.0 MPa 以上              |

|         | 温度          | 湿度                    | 気圧              |
|---------|-------------|-----------------------|-----------------|
| 使用環境    | 0 – 40 °C   | MAX. 75%<br>(結露がないこと) | 800 – 1,060 hPa |
| 輸送・保管環境 | -10 – 50 °C | 10 – 85%              | 500 – 1,060 hPa |

#### <オプション>

| 使用サイズ                             | φ3.0 mm                                        | φ3.175 mm     | φ4.0 mm     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-------------|
| コレット (CHA-□□AA)<br>※注意 1          | CHA-3.0AA                                      | CHA-3.175AA   | CHA-4.0AA   |
| コレットナット (CHN-CTA-□□)<br>※注意 1     | CHN-CTA-3.0                                    | CHN-CTA-3.175 | CHN-CTA-4.0 |
| モータコード (EMCD-3000i- □ M)<br>※注意 2 | モータコード長さ : 3 m、5 m、7 m<br>(同じ長さのエアーホースが付属します。) |               |             |

※注意 1 : コレットおよびコレットナットは別売りです。使用サイズを選定の上コレット、コレットナットは同じサイズを注文してください。

※注意 2 : モータスピンドルにはモータコードが付属しておりません。モータコードについては、使用長さを選定の上、注文してください。

## 6-2 適合規格

本製品は以下の海外安全規格に対応しています。

- ・北米安全規格 (UL, CSA)  
UL1004-1



CSA C22.2 No.100

- 欧州指令  
低電圧指令



IEC/EN 60034-1

### 6-3 外觀圖

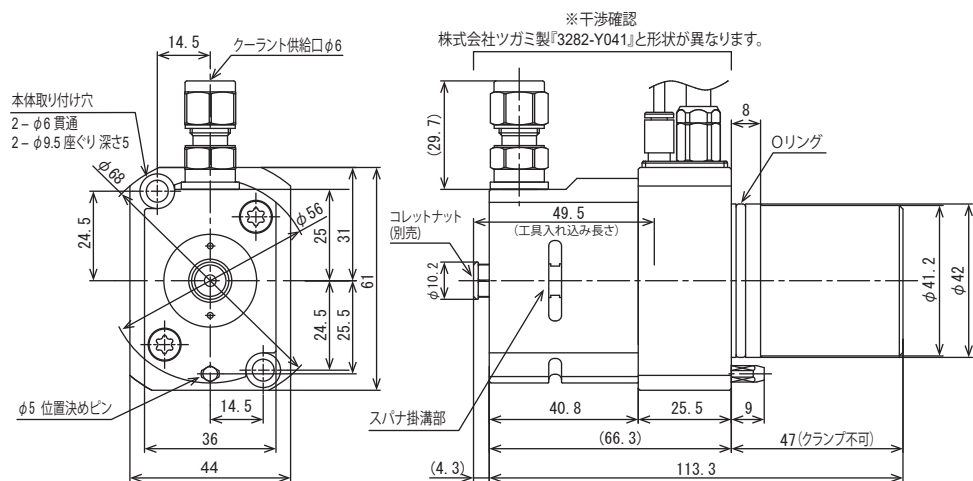


图 - 1

6 - 4 トルク出力特性グラフ

30,000 min<sup>-1</sup>  
※下記のグラフは、クーラント供給時の負荷影響を反映したトルク出力特性グラフです。

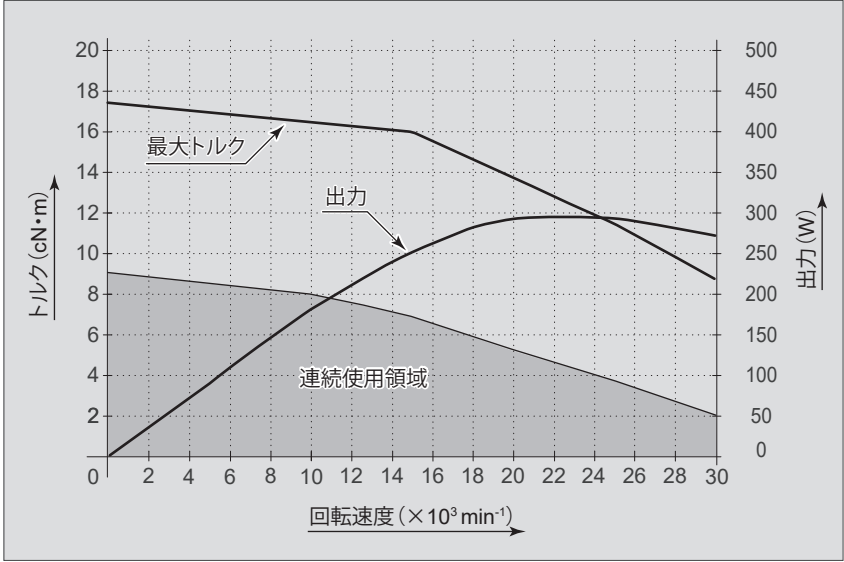


図 - 2

## 7. コレット・ドリルの取付方法

### ⚠ 注 意

- ・ コレットやドリルを取り付けるときは、スピンドル内とコレット、コレットナットを必ず清掃してください。ゴミや切削粉が付着していると、スピンドルやコレット、コレットナットを傷めたり、芯振れの原因になります。
- ・ コレットナットにコレットを取り付けるときは、コレットナットのツメにコレットの溝が確実に入ったことを確認してください。確実に入っていない状態でコレットナットを締めた場合、コレットがスピンドル内に残り、取れなくなる場合があります。
- ・ コレットにドリルが入っていないときは、コレットナットを絶対に締めないでください。必要以上にコレットが締まり、内部でコレットとコレットナットのツメが外れるおそれがあります。ツメが外れると、コレットナットをゆるめてもコレットがスピンドル内に残り、取れなくなる場合があります。
- ・ ドリルの突き出し長さは極力短く取り付けてください。突き出し長さが長いと、ドリルの折れによるけがのおそれがあります。

① コレットナットを手に持ち、コレットを取り付けます。(図-3)

取り付けにくい場合は、ツメの方向に傾けて入れると取り付け易くなります。(図-3、図-4)  
このとき、コレットナットのツメにコレットの溝が確実に入ったことを確認します。(図-5)

② ドリルをコレットに挿入し、コレットナットとドリルと一緒にスピンドル軸に取り付けます。(図-6)

③ スパナ掛溝部から付属のスパナ 8 mm を入れて、スピンドル軸にスパナを掛けて固定してください。(スパナ掛溝部は 2 箇所あります。作業しやすい位置の溝を使用してください。)

④ コレットナットに付属のスパナ 9 mm を掛け、コレットナットを時計回りに回して、ドリルを固定します。『参考締付トルク：6 N・m』

⑤ ドリルの芯振れを確認します。芯振れが大きい場合(目安 5  $\mu$ m 以上)はコレットをゆるめて、コレットの向きを 90° 回してから、再度ドリルを固定します。

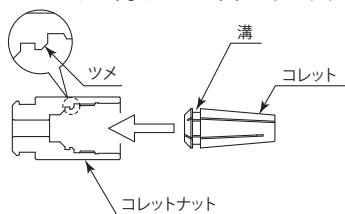


図-3

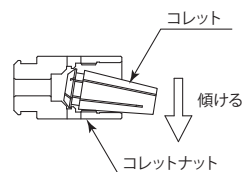


図-4

 


図-5

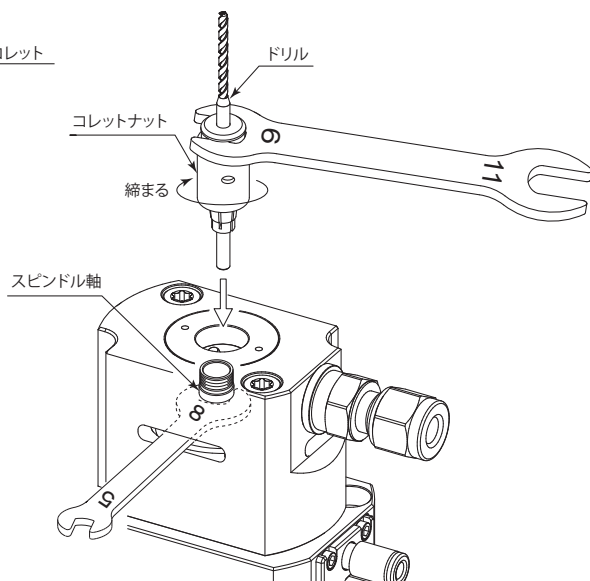


図-6

## 8. ドリルの交換方法

### ⚠ 警 告

高圧ポンプの残圧がある場合、ドリルの飛び出しによるけがのおそれがあります。残圧がないことを確認してからドリルの交換をしてください。

### ⚠ 注 意

- ・ コレットにドリルが入っていないときは、コレットナットを絶対に締めないでください。必要以上にコレットが締まり、内部でコレットとコレットナットのツメが外れるおそれがあります。ツメが外れると、コレットナットをゆるめてもコレットがスピンドル内に残り、取れなくなる場合があります。
- ・ ドリルの突き出し長さは極力短く取り付けてください。突き出し長さが長いと、ドリルの折れによるけがのおそれがあります。

- ① スパナ掛溝部から付属のスパナ 8 mm を入れて、スピンドル軸にスパナを掛けて固定してください。（スパナ掛溝部は 2 箇所あります。作業しやすい位置の溝を使用してください。）
- ② コレットナットに付属のスパナ 9 mm を掛け、反時計方向に回して、コレットをゆるめてドリルを抜き取ります。（約 1 回転コレットナットを回すと一度固くなり、更に回すとコレットは開きます。）
- ③ コレット、コレットナット、スピンドル内の清掃をします。
- ④ 別のドリルを挿入し、コレットナットを時計回りに回して、ドリルを固定します。
- ⑤ ドリルの芯振れを確認します。芯振れが大きい場合（目安 5  $\mu$ m 以上）はコレットをゆるめて、コレットの向きを 90° 回してから、再度ドリルを固定します。

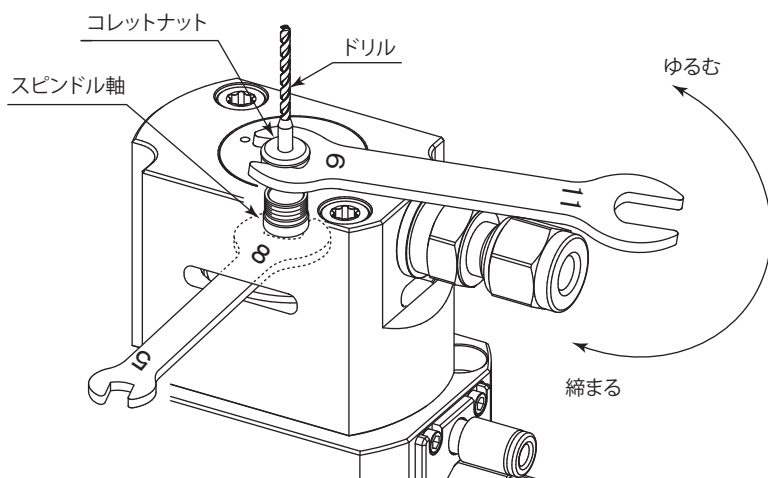


図 - 7

## 9. コレットの交換方法

### ⚠ 注 意

- コレットおよびコレットナットは消耗品です。使用回数が増えれば消耗します。コレット力の低下や摩耗、キズが発生した場合はコレットまたはコレットナットを交換してください。
- コレットナットにコレットを取り付けるときは、コレットナットのツメにコレットの溝が確実に入ったことを確認してください。確実に入っていない状態でコレットナットを締めた場合、コレットがスピンドル内に残り、取れなくなる場合があります。

- ①「8. ドリルの交換方法」によりドリルを付けたままコレットナットをゆるめ、コレットナットがスピンドル軸から外れるまで回し、ドリルと一緒にスピンドル軸から抜きます。その後にコレットからドリルを外します。(図 - 8)
- ②コレットナットを手に持ち、コレットを横穴の方向に傾けるとコレットが外れます。コレットが外れない場合は、もう一方の横穴の方向に傾けます。(図 - 9)
- ③コレットを取り付けるときは、コレットナットを手に持ち、コレットを取り付けます。(図 - 10) 取り付けにくい場合は、ツメの方向に傾けて入ると取り付け易くなります。(図 - 9、図 - 10) このとき、コレットナットのツメにコレットの溝が確実に入ったことを確認します。(図 - 11)

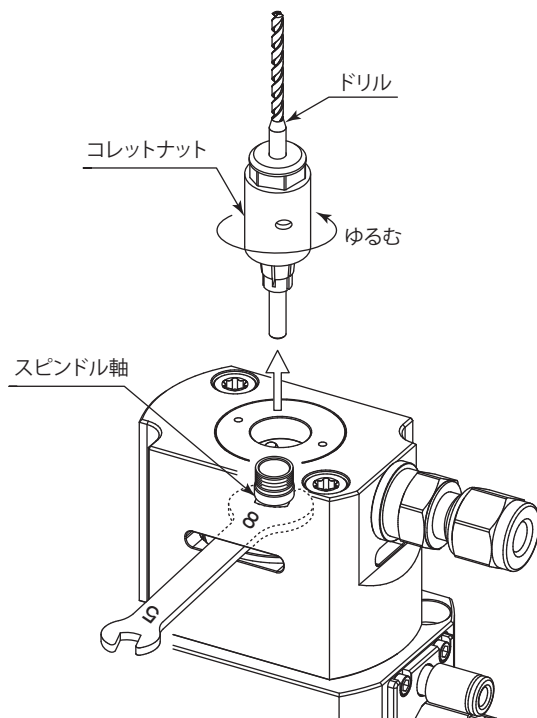


図 - 8

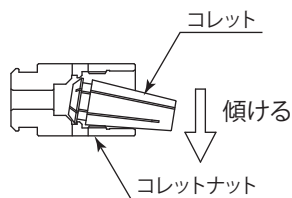


図 - 9

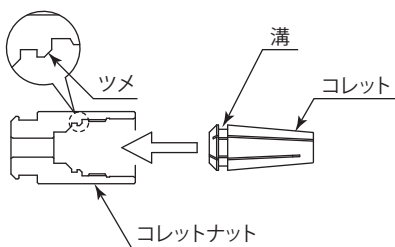


図 - 10

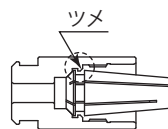


図 - 11

## 10. モータコードの接続方法およびエア供給について

### 10-1 モータコードの接続方法

#### ⚠ 注意

- ・モータコードプラグを接続するときは、必ずコントローラの電源スイッチを OFF にしてから接続してください。電源スイッチが ON の状態でモータコードプラグを接続すると、製品破損の原因になります。
- ・モータコードプラグを接続させないときは、モータコードプラグに油や汚れが付着しないように保護カバー等（モータコードのみ保護カバーが付属しております。）で保護してください。

- ① モータコードの保護カバーを取り外します。

 


図 - 12

- ② モータスピンドル本体側の位置決めピンを上にしてモータコード側のモータコネクタ位置決め溝にまっすぐに挿入します。

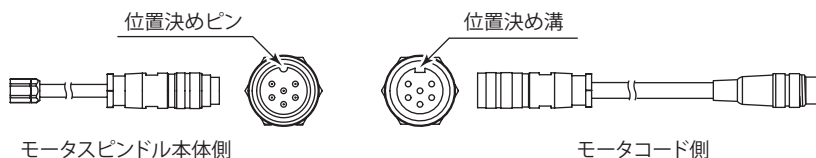


図 - 13

- ③ モータスピンドル本体側のカップリングナットを締めてください。

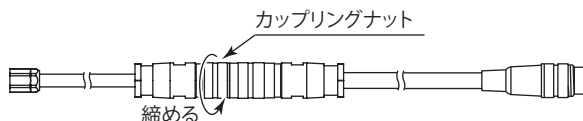


図 - 14

- ④ エアホースのジョイント先端を押しながら栓を外します。



図 - 15

⑤ エアーホースのジョイントにモータスピンドル側のエアーホースを挿入します。

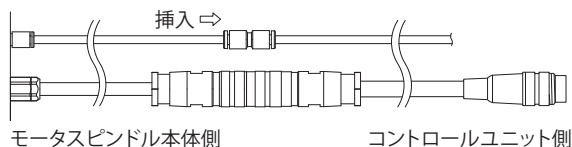


図 - 16

## 10 - 2 エアー供給について

使用するエアーホースの長さ（モータコード長さ）により必要なエアー供給圧が異なります。エアーホースの長さをご確認頂き、表 - 2 のとおりエアー供給圧を設定してください。

### ⚠ 注 意

- ・ ホース長さはモータスピンドルに付属するエアーホースと各モータコードに付属するエアーホースを組み合わせた合計の長さです。図 - 17 と表 - 2 を参考にホースの長さにあったエアー供給圧を設定してください。
- ・ モータスピンドルを 2 本接続するときは、コントローラに付属するエアー分岐ジョイントを使用してエアー出力を 2 本に分岐してください。

表 - 2

| ホース長さ (m) ※注意 3,4             |               | 3.5  | 5.5  | 7.5  |
|-------------------------------|---------------|------|------|------|
| E3000i モータスピンドルを<br>1 本接続した場合 | エアー圧<br>(MPa) | 0.25 | 0.30 | 0.35 |
| E3000i モータスピンドルを<br>2 本接続した場合 |               | 0.30 | 0.35 | 0.40 |

※注意 3：“ホース長さ”はモータスピンドルに付属するエアーホースとモータコードに付属するエアーホースを合わせた合計の長さです。図 - 17 を参照してホース長さをご確認ください。

※注意 4：E3000i コントローラに E3000i モータスピンドル以外を接続する場合、E3000i コントローラの取扱説明書に記載されている“エアー圧の設定”をご確認ください。

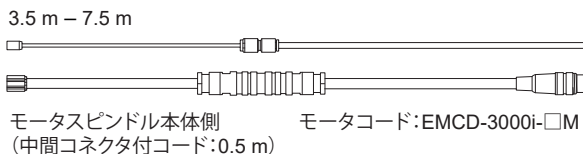


図 - 17

## 11. 高圧ポンプの設置およびクーラント液用ホース、配管部品の接続方法

### ⚠ 警 告

- 高圧ポンプ運転時は、高圧ポンプや配管部品等に保護覆いを使用して安全対策をしてください。
- クーラント液の使用には、使用圧力を確認の上、クーラント用ホース、配管部品を接続してください。クーラント用ホース、配管部品の最高使用圧力を超えた場合、破裂によるけがのおそれがあります。
- クーラント用ホース、配管部品は確実に接続してください。クーラント液の漏れ等によるけが、物的損害のおそれがあります。
- 油性のクーラント液を使用の場合は、クーラント液がミスト状になり易いため、クーラント液への引火のおそれがあります。集塵機、自動消火装置を使用する等の火災防止対策をしてください。

### ⚠ 注 意

- 本製品を使用するには、高圧ポンプやフィルター、高圧クーラント用ホース等が必要になります。お客様でご用意ください。また安全対策のため、リリーフ弁もしくは安全弁を設置してください。
- 工作機械内にマニホールドブロックを設置し、マニホールドブロックと本製品を高圧クーラント用ホースで長さに余裕を持って接続してください。工作機械のテーブル移動等によりホースや配管部品の破損のおそれがあります。
- 高圧ポンプやフィルター、高圧クーラント用ホース等の型番は、弊社で使用した例となります。お客様が必要とする仕様のものを選定、ご用意ください。また、高圧ポンプやフィルター、高圧クーラント用ホース等のお客様ご使用品は、それぞれの取扱説明書をよくお読みいただき、使用してください。

<お客様ご用意推奨品・参考例>

| 名称                 | 型番（弊社使用例）                                             | メーカー          |
|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| 高圧ポンプ              | ハイドロポンプ<br>・ CHP150-1200                              | リックス株式会社      |
| 吸入フィルター、吸入ホース      | （CHP150-1200 アクセサリー）                                  | リックス株式会社      |
| フィルター              | ラインフィルタ<br>・ TM-C-04-2-3CH                            | 大生工業株式会社      |
| 高圧クーラント用ホース        | NH ホース<br>・ NH3-K6-□-K6（□：長さ、単位：m）                    | ASK 株式会社      |
| 高圧クーラント用継手         | Swagelok チューブ継手<br>・ SS-6M0-1-2RS（本製品付属品）             | スウェーヂロック社     |
| クーラント液用ホース<br>配管部品 | NH ホース<br>・ NH4-K6-□-K6（□：長さ、単位：m）                    | ASK 株式会社      |
|                    | レベックスシリーズホース<br>・ NWP3506                             | 横浜ゴム株式会社      |
| マニホールドブロック         | ブロックマニホールド<br>・ BMZSR1-Q2-G2                          | 株式会社ミスミグループ本社 |
| リリーフ弁              | 圧力逃がし弁<br>・ SS-4R3A5-RT<br>スプリングキット<br>・ 177-R3A-K1-F | スウェーヂロック社     |

※各部接続の継手等は別途ご用意ください。

※ハイドロポンプ「CHP150-1200」を使用する場合、クーラント液の粘度によって最大圧力が異なります。

クーラント最大圧力（目安）

- ・ 水溶性：10 MPa
- ・ 油 性：20 MPa

11 - 1 高圧ポンプの設置および接続例

- ① マニホールドブロックを工作機械内の干渉しない場所に設置します。
- ② 高圧ポンプを設置し、吸入フィルターを工作機械等のクーラントタンクに入れます。
- ③ フィルター（ろ過精度 5 $\mu$ m 以下）を設置し、高圧ポンプ、リリース弁およびマニホールドブロックにクーラント液用ホース、配管部品で接続します。
- ④ 高圧ポンプまたは高圧ポンプ流路にリリース弁を接続し、リリース弁の吐出し側にクーラント液用ホース等を接続します。クーラント液用ホース等はクーラントタンクにクーラント液が放出されるように設置します。

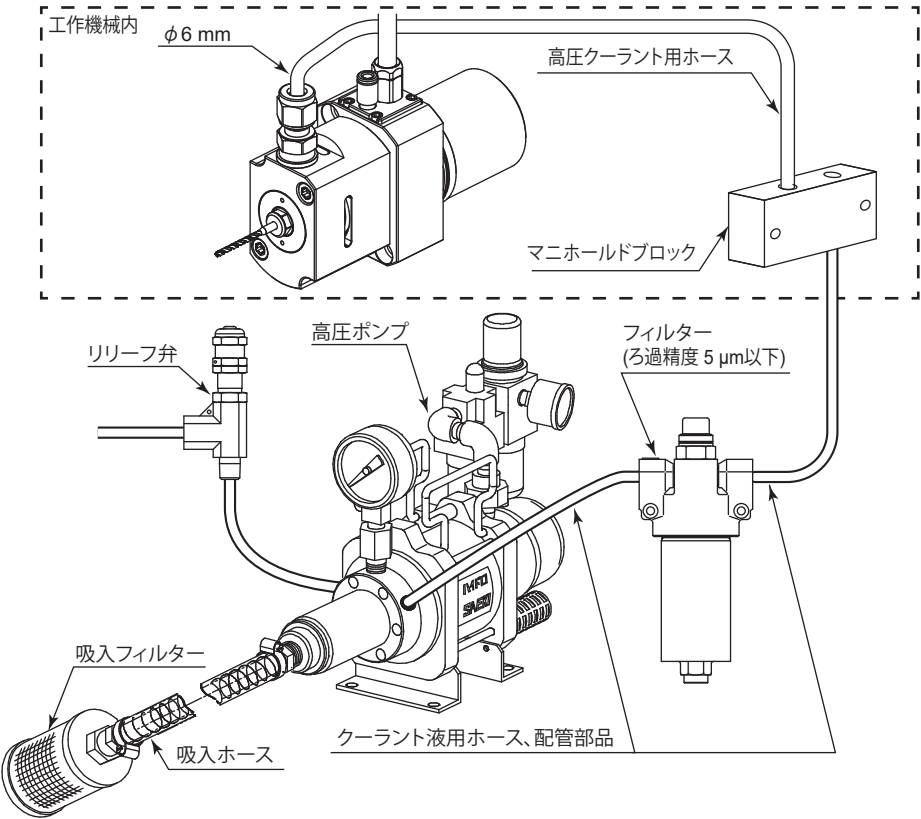


図 - 18 クーラント液用ホース、配管部品の接続例

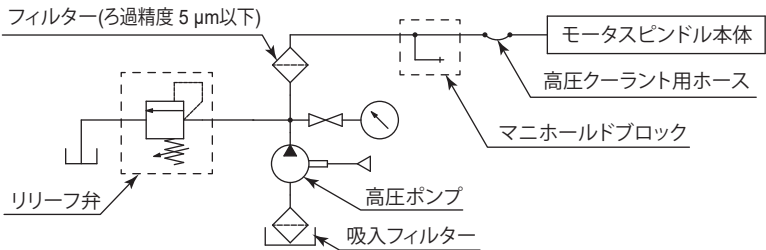


図 - 19 参考回路図

## 11 - 2 高圧クーラント用ホースの接続方法

- ① 高圧クーラント用ホースφ6をクーラント供給口φ6にしっかり奥まで挿し込み、ジョイントナットを時計方向に回して指締めします。(図 - 20)

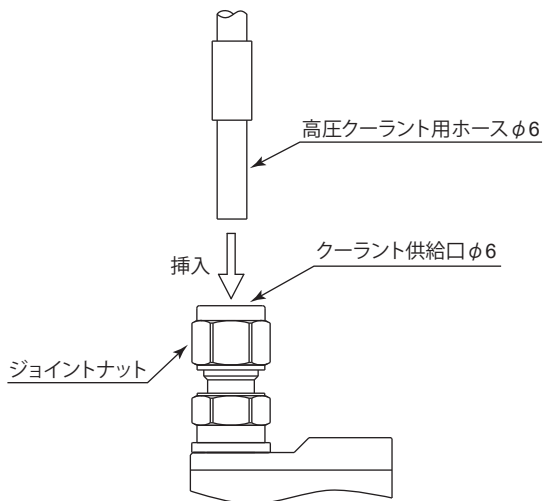


図 - 20

- ② 高圧クーラント用継手のスパナ掛け(斜線部)にモンキーレンチ等を掛け固定し、ジョイントナットをモンキーレンチ等で1回と1/4回転まわして締めます。(図 - 21)

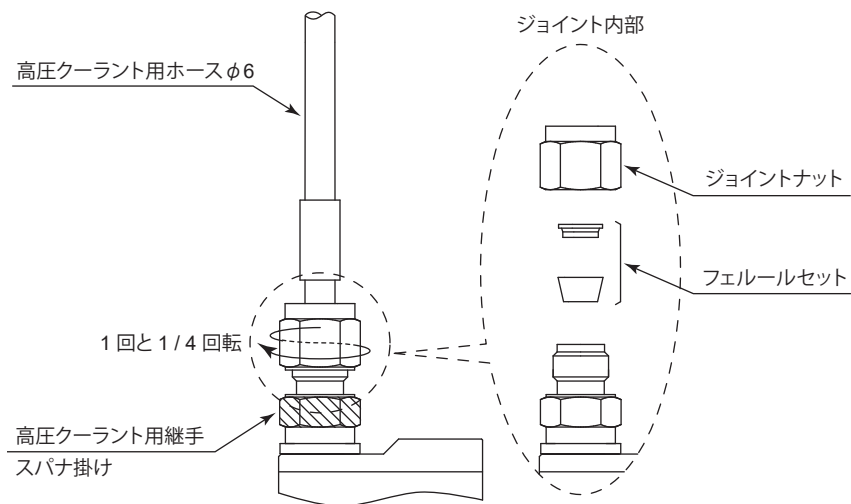


図 - 21

## 11 - 3 高圧クーラント用ホースの再接続方法

### 11 - 3 - 1 取り外し

- ① ジョイントナットをゆるめる前に、高圧クーラント用ホースφ6 にジョイントナット端部の位置を示す目印を付けます。
- ② ジョイントナットのフラット部と高圧クーラント用継手のスパナ掛けに 1 本の直線を描きます。  
(この直線は、ジョイントナットが締め付けられていたときの締め付け位置を確認する目印として使用します。)
- ③ ジョイントナットをゆるめて高圧クーラント用ホースφ6 を抜きます。  
(フェールセットは高圧クーラント用ホースに締め付けられている状態です。)

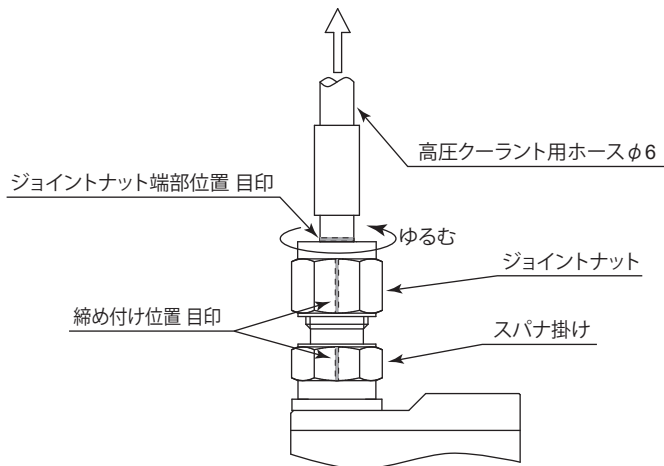


図 - 22

### 11 - 3 - 2 再接続

- ① 高圧クーラント用ホースφ6 に締め付けられているフェールセットのテーパ面を高圧クーラント用継手のテーパ面に密着するように、高圧クーラント用ホースφ6 を挿し込みます。(図 - 23)

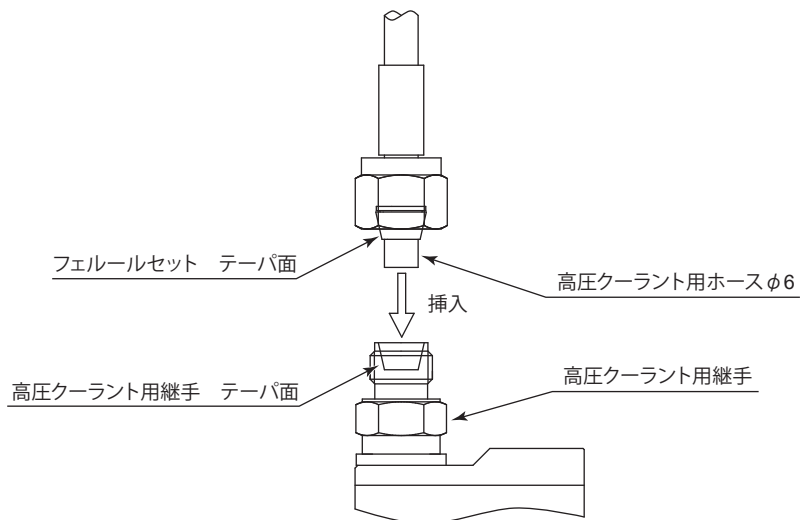


図 - 23

- ② 高圧クーラント用継手のスパナ掛け（斜線部）にモンキーレンチ等を掛け固定し、ジョイントナットをモンキーレンチ等で前回締め付けたところ（締め付け位置とジョイントナット端部位置の目印）まで締め付けます。（図 - 24）

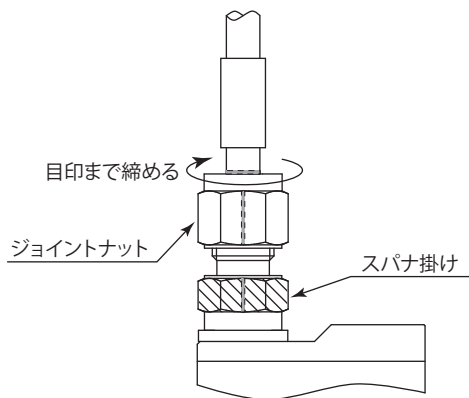


図 - 24

- ③ ジョイントナットをごくわずか（線の太さ分程度）増し締めします。（図 - 25）

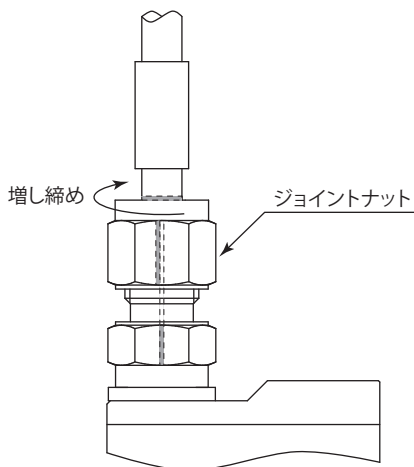



図 - 25

## 12. クーラント液の供給方法

### ⚠ 注 意

- 本製品を使用する場合は、クーラント液の供給が必要です。クーラント液を供給せずに本製品を使用した場合、発熱等により部品の破損、故障の原因になります。
- クーラント液の粘度は ISO 粘度グレード VG22 以下のクーラント液を使用してください。粘度が低いほど、クーラント液が出やすくなります。
- 冷却用エアをモータスピンドルに供給した後にクーラント液を供給してください。冷却用エアを供給せずにクーラント液を供給した場合、モータスピンドル内部のエアパージが無くなりクーラント液が本製品内部に侵入して故障の原因になります。
- 本製品に供給するクーラント液は、ろ過精度 5  $\mu\text{m}$  以下のフィルターを通したクーラント液を使用してください。

### 12-1 運転方法

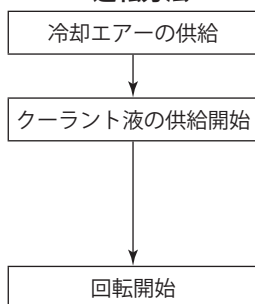

モータスピンドルに 0.25 – 0.40 MPa に調整したクリーンな冷却用エアを供給します。

※「10-2 エア供給について」を参照し、エア圧力を調整します。

クーラント液は 3.0 – 20.0 MPa に調整します。


※ハイドロポンプ「CHP150-1200」を使用する場合、クーラント液の粘度によって最大圧力が異なります。

クーラント最大圧力（目安）

- 水溶性：10 MPa
- 油性：20 MPa

モータスピンドルを徐々に回転させます。

### 12-2 停止方法

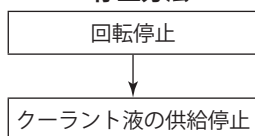

モータスピンドルの回転を停止させます。

クーラント液の供給を停止します。

※冷却用エアを停止させる場合は、クーラント液の供給停止後、5 分以上冷却用エアを供給してから停止してください。

### 13. モータスピンドルの取付方法

#### ⚠ 警告

モータスピンドルを取り付ける際は、ホルダが機械のアースに接続されていることを確認してください。接続されていないと故障や漏電のときに感電の恐れがあります。

#### ⚠ 注意

- モータスピンドルを取り付ける際は、衝撃や損傷を与えないでください。モータスピンドル内部の故障の原因になります。
- モータスピンドル外径  $\phi 41.2$ 、 $\phi 42$  の胴径部での取り付けは絶対にしないでください。

本製品は胴径部を締め付けず、本製品の本体取り付け穴によって固定するモータスピンドルです。取り付けによる製品の変形または損傷が最小になるよう設計されている製品です。

- モータスピンドルの  $\phi 5$  位置決めピンを下にして、外径  $\phi 42$  の胴径部を工作機械ホルダに挿入します。（上段への取り付けを推奨します。）
- 本体取り付け穴 2 箇所を付属の六角穴付ボルト（M5×30）で固定してください。（図 - 26）

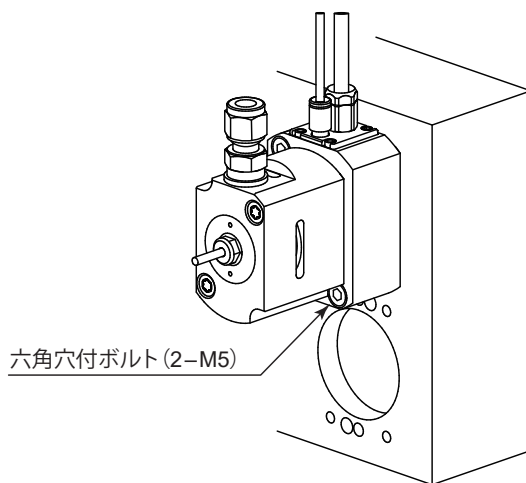


図 - 26

### 14. 慣らし運転方法

運送中や保管中、または取り付け時に軸受け内部グリースが移動している場合、そのままの状態で急速に最高回転速度まで上げると、グリース抵抗により温度が上昇して軸受けを損傷することがあります。取り付け後、または最初に使用する場合は必ず慣らし運転をしてください。慣らし運転は表 - 3 のステップ 1 から 4 までをおこなってください。

表 - 3

| ステップ                      | 1                           | 2      | 3      | 4      |
|---------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|
| 回転速度 (min <sup>-1</sup> ) | 5,000                       | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
| 回転時間 (min)                | 15                          | 10     | 10     | 10     |
| 注意事項                      | クーラント液を 3 MPa 程度の圧力で供給すること。 |        |        |        |

## 15. ドリル使用時の注意

### ⚠ 注意

- ドリル使用時のモータスピンドル最高回転速度は、下記の計算式を参照してください。

$$\text{回転速度 (min}^{-1}\text{)} = \frac{1,000 \times \text{切削速度 (m / min)}}{3.14 \times \text{刃径 (mm)}}$$

- ドリルの突き出し長さは極力短く取り付けてください。突き出し長さが長いと、ドリルの折れによるけがのおそれがあります。
- 破損防止のためドリル長が長いものを使用する場合は回転を一気に上げず徐々に回転を上げて使用してください。
- ドリルはドリル長が長くなればなるほど先端が振れ、破損しやすくなりますので、3D 以上のガイド穴をあけてからドリル加工をおこなってください。（＜ドリルの深穴加工例＞を参照ください。）

- ① 切削速度はドリルおよび被削材により変わるため、ドリルメーカーの推奨する条件で使用してください。
- ② ドリルはメーカー推奨の回転速度でご使用ください。  
推奨範囲を超えた回転速度での使用は、ドリル破損の原因になりますのでご注意ください。
- ③ ドリルの突き出しを長くする場合は、使用回転速度を下げてください。（表 - 4）
- ④ 装着するドリルのシャンクは、きれいにしてから取り付けてください。  
ゴミ等がコレット内に入ると、芯振れ等の原因になります。
- ⑤ 芯振れを確認して使用してください。
- ⑥ 過度な衝撃を与えないでください。

表 - 4 ドリル突き出し長さと回転速度の関係

| 突き出し長さ (mm)   | 最高回転速度       |
|---------------|--------------|
| ドリル径 × 10 倍   | 回転速度の 100%   |
| ドリル径 × 20 倍   | 回転速度の 60%    |
| ドリル径 × 20 倍以上 | 回転速度の 30% 以下 |

#### <ドリルの深穴加工例>

##### (1) ガイド穴加工 (同径のドリル)



図 - 28

##### (2) ガイド穴に低回転で挿入



図 - 29

##### (3) 切削回転で深穴加工

 


図 - 30

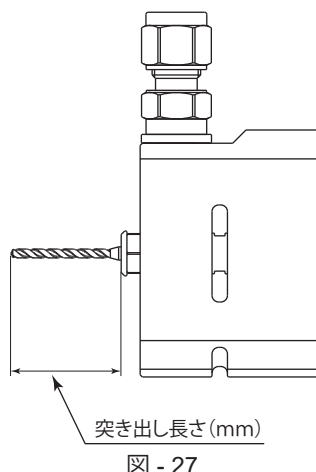


図 - 27

※工具メーカー推奨の条件および取扱いにて使用してください。

## 16. 故障の原因と対策

故障かな・・・？と思ったら、修理を依頼する前にもう一度、次のようなチェックをお願いします。

| 症 状                | 原 因                                  | 対 策                                            |
|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| 回転しない              | ボールベアリングの破損                          | ボールベアリングの交換。<br>(弊社までお送りください。)                 |
|                    | モータの故障                               | モータの修理または交換。<br>(弊社までお送りください。)                 |
|                    | コレットナットの接触・カジリ                       | コレットナットの交換。<br>または、スピンドルの修理。<br>(弊社までお送りください。) |
| 回転中に発熱する           | ボールベアリング内への異物の侵入によるベアリングの破損          | ボールベアリングの交換。<br>(弊社までお送りください。)                 |
| 回転中に異常振動・異常騒音が発生する | キズがあるドリルの使用                          | ドリルを交換してください。                                  |
|                    | ボールベアリング内に異物が侵入                      | ボールベアリングの交換。<br>(弊社までお送りください。)                 |
|                    | ボールベアリングの摩耗                          |                                                |
| ドリルが抜ける            | コレットおよびコレットナットのゆるみ                   | コレットおよびコレットナットを点検、清掃して締め直してください。               |
|                    | コレットおよびコレットナットの摩耗                    | コレットおよびコレットナットを交換してください。                       |
| ドリルの芯振れがひどい        | ドリルにキズがある                            | ドリルを交換してください。                                  |
|                    | コレットにコレットナットが正しくセットされていない            | コレットにコレットナットを正しくセットしてください。                     |
|                    | コレットおよびコレットナットの摩耗・キズ                 | コレットおよびコレットナットを交換してください。                       |
|                    | スピンドル内の摩耗・キズ                         | スピンドル軸の交換。<br>(弊社までお送りください。)                   |
|                    | コレットおよびコレットナットまたはスピンドル内にゴミが付着・固着している | コレットおよびコレットナットまたはスピンドル内を清掃してください。              |
|                    | ボールベアリングの摩耗                          | ボールベアリングの交換。<br>(弊社までお送りください。)                 |
| ドリルの先端からクーラント液が出ない | ドリルの破損またはつまり                         | ドリルを交換してください。                                  |
|                    | クーラント液の圧力不足                          | クーラント液の圧力を確認し、調整してください。                        |
|                    | 高圧ポンプの故障                             | メーカーで修理をしてください。                                |
|                    | クーラントフィルターのつまり                       | フィルターの清掃または交換をしてください。                          |

E3000i コントローラの取扱説明書も併せてご参照ください。

## 17. 製品廃棄

本製品を廃棄する際は、産業廃棄物として処分してください。

株式会社ナカニシ nakanishi-spindle.com

〒322-8666 栃木県鹿沼市下日向700  
TEL: 0289-64-3380 FAX: 0289-62-5636

**NAKANISHI INC.**  en.nakanishi-spindle.com

700 Shimohinata, Kanuma, Tochigi 322-8666, Japan

**NSK America Corp.** www.nskamericacorp.com

1800 Global Parkway, Hoffman Estates, IL 60192, USA

**NSK Europe GmbH** 

Elly-Beinhorn-Str. 8, 65760 Eschborn, Germany

**NSK United Kingdom Ltd.** UK Responsible Person

Hertford House, Rutherford Close, Stevenage, Hertfordshire, SG1 2EF, UK

本書の内容は、改善のため予告なしに変更することがあります。

Contents are subject to change without notice.

取扱説明書の  
ダウンロード  
Download  
operation  
manual



ウェブサイト ▶  
Our website

