

クイックチェンジスピンドル / Quick Change Spindle

NRR4040-QC

取扱説明書 / OPERATION MANUAL

日本語 : P1 - P14 / English : P17 - P32

OM-K0640 002



このたびは、クイックチェンジスピンドル NRR4040-QC をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。本製品は、レバーによりコレットホルダが簡単に交換でき、研削・エンドミル・ドリル加工等に使用できるスピンドルです。本製品をご使用頂くためには、「E4000 コントローラ」、「ブラシレスモータ」、「エアーラインキット」が必要です。ご使用前にこの取扱説明書および「E4000 コントローラ」、「ブラシレスモータ」、「エアーラインキット」の取扱説明書をよくお読み頂き、末永くご愛用ください。また、この取扱説明書は、ご使用になられる方がいつでも見ることができる場所に保管してください。

目 次

1. 安全上の注意・表示について	P2
2. 特長	P3
3. 仕様および外観図	P4
4. モータとの接続方法	P5
5. チャックおよび工具の交換方法	P6
6. コレットホルダの交換方法	P8
7. スピンドルの取付方法	P9
8. 慣らし運転方法	P12
9. 砥石および切削工具使用時の注意	P13
10. 故障の原因と対策	P14

1. 安全上の注意事項・表示について

- 使用前に必ずこの安全上の注意をよくお読み頂き、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全にお使い頂き、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するものです。危害や損害の大きさと切迫の程度に分類しています。いずれも安全に関する内容ですから、必ずお守りください。

注意区分	危害や損害の大きさと切迫の程度
△警 告	「人が傷害を負ったり、物的損害の発生がある注意事項」を説明しています。
△注 意	「軽傷または中程度の傷害、または、物的損害が発生する可能性がある注意事項」を説明しています。

△警 告

- ① 本製品は、ハンドツールではありません。お手持ちの工作機械および専用機に取り付けてご使用ください。
- ② 危険ですので回転中は回転体に手を触れないでください。
- ③ 安全のため、回転中は保護覆い、保護メガネ、防塵マスクを使用してください。
- ④ 濡れた手で電源コードプラグの抜き差しおよびモータコードに触れないでください。感電のおそれがあります。
- ⑤ モータの回転が止まってからチャック開閉レバーを操作してください。回転中に操作すると内部部品が接触し故障します。
- ⑥ 安全を確認するまでは、本製品の取り扱い・取り外しを絶対にしないでください。
 - 1) 本製品を取り扱うときは、各種の損害を防止するため、設置機器の安全を確認してから取り扱ってください。
 - 2) 本製品を取り外すときは、設置機器の安全を確認し、エネルギー源である電源や供給空気を遮断し、該当する設備システム内の圧縮空気を排気してから取り外してください。
- ⑦ 本製品を取り付ける際は、ホルダが機械のアースに接続されていることを確認してください。接続されていないと故障や漏電のときに感電のおそれがあります。
- ⑧ 本製品を回転させる際は、コレットホルダを取り付けた状態で、レバーがLOCK（ロック）の位置にあることを確認してから回転させてください。
- ⑨ コレットホルダに工具を取り付けるときは、チャックの締め付けを確実におこない（チャックの締めすぎには注意してください。締めすぎによりコレットホルダが破損することがあります。）ご使用前にもう一度ご確認ください。
- ⑩ 粗悪な工具（バランスが悪い、芯振れが大きい、シャンクの曲がり等のあるもの）は使用しないでください。使用するとシャンクが曲がったり、折れたりし、けがをするおそれがあります。初めて使用する工具を回転させる場合は、始めに低速で回し、安全を確認しながら徐々に回転速度を上げてください。
- ⑪ 工具は、許容範囲内の回転速度で使用してください。許容範囲を超えた回転速度での使用は、工具破損によるけが、物的損害のおそれがあります。
- ⑫ 加工中に極端な負荷（切り込み量、送り量の過多）をかけないでください。極端な負荷により工具の破損によるけが、物的損害のおそれがあります。

⚠ 注 意

- ① 本製品を落下させたり、ぶつけたりしないでください。回転不良や発熱、サヤの変形等、故障の原因になります。
- ② コレットホルダを交換するときは、コレットホルダのテーパ面とスピンドル内面が汚れていないことを確かめ、汚れている場合は必ず清掃してください。研磨粉や切削粉が付着していると、スピンドルやチャックを傷めたり、芯振れの原因になります。
- ③ 清掃するときはモータの回転を停止し、ブラシまたは布等でゴミや汚れを落としてください。また、防塵カバー部（「3 - 2 外観図」参照）へのエアブローを絶対にしないでください。ベアリング内にゴミが入り故障の原因になります。
- ④ 工具を交換するときは、工具シャンク、チャック、チャックナット、コレットホルダの内面を必ず清掃してください。ゴミなどがチャックに入ると、芯振れなどの原因になります。
- ⑤ 工具の軸径は、チャックの呼び径に対して $+0 \sim -0.01$ の公差のものを使用することを推奨いたします。公差 $+0 \sim -0.1$ のものまでは取り付け可能ですが、使用すると芯振れや保持力不足などの不具合の原因になりますので、極力、チャックの呼び径に対して $+0 \sim -0.01$ の公差のものをご使用ください。
- ⑥ 作業に合った適正な製品を選んでください。また、適正な加工条件で作業をしてください。
- ⑦ 加工中の切削液は刃先にかけ、スピンドル本体、コレットホルダには極力からないようにしてください。
- ⑧ 作業中に回転ムラや異常な振動が発生した場合は、直ちに作業を中止し、点検をしてください。（「10. 故障の原因と対策」を参照）
- ⑨ 毎日の仕業（始業・終業）点検として、工具やチャック、チャックナット等に破損や摩耗が無いかを確認してください。
- ⑩ チャック、コレットホルダは消耗品です。芯振れが大きくなったり傷付いた場合にはチャックまたはコレットホルダを交換してください。
- ⑪ 長期間使用していない状態で再び本製品を使用する際は「8. 慣らし運転方法」に従い慣らし運転をしてください。また、異常音・異常発熱がないことを確認の上で使用してください。
- ⑫ 本製品を分解、改造しないでください。分解、改造した場合には、以後の性能について保証できなくなります。また、修理をお断りする場合もあります。
- ⑬ 本製品を量産加工機で使用する場合は、万が一の故障に備えて必ず予備のスピンドルを用意してください。

2. 特 長

- ① レバー式チャッキング方式を採用し、ワンタッチでコレットホルダの交換ができます。
- ② 外装はステンレス材（SUS）で高硬度焼入れ処理・研磨仕上げをおこなった取付外径 $\phi 40\text{mm}$ のスピンドルです。
- ③ コレットホルダは2種類で、取付チャック（CHK、CH16）の種類が豊富です。

3. 仕様および外観図

3 - 1 仕様

型式	NRR4040 - QC
最高回転速度	40,000min ⁻¹
スピンドル精度	1μm 以内
レバー開閉角度	90°
適用モータ ※減速器との併用はできません。	EM-4020、EM-4020A EM-4040、EM-4040A
適用コレットホルダ	QC5 - K (コレットチャック CHK 用) QC5 - 16 (コレットチャック CH16 用)
質量	1,300g

標準付属品

- ・スパナ (36mm) • 1 枚
- ・取扱説明書 • 1 部

※コレットホルダとチャックとチャックナットは別売です。

<オプション>

コレットホルダ	QC5 - K	QC5 - 16
	CHK - □□	CH16 - □□
コレットチャック	φ0.5mm ~ 6.0mmまで0.1mmおき、 および φ2.35mm、φ3.175mm、 φ6.35mm	φ3.0mm、φ3.175mm、φ4.0mm、 φ6.0mm、φ6.35mm、φ8.0mm、 φ10.0mm
チャックナット	K - 265	CHN - 16
スパナ	12 × 14 (2枚必要です。)	17 × 22 (2枚必要です。)
プリセットアダプタ	QC5 - K ADP	QC5 - 16 ADP

3 - 2 外観図

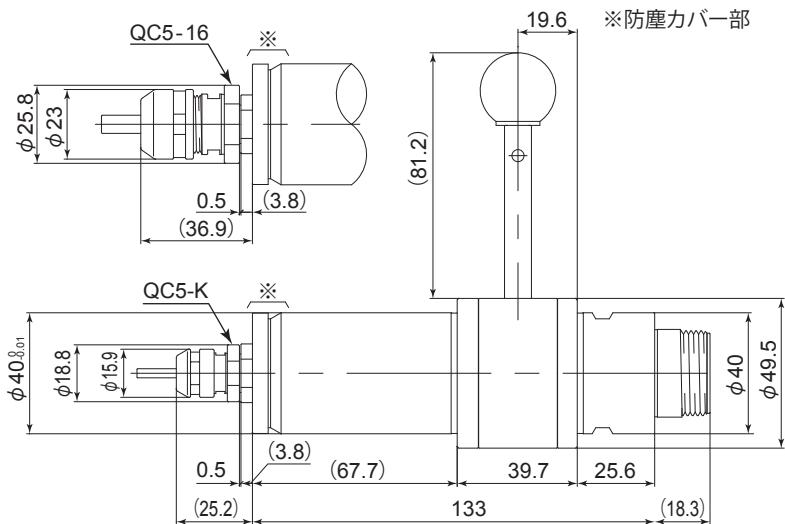


図 - 1

4. モータとの接続方法

△ 注 意

- モータと接続するときは接続部を清掃し、内部にゴミが入らないように注意して取り付けてください。また、汚れた手で取り付けると内部にゴミが入りやすいので、きれいな手で取り付けてください。
- モータと接続するときは、はめあい部のかじり防止のため、本製品とモータを極力真っすぐに取り付けてください。

モータ前部のねじに本製品後部のねじを合わせて時計方向に回します。このとき回転伝動用クラッチが噛み合わない場合には、無理に締め込みますバーを指で回しクラッチを噛み合わせてからねじ込み、最後に付属のスパナ 36mm で締め込みます。

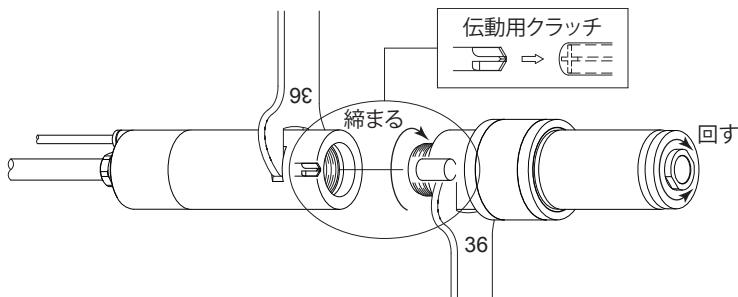


図 - 2

5. チャックおよび工具の交換方法

△注 意

- ・チャックに工具が入っていないときは、チャックナットを絶対に締めないでください。必要以上にチャックが締まり、内部でチャックとチャックナットのツメが外れるおそれがあります。ツメが外れると、チャックナットをゆるめてでもチャックがスピンドル内に残り、取れなくなる場合があります。
- ・チャックナットにチャックを取り付けるときは、チャックナットのツメにチャックの溝が確実に入ったことを確認してください。確実に入っていない状態でチャックナットを締めた場合、チャックがスピンドル内に残り、取れなくなる場合があります。

推奨事項

加工精度向上のため、工具の突き出し長さは極力短く取り付けてください。

5 - 1 スパナによる交換方法

- ① チャックをチャックナットに取り付けます。このときチャックナットのツメにチャックの溝が確実に入ったことを確認します。(図 - 3、図 - 4) (チャックをチャックナットのスパナ掛け方向に傾けて入れると取り付け易くなります。(図 - 5))
- ② コレットホルダにチャックとチャックナットを指で軽くねじ込みます。(最後までねじ込まないでください。) (図 - 6)
- ③ チャックに工具を挿入し、コレットホルダにスパナを掛けて固定します。
チャックナットにスパナを掛け、時計方向に回して工具を固定します。(図 - 7)
- ④ 工具を取り外す場合は、チャックナットにスパナを掛け、反時計方向に回して、チャックをゆるめ工具を取り外します。約1回転チャックナットを回すと1度固くなり、更に回すとチャックは開きます。
- ⑤ チャックを取り外す場合は、チャックナットを手に持ち、チャックをスパナ掛けの方向に傾けるとチャックが外れます。チャックが外れない場合は、もう一方のスパナ掛けの方向に傾けます。(図 - 5)

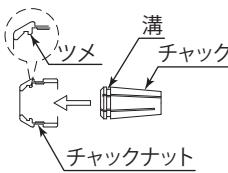


図 - 3

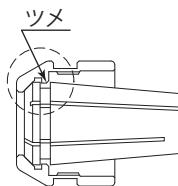


図 - 4

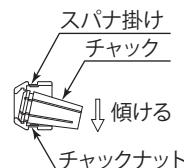


図 - 5

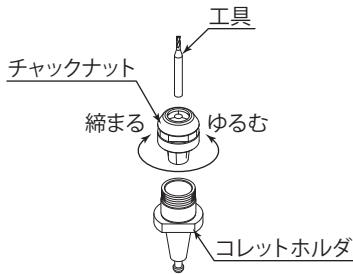


図 - 6

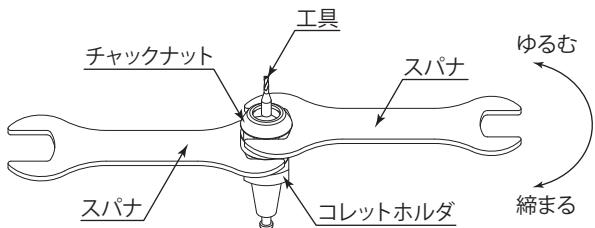


図 - 7

5 - 2 プリセットアダプタによる交換方法

- ① プリセットアダプタをツールホルダ（φ20mm）等に固定します。
- ② プリセットアダプタのスリ割りに合わせ、コレットホルダを挿し込みます。
(図 - 8)
- ③ コレットホルダにチャックとチャックナットを指で軽くねじ込みます。（最後までねじ込まないでください。）(図 - 9)
- ④ チャックに工具を挿入し、チャックナットにスパナを掛け、時計方向に回して工具を固定します。(図 - 10)
- ⑤ 工具を取り外す場合は、チャックナットにスパナを掛け、反時計方向に回して、チャックをゆるめ工具を取り外します。約1回転チャックナットを回すと1度固くなり、更に回すとチャックは開きます。

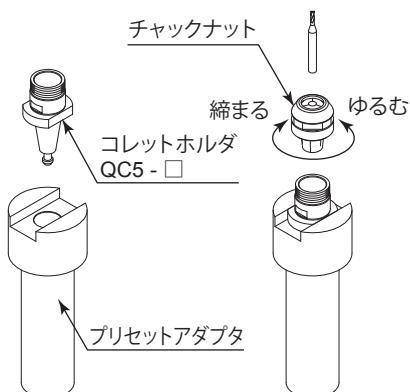


図 - 8

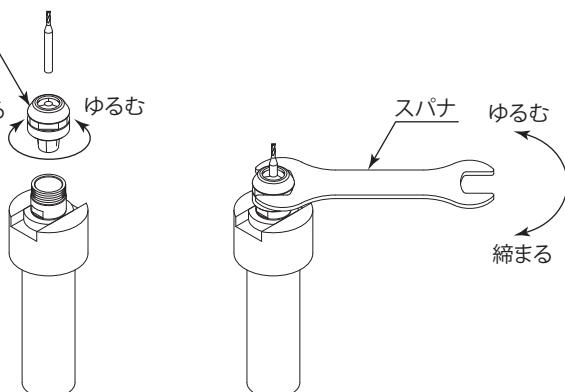


図 - 9

図 - 10

6. コレットホルダの交換方法

△ 注意

コレットホルダを交換する場合は、必ずスピンドルの回転を停止させてください。
スピンドル回転中にレバーの操作をすると故障します。

- ① スピンドルの回転を停止させます。(またはスピンドルの回転が停止していることを確認します。)
- ② レバーを OPEN の方向へ、●マークが合うところまで回します。
コレットホルダを取り外します。
- ③ 別のコレットホルダをスピンドル内部に挿入します。
レバーを LOCK の方向へ、●マークが合うところまで回してコレットホルダを固定します。
このとき、「カチン」という音がするところまでレバーを回します。

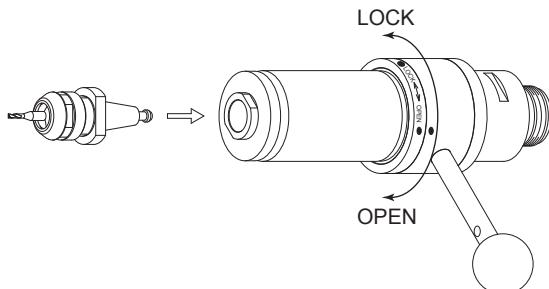


図 - 11

- ④ 自動機などでコレットホルダをスピンドルに取り付ける場合は、スピンドル端面から 1.2 - 1.8mm の位置にセットすることで取り付けが可能です。
この範囲以外ではクランプができない場合がありますので注意してください。

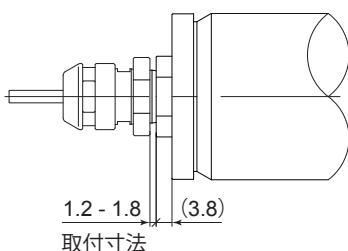


図 - 12 クランプ前

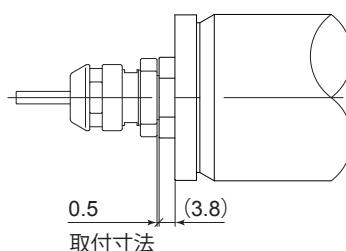


図 - 13 クランプ後

7. スピンドルの取付方法

⚠ 警 告

スピンドルを取り付ける際は、ホルダが機械のアースに接続されていることを確認してください。接続されていないと故障や漏電のときに感電のおそれがあります。

⚠ 注 意

- ・スピンドルを取り付ける際は、衝撃や損傷を与えないでください。スピンドル内部の故障の原因になります。
- ・スピンドルをホルダに取り付ける際は、クランプ推奨範囲内に取り付けてください。クランプ推奨範囲を超えて取り付けた場合、ベアリング等に影響をおよぼし回転不良や故障の原因になります。
- ・スリ割りホルダの締め付けボルトの締め過ぎにご注意ください。
締め過ぎはスピンドルの精度やベアリングの寿命に悪い影響を与えます。締め付け完了の目安はスピンドルの胴部が手で回せなくなったところが目安です。この状態で加工負荷をかけ、スピンドルにズレが生じないことを確認してください。

- ① スピンドルをホルダに取り付ける際は、図 - 14 のクランプ推奨範囲内に取り付けてください。

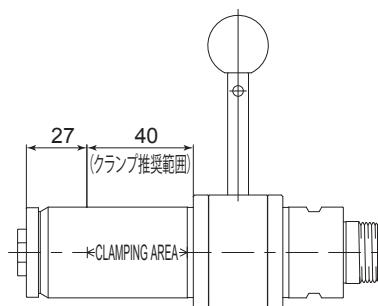


図 - 14

② スピンドルをホルダに取り付ける際は、図 - 15 の取付方法をお勧めします。製作方法については、「③ スリ割りホルダの製作方法」をご参考ください。図 - 15 の方法ができない場合は、図 - 16 の方法で取り付けます。

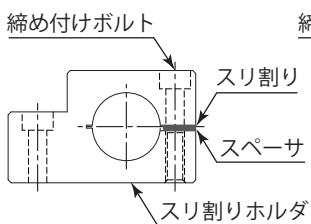
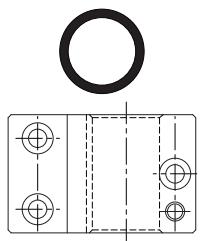


図 - 15



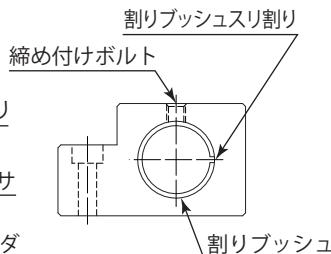


図 - 16

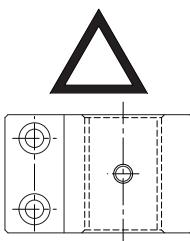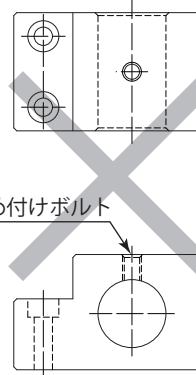

締め付けボルト

図 - 17

⚠ 注意

図 - 17 のように直接ねじで取り付けると、スピンドルの外サヤが変形し回転不良や発熱の原因になりますのでおやめください。(図 - 18 参照)

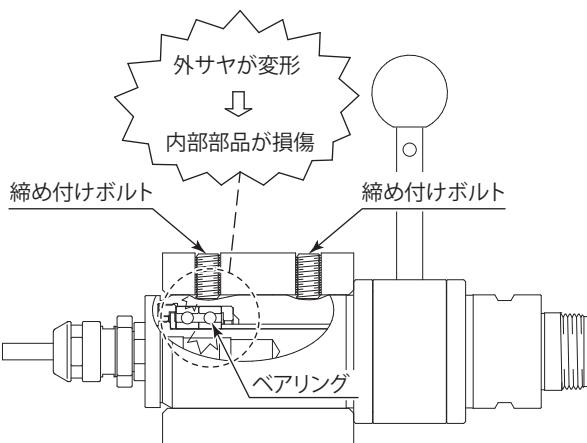


図 - 18

③ スリ割りホルダの製作方法

- (1) スリ割りホルダの内径を荒加工します
- (2) スリ割り加工します。(例 スリ割り 2mm)
- (3) 取り外し用ボルトをねじ込み、スリ割り部を広げます。
- (4) スペーサ (例 $t = 2\text{mm}$) をスリ割り部に入れます。
- (5) 取り外し用ボルトをゆるめ、締め付けボルトをボルトの規定トルクで締め付けます。
- (6) ホルダ内径寸法を $\phi 40$ 公差 $-0.01 \sim -0.015\text{mm}$ 、内径面を真円度・円筒度 $5\mu\text{m}$ 以下になるように仕上げます。
- (7) 締め付けボルトをゆるめ、取り外し用ボルトをねじ込みスリ割り部を広げるとスピンドルが挿入できます。

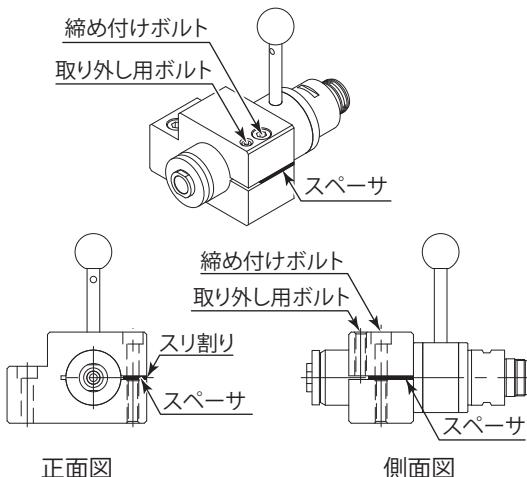


図 - 19

△ 注意

- ホルダの締め付け目安について（クランプメータによる確認方法）
コントローラの電源コードに流れる電流値をクランプメータで測定します。
ホルダの締め付け目安として、締め付け前の最高回転速度での無負荷電流値に対して、締め付け後の無負荷回転時の電流値の増加が **10mA (200V / 230V 時)** 以内で締め付けができる事をご確認ください。締め付け過ぎはスピンドルの精度やベアリングの寿命に悪い影響を与えますのでご注意ください。
- 製作するホルダの寸法や材質が多様なため、製作したホルダの適合性の決定はシステムの設計者または仕様を決定する方が、必要に応じて分析やテストをおこなってから決定してください。ホルダの適合性、スピンドルの所期の特性、安全性の保障は、システムの適合性を決定した方に責任の所在がありますので十分検討し製作してください。

8. 慣らし運転方法

運送中や保管中、または取付時に軸受け内部グリースが移動している場合、そのままの状態で急速に最高回転速度まで上げると、グリース抵抗により温度が上昇して軸受けを損傷することがあります。取り付け後、または最初に使用する場合は必ず慣らし運転をしてください。慣らし運転は表 - 1 を参照しておこなってください。

表 - 1

ス テ ッ プ	1	2	3	4
回 転 速 度 (min^{-1})	10,000	20,000	30,000	40,000
回 転 時 間 (min)	15	10	10	15
注 意 事 項	異常音がないこと。	スピンドルの外筒で温度上昇が 20°C 以下。 20°C を超える場合は、20 分以上停止させる。再スタートしても 20°C を超える場合は取付方法をチェックすること。	スピンドルの外筒で温度上昇が 20°C 以下であればよい。	

9. 砥石および切削工具使用時の注意

△ 注意

砥石は最大周速度が決められています。下記計算式を利用し安全上絶対に最大周速度を超えた回転での使用はしないでください。

$$\text{周速度 (m / s)} = \frac{3.14 \times \text{直径 (mm)} \times \text{回転速度 (min}^{-1})}{1,000 \times 60}$$

- ① 一般的に軸付砥石の周速度として 10 - 30m / s が適正範囲ですので、この範囲での研削をお勧めします。
- ② 軸付砥石のオーバーハングは 13mm 以下で取り付けてください。（図 - 20）
- ③ オーバーハングを長くする場合には、使用回転速度を下げてご使用ください。（表 - 2）
- ④ 砥石は、極力ドレッシングをおこなった後に、ご使用ください。
- ⑤ 砥石の芯振れの大きい粗悪品やキズ、割れ、亀裂があるものは使用しないでください。
- ⑥ 研削の場合 1 回の切り込み量は、0.01mm 以内でおこない、1 回切り込みをした後に数回往復運動をさせ次の切り込みをしてください。
- ⑦ ドリル・エンドミル等は、許容範囲内の回転速度でご使用ください。許容範囲を超えた回転速度での使用は、工具破損によるけが、物的損害のおそれがあります。
- ⑧ 工具を交換するときは、工具シャンク、チャック、チャックナット、コレットホルダの内面を必ず清掃してください。ゴミなどがチャックに入ると、芯振れなどの原因になります。
- ⑨ 過度の衝撃を与えないでください。
- ⑩ 加工精度向上のため、工具の突き出し長さは極力短く取り付けてください。

表 - 2 オーバーハングと回転速度の関係

オーバーハング (mm)	最高回転速度 (min ⁻¹)
20	N × 0.5
25	N × 0.3
50	N × 0.1

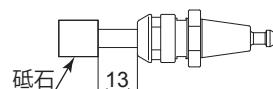


図 - 20

※ N は、オーバーハングが 13mm のときの最高使用回転速度。

10. 故障の原因と対策

故障かな…? と思ったら、修理を依頼する前にもう一度、次のようなチェックをお願いします。

症 状	原 因	対 策
スピンドルが回転しない。	ボールベアリングの破損。	ボールベアリングの交換。 (弊社までお送りください。)
	モータの故障。	モータの修理または交換。 (弊社までお送りください。)
	レバーが OPEN の位置にある。	レバーを LOCK 位置にしてください。
回転中に異常発熱する。	ボールベアリング内への異物の侵入によるベアリングの破損。	ボールベアリングの交換。 (弊社までお送りください。)
	レバーが LOCK 位置から外れている。	部品の交換。 (弊社までお送りください。)
回転中に異常な振動・騒音が発生する。	曲がった工具の使用。	工具を交換してください。
	ボールベアリング内に異物が侵入。	ボールベアリングの交換。 (弊社までお送りください。)
	ボールベアリングの摩耗。	
コレットホルダが抜ける。	コレットホルダの摩耗。	コレットホルダの交換。
	スピンドル内部部品の摩耗、損傷。	部品の交換。 (弊社までお送りください。)
工具が抜ける。	チャックおよびチャックナットのゆるみ。	チャックおよびチャックナットを点検、清掃して締め直してください。
	チャックおよびチャックナットの摩耗。	チャックおよびチャックナットを交換してください。
工具の芯振れがひどい。	工具が曲がっている。	工具を交換してください。
	チャックにチャックナットが正しくセットされていない。	チャックにチャックナットを正しくセットしてください。
	チャック、チャックナット、コレットホルダの摩耗・キズ。	チャック、チャックナット、コレットホルダを交換してください。
	スピンドル内の摩耗・キズ。	スピンドル軸の交換。 (弊社までお送りください。)
	チャック、チャックナット、コレットホルダまたはスピンドル内にゴミが付着・固着している。	チャック、チャックナット、コレットホルダまたはスピンドル内を清掃してください。
	ボールベアリングの摩耗。	ボールベアリングの交換。 (弊社までお送りください。)

株式会社ナカニシ www.nakanishi-inc.com

〒322-8666 栃木県鹿沼市下日向700
TEL: 0289-64-3380 FAX: 0289-62-5636

NAKANISHI INC.  www.nakanishi-inc.com
700 Shimohinata, Kanuma, Tochigi 322-8666, Japan

NSK America Corp. www.nskamericacorp.com
1800 Global Parkway, Hoffman Estates, IL 60192, USA

NSK Europe GmbH 
Elly-Beinhorn-Strasse 8, 65760 Eschborn, Germany

NSK United Kingdom Ltd. UK Responsible Person
Office 4, Gateway 1000, Arlington Business Park, Whittle Way, Stevenage, SG1 2FP, UK

本書の内容は、改善のため予告なしに変更することがあります。
Contents are subject to change without notice.

2022-09-06 CACC0907 0005H