

BMS-4020・BMS-4020RA
BMS-4040・BMS-4040RA

取扱説明書

このたびは、モータスピンドル BMS-4020・BMS-4020RA・BMS-4040・BMS-4040RA をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。本製品は、研削・小径エンドミル・ドリル加工等に使用できるモータスピンドルです。本製品をご使用頂くためには「E4000 コントローラ」、「エアラインキット」が必要です。ご使用前にこの取扱説明書および「E4000 コントローラ」、「エアラインキット」の取扱説明書を良くお読み頂き、末永くご愛用ください。また、この取扱説明書は、ご使用になられる方がいつでも見ることが出来る場所に保管してください。

1. 安全上の注意事項・表示について

- 使用前に必ずこの安全上の注意をよくお読み頂き、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全にお使い頂き、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するものです。危害や損害の大きさや切迫の程度に分類しています。いずれも安全に関する内容ですから、必ずお守りください。

注意区分	危害や損害の大きさと切迫の程度
警告	「人が傷害を負ったり、物的損害の発生がある注意事項」を説明しています。
注意	「軽傷、中程度の傷害、または物的損害が発生する可能性がある注意事項」を説明しています。

警告

- 本製品は、ハンドツールではありません。お手持ちの工作機械および専用機に取り付けてご使用ください。
- 危険ですので回転中は回転体に手を触れないでください。
- 安全のため、回転中は保護覆い、保護メガネ、防塵マスクを使用してください。
- 濡れた手でコネクタの抜き差しおよびモータコードに触れないでください。感電のおそれがあります。
- 安全を確認するまでは、本製品の取り扱い・取り外しを絶対にしないでください。
 - 本製品を取り扱うときは、各種の損害を防止するため、設置機器の安全確認をしてから取り扱ってください。
 - 本製品を取り外すときは、設置機器の安全を確認し、エネルギー源である電源や供給空気を遮断し、該当する設備システム内の圧縮空気を排気してから取り外してください。
- 工具を取り付けるときは、コレットの締め付けを確実におこない（コレットの締めすぎには注意してください。締めすぎによりスピンドルが破損することがあります。）ご使用前にもう一度コレットとコレットナットをご確認ください。
- 粗悪な工具（バランスが悪い、芯振れが大きい、シャンクの曲がり等のあるもの）は使用しないでください。使用するときにはモータの回転を停止し、折れたりし、けがをするおそれがあります。初めて使用する工具を回転させる場合は、始めに低速で回し、安全を確認しながら徐々に回転速度を上げてください。
- 工具は、許容範囲内の回転速度で使用してください。許容範囲を超えた回転速度での使用は、工具破損によるけが、物的損害のおそれがあります。
- 加工中に極端な負荷（切り込み量、送り量の過多）をかけないでください。極端な負荷により工具の破損によるけが、物的損害のおそれがあります。

注意

- 本製品を落下させたり、ぶついたりしないでください。回転不良や発熱、サヤの変形等、故障の原因になります。
- 工具を交換するときは、スピンドル内とコレット、コレットナットを必ず清掃してください。研磨粉や切削粉が付着していると、スピンドルやコレット、コレットナットを傷めたり、芯振れの原因になります。
- 清掃するときはモータの回転を停止し、ブラシまたは布等でゴミや汚れを落としてください。また、防塵カバー部（「3-3 外観図」参照）へのエアブローを絶対にしないでください。ベアリング内にゴミが入り故障の原因になります。
- 装着する工具のシャンクは、きれいにしてから取り付けてください。ゴミ等がコレット内に入ると、芯振れ等の原因になります。
- 工具の軸径は、コレットの呼び径に対して $+0 \sim -0.01$ の公差のものを使用することを推奨いたします。公差 $+0 \sim -0.1$ のものまでは取り付け可能ですが、使用すると芯振れや保持力不足などの不具合の原因になりますので、極力、コレットの呼び径に対して $+0 \sim -0.01$ の公差のものをご使用ください。
- 作業に合った適正な製品や工具を選んでください。また、適正な加工条件で作業をしてください。
- 加工中の切削液は刃先に向け、スピンドル本体には極力かからないようにしてください。
- 作業中に回転ムラや異常な振動が発生した場合は、直ちに作業を中止し、点検をしてください。（「10. 故障の原因と対策」を参照）
- 毎日の作業（始業・終業）点検として、工具やコレット、コレットナット等に破損や摩耗が無いかを確認してください。
- コレットおよびコレットナットは消耗品です。芯振れが大きくなったり傷付いた場合にはコレットを交換してください。
- 長期間使用していない状態で再び本製品を使用する際は「8. 慣らし運転方法」に従い慣らし運転をしてください。また、異常音・異常発熱がないことを確認の上で使用してください。
- 本製品を分解、改造しないでください。分解、改造した場合には、以後の性能について保証できなくなります。また、修理をお断りする場合があります。
- 本製品を量産加工機で使用する場合は、万が一の故障に備えて必ず予備のモータスピンドルを用意してください。

2. 特長

- 外装はステンレス材（SUS）を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径φ40mmのモータスピンドルです。
- 高速ブラシレスモータの採用により、面倒なブラシの交換は不要です。
- モータスピンドルの着脱に便利な中間コネクタ付コードを標準装備しました。

3. 仕様および外観図

3-1 仕様

型式	BMS-4020	BMS-4020RA	BMS-4040	BMS-4040RA
最高回転速度	20,000min ⁻¹		40,000min ⁻¹	
スピンドル精度	1μm以内			
最大出力	1,200W			
騒音	70dB以下			
IPコード	モータスピンドル：IP57、モータコード：IPX7			
質量	1.5kg	2.0kg	1.5kg	2.0kg

標準付属品

- コレットナット（CHN-16）・・・1個*
- スパナ（17×22）・・・2枚
- 取扱説明書・・・1部

※コレットナットは本体に付属しております。

〈オプション〉

コレット（CH16-□□） ※注意1	φ3.0mm、φ3.175mm、φ4.0mm、φ6.0mm、φ6.35mm、φ8.0mm、φ10.0mm		
コレットナット	CHN-16		
モータコード ※注意2	EMCD-4000-□M （動力線）	コード長さ：2m、4m、6m、8m （同じ長さのφ6mmエアースが付属します。）	
	EMCD-4000S-□M （信号線）	コード長さ：2m、4m、6m、8m （同じ長さのφ6mmエアースが付属します。）	

※注意1：コレットは別売りです。使用サイズを選定の上、注文してください。

※注意2：モータスピンドル本体にはモータコードが付属していません。使用長さを選定の上、ご注文ください。

注意

モータコード（EMCD-4000-8MおよびEMCD-4000S-8M）は90°アングルタイプ（BMS-4020RA・BMS-4040RA）にはご使用になれません。

3-2 適合規格

本製品は以下の海外安全規格に対応しています。

- ・北米安全規格（UL, CSA）
UL1004（+CSA 100-04）

3-3 外観図

① BMS-4020・BMS-4040

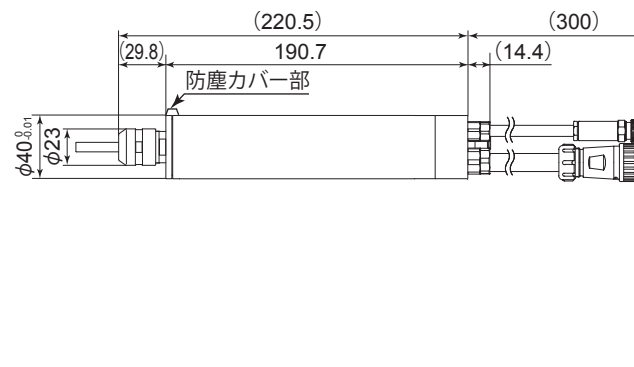


図-1

② BMS-4020RA・BMS-4040RA

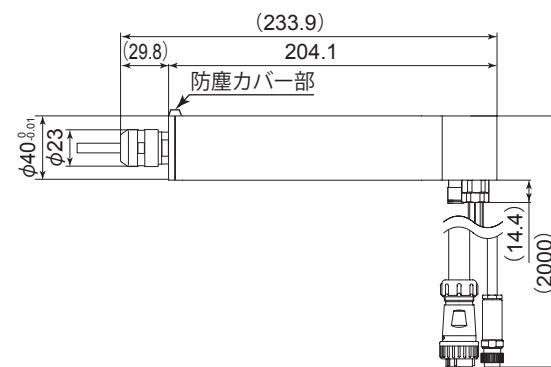


図-2

3-4 トルク出力特性グラフ

① BMS-4020・BMS-4020RA

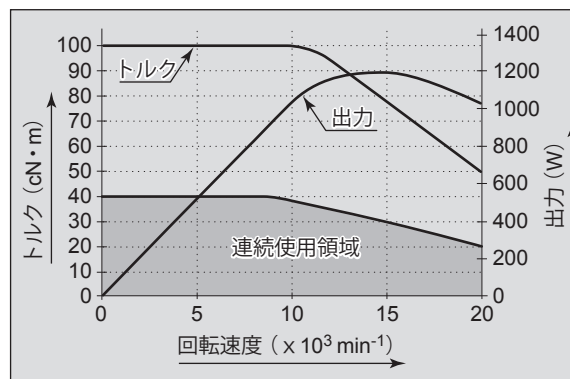


図-3

② BMS-4040・BMS-4040RA

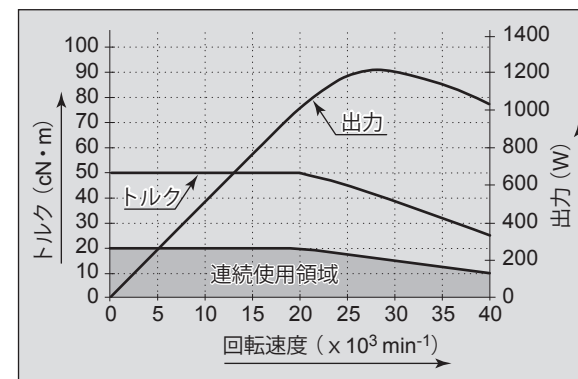


図-4

3-5 エア供給について

モータスピンドルはモータ冷却用エア圧0.2 - 0.35MPaの範囲で動作しますが、連続使用の場合は、エア圧を0.35MPaに設定してください。

4. 工具の交換方法

注意

コレットに工具が入っていないときは、コレットナットを絶対に締めないでください。必要以上にコレットが締められ、内部でコレットとコレットナットのツメが外れるおそれがあります。ツメが外れると、コレットナットをゆるめてもコレットがスピンドル内に残り、取れなくなる場合があります。

- スピンドル軸に付属のスパナ17mmを掛けて固定します。
- コレットナットに付属のスパナ22mmを掛け、反時計方向に回してコレットをゆるめ工具を抜き取ります。（約1回転コレットナットを回すと1度回くなり、更に回すとコレットは開きます。）
- 別の工具を挿入し、コレットナットを時計方向に回して工具を固定します。

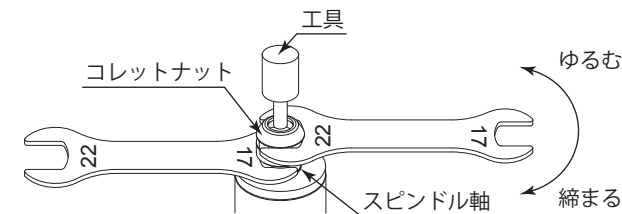


図-5

5. コレットの交換方法

注意

コレットナットにコレットを取り付けるときは、コレットナットのツメにコレットの溝が確実に入ったことを確認してください。確実に入っていない状態でコレットナットを締めた場合、コレットがスピンドル内に残り、取れなくなる場合があります。

- 「4. 工具の交換方法」により工具を付けたままコレットナットをゆるめ、コレットナットがスピンドル軸から外れるまで回し、工具と一緒にスピンドル軸から抜いてください。その後コレットから工具を取り外します。（図-6）
- コレットナットを手に持ち、コレットをスパナ掛けの方向に傾けるとコレットが外れます。コレットが外れない場合は、もう一方のスパナ掛けの方向に傾けます。（図-7）
- コレットを取り付けるときは、コレットナットを手に持ち、コレットを取り付けます（図-8）。取り付けにくい場合は、コレットナットのスパナ掛けの方向に傾けて入れると取り付け易くなります（図-7）。このとき、コレットナットのツメにコレットの溝が確実に入ったことを確認します（図-9）。

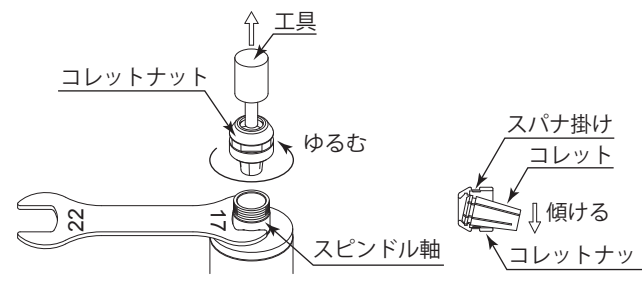


図-6

図-7

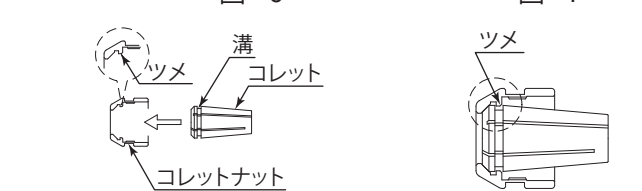


図-8

図-9

6. モータコードの取付方法

注意

- モータコードプラグを接続するときは、必ずコントローラの電源スイッチをOFFにしてから接続してください。電源スイッチがONの状態でもモータコードプラグを接続すると、製品破損の原因になります。
- モータコードプラグを接続させないときは、モータコードプラグに油や汚れが付着しないように保護カバー等（モータコードのみ保護カバーが付属しております）で保護してください。

- モータコード（動力線、信号線）の保護カバーを取り外します。

 


図-10

 


図-11

- モータスピンドル本体側コネクタの位置決めピンとモータコード側コネクタの位置決め溝を合わせてまっすぐに挿入します。

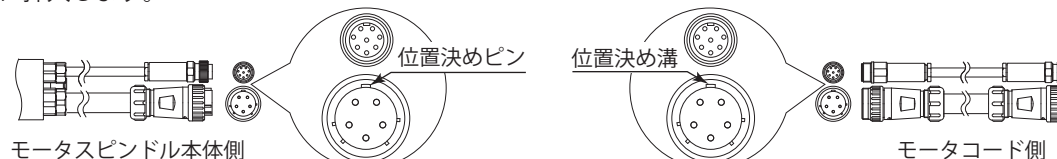


図-12

- ③ 挿入後モータスピンドル本体側のカップリングナットをしっかりと締めます。

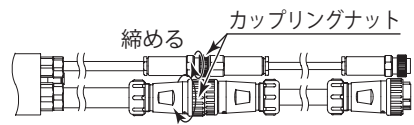


図 - 13

- ④ モータスピンドル側のφ6mm エアーホース（モータ冷却用）のジョイントにモータコード側のエアースを挿入します。

 


図 - 14

7. モータスピンドルの取付方法

警告

モータスピンドルを取り付ける際は、ホルダが機械のアースに接続されていることを確認してください。接続されていないと故障や漏電のときに感電のおそれがあります。

注意

- モータスピンドルを取り付ける際は、衝撃や損傷を与えないでください。スピンドル内部の故障の原因になります。
- モータスピンドルをホルダに取り付ける際は、クランプ推奨範囲内に取り付けてください。クランプ推奨範囲を超えて取り付けられた場合、ベアリング等に影響をおよぼし回転不良や故障の原因になります。
- スリ割りホルダの締め付けボルトの締め過ぎにご注意ください。締め過ぎはスピンドルの精度やベアリングの寿命に悪い影響を与えます。締め付け完了の目安はモータスピンドルの胴部が手で回せなくなったところが目安です。この状態で加工負荷をかけ、モータスピンドルにズレが生じないことを確認してください。

- ① モータスピンドルをホルダに取り付ける際は、図 - 15 のクランプ推奨範囲内に取り付けてください。



図 - 15

- ※モータスピンドルをホルダに取り付ける際は、「ガッチとリング（別売品）」（図 - 16）の使用をお勧めします。寸法やスペースの問題で「ガッチとリング」が使用できない場合は、②に示す方法で取り付けてください。

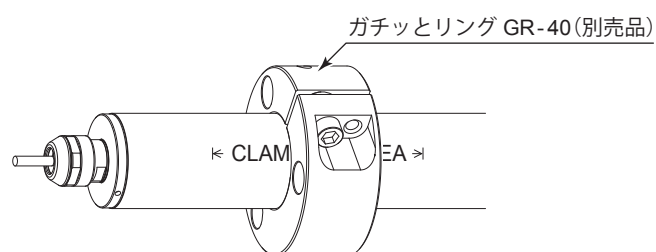


図 - 16

- ② ホルダによる取り付けについては、図 - 17 のようなスリ割りホルダによる取付方法をお勧めします。製作方法については、「③ スリ割りホルダの製作方法」をご参照ください。図 - 17 の方法ができない場合は、図 - 18 の方法で取り付けてください。

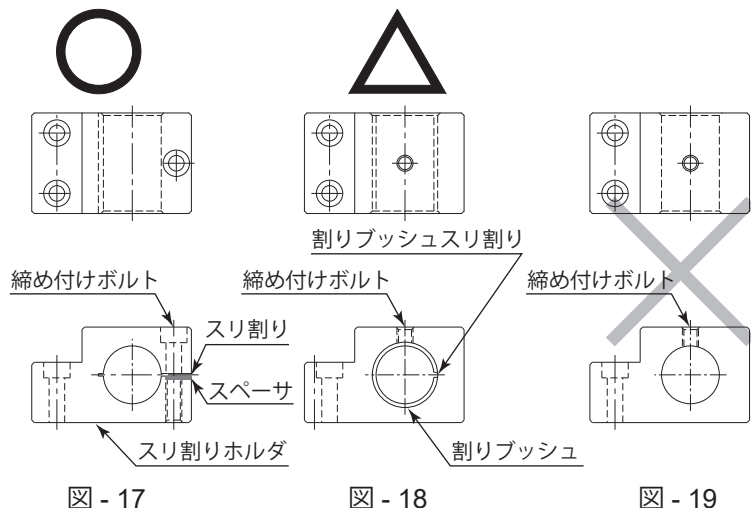


図 - 17

図 - 18

図 - 19

注意

図 - 19 のように直接ねじで取り付けると、スピンドルの外サヤが変形し回転不良や発熱の原因になりますのでおやめください（図 - 20 参照）。


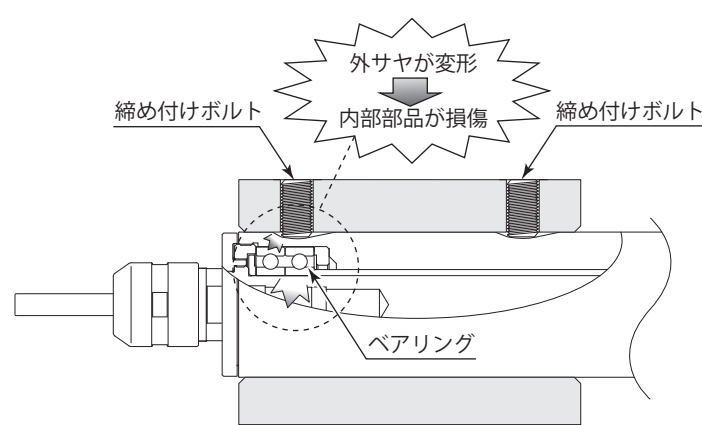


図 - 20

- ③ スリ割りホルダの製作方法

- スリ割りホルダの内径を荒加工します。
- スリ割り加工します。（例 スリ割り 2mm）
- 取り外し用ボルトをねじ込み、スリ割り部を広げます。
- スペーサ（例 t = 2mm）をスリ割り部に入れます。
- 取り外し用ボルトをゆるめ、締め付けボルトをボルトの規定トルクで締め付けます。
- ホルダ内径寸法をφ40 公差 -0.01 ~ -0.015mm、内径面を真円度・円筒度 5μm 以下になるように仕上げます。
- 締め付けボルトをゆるめ、取り外し用ボルトをねじ込みスリ割り部を広げるとモータスピンドルが挿入できます。

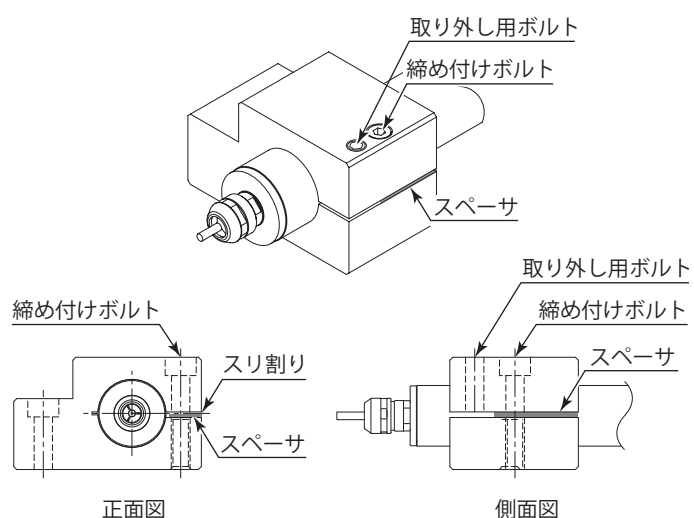

正面図

側面図

図 - 21

注意

- ホルダの締め付け目安について（クランプメータによる確認方法）
コントローラの電源コードに流れる電流値をクランプメータで測定します。ホルダの締め付け目安として、締め付け前の最高回転速度での無負荷電流値に対して、締め付け後の無負荷回転時の電流値の増加が 50mA（200V / 230V 時）以内で締め付けができることをご確認ください。締め付け過ぎはモータスピンドルの精度やベアリングの寿命に悪い影響を与えますのでご注意ください。
- 製作するホルダの寸法や材質が多様なため、製作したホルダの適合性の決定はシステムの設計者または仕様を決定する方が、必要に応じて分析やテストをおこなってから決定してください。ホルダの適合性、モータスピンドルの所期の特性、安全性の保障は、システムの適合性を決定した方に責任の所在がありますので十分検討し製作してください。

8. 慣らし運転方法

運送中や保管中、または取付時に軸受け内部グリスが移動している場合、そのままの状態ですぐに最高回転速度まで上げると、グリス抵抗により温度が上昇して軸受けを損傷することがあります。取り付け後、または最初に使用する場合は必ず慣らし運転をしてください。慣らし運転は表 - 1 を参照しておこなってください。

表 - 1

ステップ	1	2	3	4
BMS - 4040、BMS - 4040RA 回転速度 (min ⁻¹)	10,000	20,000	30,000	40,000
BMS - 4020、BMS - 4020RA 回転速度 (min ⁻¹)	5,000	10,000	15,000	20,000
回転時間 (min)	15	10	10	15
注意事項	異常音がないこと。		モータスピンドルの外筒で温度上昇が 25℃ 以下。25℃ を超える場合は、20 分以上停止させる。再スタートしても 25℃ を超える場合は取付方法をチェックすること。	モータスピンドルの外筒で温度上昇が 25℃ 以下であればよい。

9. 砥石および切削工具使用時の注意

注意

砥石は最大周速度が決められています。下記計算式を利用し安全上絶対に最大周速度を超えた回転での使用はしないでください。

$$\text{周速度 (m/s)} = \frac{3.14 \times \text{直径 (mm)} \times \text{回転速度 (min}^{-1}\text{)}}{1,000 \times 60}$$

- 一般的に軸付砥石の周速度として 10 - 30m/s が適正範囲ですので、この範囲での研削をお勧めします。
- 軸付砥石のオーバーハングは 13mm 以下で取り付けください（図 - 22）。
- オーバーハングを長くする場合には、使用回転速度を下げてください（表 - 2）。
- 砥石は、極力ドレッシングをおこなった後に、ご使用ください。
- 砥石の芯振れの大きい粗悪品やキズ、割れ、亀裂があるものは使用しないでください。
- 研削の場合 1 回の切り込み量は、0.01mm 以内でおこない、1 回切り込みをした後に数回復運動をさせ次の切り込みをしてください。
- ドリル・エンドミル等は、許容範囲内の回転速度でご使用ください。許容範囲を超えた回転速度での使用は、工具破損によるけが、物的損害のおそれがあります。
- 装着する工具のシャンクは、きれいにしてから取り付けください。ゴミ等がコレット内に入ると、芯振れなどの原因になりますのでご注意ください。
- 過度の衝撃を与えないでください。
- 加工精度の向上のため、工具の突き出し長さは極力短く取り付けください。

表 - 2 オーバーハングと回転速度の関係

オーバーハング (mm)	最高回転速度 (min ⁻¹)
20	N × 0.5
25	N × 0.3
50	N × 0.1

※ N は、オーバーハングが 13mm のときの最高使用回転速度。

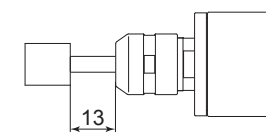


図 - 22

10. 故障の原因と対策

故障かな・・・?と思ったら、修理を依頼する前にもう一度、次のようなチェックをお願いします。

症状	原因	対策
スピンドルが回転しない。	ボールベアリングの破損。	ボールベアリングの交換。（弊社までお送りください。）
	モータの故障。	モータの修理または交換。（弊社までお送りください。）
回転中に異常発熱する。	ボールベアリング内への異物の浸入によるベアリングの破損。	ボールベアリングの交換。（弊社までお送りください。）
	冷却エアの不足	エア回路の点検調査をしてください。
回転中に異常な振動・騒音が発生する。	曲がった工具の使用。	工具を交換してください。
	ボールベアリング内に異物が侵入。	ボールベアリングの交換。（弊社までお送りください。）
	ボールベアリングの摩耗。	
工具が抜ける。	コレットおよびコレットナットのゆるみ。	コレットおよびコレットナットを点検、清掃して締め直してください。
	コレットおよびコレットナットの摩耗。	コレットおよびコレットナットを交換してください。
工具の芯振れがひどい。	工具が曲がっている。	工具を交換してください。
	コレットにコレットナットが正しくセットされていない。	コレットにコレットナットを正しくセットしてください。
	コレットおよびコレットナットの摩耗・キズ。	コレットおよびコレットナットを交換してください。
	スピンドル内の摩耗・キズ。	スピンドル軸の交換。（弊社までお送りください。）
	コレットおよびコレットナットまたはスピンドル内にゴミが付着・固着している。	コレットおよびコレットナットまたはスピンドル内を清掃してください。
ボールベアリングの摩耗。	ボールベアリングの交換。（弊社までお送りください。）	

E4000 コントローラの取扱説明書もあわせてご参照ください。

11. 製品廃棄

本製品を廃棄する際は、産業廃棄物として処分してください。