

E3000 SELECTOR

取扱説明書 / OPERATON MANUAL

日本語 : P1 - P42 / English : P43 - P90



このたびは、E3000 セレクタをお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。本製品をご使用頂くためには、コントローラ（E3000i または E3000）、スピンドル、モータ、モータスピンドル、エアーラインキットなどが必要です。ご使用前に本取扱説明書および上記製品の取扱説明書をよくお読み頂き、未永くご愛用くだされば幸いです。また、本取扱説明書は、ご使用になられる方がいつでも見ることができる場所に保管してください。

目次

1. 安全上の注意事項・表示について	P1
2. 梱包内容	P3
3. 弊社製品の保証	P4
4. お問い合わせ窓口	P4
5. 特長	P4
6. 仕様および外観図	P5
7. 各部の名称	P7
8. ヒューズの交換方法	P9
9. ブラケットおよびゴム足の取付方法	P9
10. 電源コードの接続方法	P11
11. モータコードの接続方法	P12
12. E3000i コントローラと接続して使用する場合	P12
13. E3000 コントローラと接続して使用する場合	P28
14. 製品廃棄	P42

1. 安全上の注意事項・表示について

- 使用前に必ずこの安全上の注意をよくお読み頂き、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全にお使い頂き、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するものです。危害や損害の大きさと切迫の程度に分類しています。いずれも安全に関する内容ですから、必ずお守りください。

注意区分	危害や損害の大きさと切迫の程度
⚠ 警 告	「人が傷害を負ったり、物的損害の発生がある注意事項」を説明しています。
⚠ 注 意	「軽傷または中程度の傷害、または、物的損害が発生する可能性がある注意事項」を説明しています。

⚠ 警 告

- ① セレクタは、ハンドツールではありません。お手持ちの工作機械および専用機に取り付けてご使用ください。
- ② 危険ですので回転中は回転体に手を触れないでください。
- ③ 安全のため、回転中は保護覆い、保護メガネ、防塵マスクを使用してください。
- ④ 濡れた手で電源コードのプラグの抜き差しおよびモータコードのプラグに触れないでください。感電のおそれがあります。
- ⑤ 安全を確認するまでは、セレクタおよびモータスピンドルの取り扱い・取り外しを絶対にしないでください。
 - 1) セレクタおよびモータスピンドルを取り扱うときは、各種の損害を防止するため、設置機器の安全確認をしてから取り扱ってください。
 - 2) セレクタおよびモータスピンドルを取り外すときは、設置機器の安全を確認し、エネルギー源である電源や供給エアーを遮断し、該当する設備システム内の圧縮エアーを排気してから取り外してください。
- ⑥ 高温・多湿・結露しやすい周辺環境や腐食性ガス、爆発性ガス・可燃ガス、および塩害のある場所を避け、切削油や水、オイルミストがかからないようにセレクタを設置してください。故障や火災・感電の原因になります。
- ⑦ セレクタに電源コードのプラグを接続するときは、必ず電源スイッチを OFF にしてから接続してください。
- ⑧ 電源コードのプラグを接続するときは、アース付きコンセントに必ず接続してください。感電・動作不良の原因になります。
- ⑨ 製品の定格電圧と入力電圧が一致していることを確認してください。電圧の適用を誤ると火災のおそれがあります。










⚠ 注 意

- ① 十分な電圧、および電流定格がある接地付きの貴方の国 / 地域の認証を取得している電源コードを用意してください。
- ② モータスピンドルの冷却やエアージャケットとしてエアの供給が必要になります。
セレクトタに供給するエア圧力が不足するとモータスピンドルは回転しませんのでご注意ください。
(0.35MPa 程度のクリーンなドライエアが必要です。)
- ③ 防塵・モータ冷却用エアはクリーンなドライエアを供給してください。セレクトタやモータスピンドル内にゴミや水分などが混入しますと故障の原因になります。
- ④ セレクトタおよびモータスピンドルを落下させたり、ぶつけたりしないでください。回転不良や発熱、サヤの変形等、故障の原因になります。
- ⑤ セレクトタを分解、改造しないでください。分解、改造した場合には、以後の性能について保証できなくなります。また、修理をお断りする場合があります。
- ⑥ セレクトタのエラー LED が点灯、またはコントローラのエラー出力信号が出力したとき、モータは急停止します。エラー内容を必ず確認して原因を取り除き、安全を確保してから運転を再開してください。何度も同じエラーを発生させるとコントローラやモータスピンドルの故障の原因になります。
- ⑦ セレクトタの警告 LED が点滅、またはコントローラの警告出力信号が出力したときは、警告内容を必ず確認して対応してください。
- ⑧ 連続負荷状態で使用する場合、トルク出力特性グラフの連続使用領域またはコントローラの **LOAD** メータ (緑ランプ 3 個点灯まで) を目安にご使用ください。
- ⑨ 著しく電氣的ノイズが発生する機械のそばでの使用は避けてください。誤動作や故障の原因になります。
- ⑩ セレクトタやモータ等から煙・異音・異臭が発生した場合は、すぐに電源スイッチで電源を **OFF** にしてください。
- ⑪ セレクトタの上に物を載せないでください。故障の原因になります。
- ⑫ セレクトタを使用しない場合は、防塵、安全のため、必ず付属のモータ出力用コネクタキャップやエアブラグを取り付けてください。
- ⑬ コントローラ (**E3000i** または **E3000**) に接続して使用してください。
- ⑭ セレクトタを廃棄する際は、産業廃棄物として処分してください。
- ⑮ 作業中に回転ムラや異常な振動が発生した場合は、直ちに作業を中止し、点検をしてください。
(「12-4. 故障の原因と対策」または「13-4. 故障の原因と対策」を参照。)
- ⑯ 電源コードが破損した場合、十分な電圧および電流定格がある接地付きの認証された電源コードに交換してください。

2. 梱包内容

梱包箱を開封後、「表 - 1 梱包内容一覧」の内容がそろっていることを確認してください。
 万一、梱包内容が不足している場合は、「4. お問い合わせ窓口」または、ご購入先の販売店までご連絡ください。

     表 - 1 梱包内容一覧

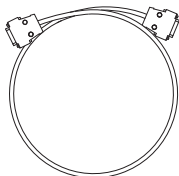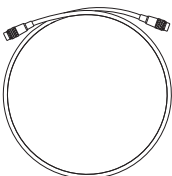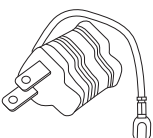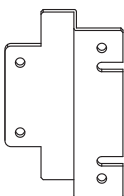セレクタ本体・・・1台 	電源コード (2m)・・・1本 	通信ケーブル (60cm)・・・1本 
セレクタ用モータコード・・・1本 	変換アダプタ・・・1個※ ¹ 	モータ用コネクタキャップ ・・・5個※ ² 
通信用コネクタカバー・・・1個※ ² 	ナイロンクリップ・・・1個 	ブラケット (底面固定用) ・・・1セット 
ゴム足 (4個)・・・1セット 	管型ヒューズ・・・2個 	取付ねじ・・・5個 
エアープラグ (φ4)・・・3個 (φ6)・・・2個 	取扱説明書・・・1部 	

※ 1 電源プラグ形状 100V (Aタイプ) 用のみ付属しています。

※ 2 モータ用コネクタキャップ、通信用コネクタカバーは、本体に付属しております。

3. 弊社製品の保証

弊社製品について保証はございませんが、次の(1)～(3)の場合は、製品交換、または、無償修理の対応をさせていただきます。「4. お問い合わせ窓口」または、ご購入先の販売店までご連絡ください。

- (1) 弊社製造上の不具合。
- (2) 梱包内容が不足している場合。
- (3) 梱包箱開封時に製品が破損している場合。
(但し、お客様の過失により梱包箱を落下させた場合は、製品交換、無償修理の対象外になります。)

4. お問い合わせ窓口

弊社製品を安心してご購入 / 使用いただくため、製品に関するご質問、ご相談をお受けしております。ご購入いただきました製品の使用方法、ご購入後のメンテナンス、故障など、弊社「お問い合わせ窓口」までご連絡ください。

🕒 お問い合わせ窓口

お問い合わせ先 株式会社ナカニシ 機工営業部
受付時間 午前 8 : 00 ～ 午後 5 : 00 (土日・祝祭日は除きます。)
電話 0289 - 64 - 3280
e-mail webmaster-i@nsk-nakanishi.co.jp

5. 特 長

- ① 4 本のモータスピンドルを接続でき、内 1 台を切り替えて使用できます。
- ② シーケンス制御等の外部機構を使用することにより、コントローラ (E3000i または E3000) と接続して外部から制御することが可能です。動作状態をモニタするコントローラの出力信号を使用することで外部機器から監視できます。
- ③ 回転速度制御域が $1,000 - 80,000\text{min}^{-1}$ と幅広く、正確な回転速度を維持します。
- ④ セレクタはコンパクトな形状で操作部・接続部を正面にまとめ操作が容易です。また、装置内取付時にもスペースを有効に使えます。
- ⑤ AC100 - 240V のワールドワイド電源対応です。電源設定の切り替えの手間や電圧違いによる故障を排除します。

6. 仕様および外観図

6 - 1 セレクタの仕様

品名		E3000 セレクタ
型式		NE212
定格入力		AC100 - 240V、50 / 60Hz、単相、0.15A
入力電圧誤差		± 10%
過電圧カテゴリー		Ⅱ
汚染度		クラス 2
短絡電流定格		35A
回転速度指令範囲		1,000 - 80,000min ⁻¹ ※注 1
質量		1.9kg
寸法		W88 × D138 × H238 mm
使用環境	温度	0 - 40℃
	湿度	MAX. 75%（結露がないこと）
	気圧	800 - 1,060hPa
使用場所		室内用
輸送・保管環境	温度	-10 - 50℃
	湿度	10 - 85%
	気圧	500 - 1060hPa
標高		2,000m 以下

※注 1：モータの種類により回転速度が制限されます。詳細についてはコントローラ（E3000i または E3000）取扱説明書「OM-KK1018MA / OM-K0438」をご参照ください。

6 - 2 適合規格

(1) セレクタは以下の海外安全規格に対応しています。

- ・北米安全規格（UL,CSA）
 - UL61010-1 CSA C22.2 No. 61010-1
- ・欧州指令 
 - 低電圧指令 IEC/EN 61010-1
 - EMC 指令 EMS：EN61000-6-2
 - EMI：EN61000-6-4
 - RoHS 指令 2011/65EU,(EU)2015/863
- ・英国基準適合評価（UKCA）マーキング 

6 - 3 外観寸法図

※ブラケット (付属品) を取り付けた状態の外観図です。

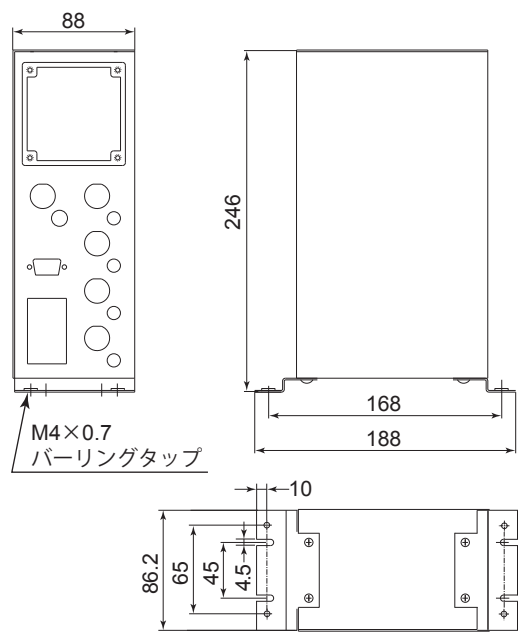


図 - 1 底面固定

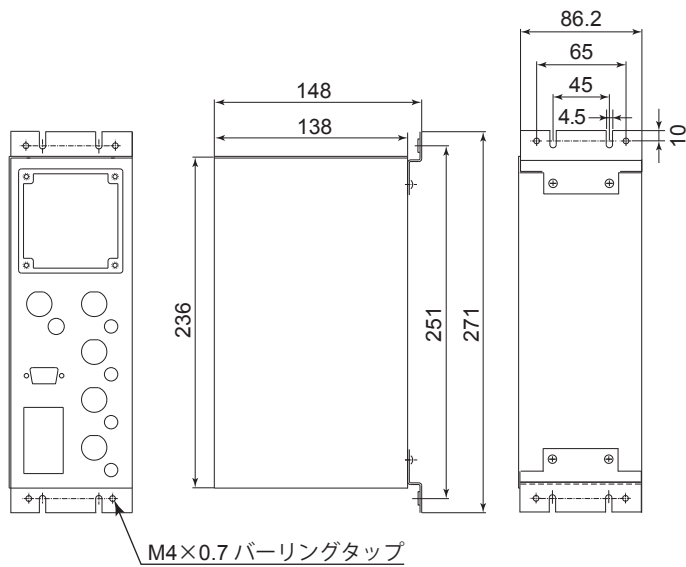


図 - 2 背面固定

7. 各部の名称

7-1 全体構成

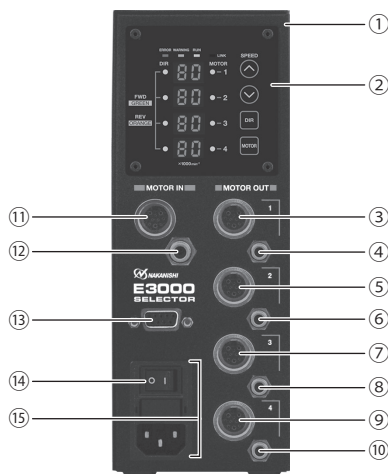


図 - 3

① セレクタ

② 操作パネル

「7-2 操作パネル部詳細」をご参照ください。

③⑤⑦⑨ モータ出力用コネクタ

モータスピンドルのモータコードのプラグを接続するコネクタです。使用しないモータ出力用コネクタには、防塵、安全のため、付属のモータ出力用コネクタキャップを取り付けてください。

④⑥⑧⑩ エアー出力ジョイント

モータ出力用コネクタに接続したモータスピンドルに冷却エアを供給するジョイントです。使用しないエア出力ジョイントには、防塵、安全のため、付属のエアプラグ（φ4）を取り付けてください。

⑪ モータ入力用コネクタ

コントローラのモータ出力用コネクタとセレクタのモータ入力用コネクタを付属のセレクタ用モータコードで接続するためのコネクタです。

⑫ エア入力ジョイント

モータスピンドルを冷却するためにエアを入力するジョイントです。0.35MPa に調整したクリーンなドライエアが必要です。エア消費量は最大 120Nℓ / min。

⚠ 注 意

エア圧力が不足していると、モータスピンドルは回転しませんのでご注意ください。

⑬ 通信用コネクタ

コントローラの通信用コネクタとセレクタの通信用コネクタを付属の通信ケーブルで接続するためのコネクタです。セレクタを使用しない場合は、防塵、安全のために付属の通信用コネクタカバーを取り付けてください。

⑭ 電源スイッチ

電源の ON / OFF 用スイッチです。表示「I」側が ON、表示「O」側が OFF になります。

⑮ 電源ヒューズ付インレットボックス

付属の電源コードのプラグを挿し込みます。電源コードの接続については、「10. 電源コードの接続方法」をご参照ください。

管型ヒューズが 2 個入ります。指定の定格ヒューズを必ずご使用ください。

ヒューズを交換する場合は、「8. ヒューズの交換方法」をご参照ください。

7-2 操作パネル部詳細

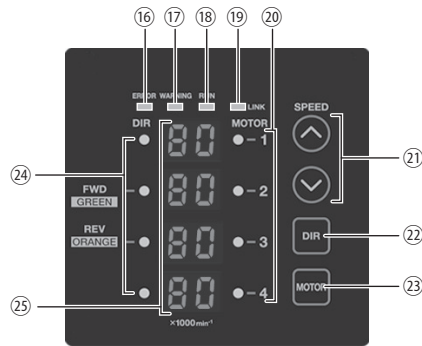


図 - 4

- ①⑥ エラー LED (ERROR)
セクタ、モータの内部に異常がある場合や警告状態で連続使用した場合に点灯します。このとき、回転中のモータは緊急停止し、コントローラの表示器にエラーコードが表示されます。
- ①⑦ 警告 LED (WARNING)
セクタ、モータ、冷却エアの動作状態や使用状態を監視し、連続的に使用できない状態やモータの起動状態が整っていないときに点滅します。このとき、コントローラの表示器に警告コードと実回転速度（または設定回転速度）が交互に表示されます。
- ①⑧ 回転中 LED (RUN)
モータが起動信号により回転しているときに点灯します。
- ①⑨ リンク LED (LINK)
通信ケーブルがセクタに接続され、コントローラと正常な通信ができているときに点灯します。
通信ケーブルを接続後、リンク LED が点灯していることを確認してください。
- ①⑩ 選択モータ LED
選択したモータの LED が点灯します。
- ①⑪ 回転速度設定ボタン (SPEED ▲、▼)
▲ または ▼ で選択したモータの回転速度を設定します。（単位は、1,000min⁻¹ です。）
- ①⑫ 回転方向設定ボタン (DIR)
右回転 (FWD.) と左回転 (REV.) を設定するボタンです。
工具の先端方向から見て反時計方向が右回転 (FWD.) になります。
- ①⑬ モータ選択ボタン (MOTOR)
使用するモータ (1 - 4) を選択するボタンです。
選択したモータの選択モータ LED ①⑩ が点灯します。
- ①⑭ 回転方向 LED
緑色の点灯で右回転 (FWD.)、オレンジ色の点灯で左回転 (REV.) を表示します。
- ①⑮ 表示器
2 桁のデジタル表示で設定回転速度及び実回転速度を表示します。

8. ヒューズの交換方法

⚠ 警 告

- ・ヒューズを交換するときは、セレクトアの電源スイッチ ⑭ を **OFF** にしてください。
その後、電源ヒューズ付きインレットボックス ⑮ から電源コードのプラグを必ず抜いてください。
- ・ヒューズは下記指定のヒューズを使用してください。

指定ヒューズ：T1.6AL（250V）SOC 社

※指定以外のヒューズを使用した場合、不慮の事故によるけが、火災、感電のおそれ、また、製品破損の原因になります。

- (1) 電源ヒューズ付インレットボックス ⑮ 内のキャップの左右にあるツメを内側に押して引き抜きます。
- (2) 指定のヒューズと交換します。
- (3) キャップのツメを電源ヒューズ付インレットボックス ⑮ にしっかりと押し込みます。

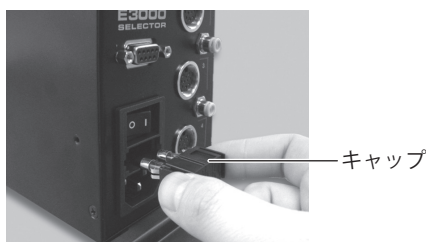


図 - 5

9. ブラケットおよびゴム足の取付方法

9-1 ブラケットの取付方法

⚠ 注 意

- ・セレクトアの転落や落下の可能性がある場合は、安全のため必ず付属のブラケットを使用して固定してください。
- ・セレクトア設置の際は、切削油や粉塵、オイルミスト等がセレクトアにかからないように配慮してください。
切削油や粉塵、オイルミスト等が浸入するとセレクトア破損の原因になります。

ブラケットは、セレクトアの底面で固定する方法（図 - 6）とセレクトアの背面で固定する方法（図 - 7）の2通りが可能です。

- (1) 取付ねじ（付属品）4 個を使用してセレクトアにブラケット（2 個）を取り付けます。
- (2) ブラケットの切り溝部を取付ねじ（付属品）4 個を使用して機械等に取り付け、セレクトアを設置します。

底面で固定する場合

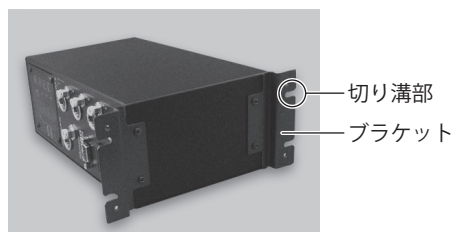


図 - 6

背面で固定する場合

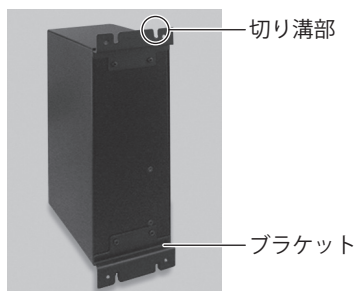


図 - 7

9 - 2 ゴム足の取付方法

⚠ セレクタを横置きにする場合の注意事項

操作パネル ② の位置を変更する場合は、必ず電源スイッチ ⑭ を OFF にして、電源コードのプラグを電源ヒューズ付インレットボックス ⑮ から取り外した状態でおこなってください。操作方法を間違えると、感電・火災および製品破損の原因になります。

セレクタを横置きにする場合は、セレクタの側面にゴム足（付属品）を取り付けます。操作パネル ② は、位置を 90° 回転させて使用することが可能です。その場合は、取付ねじ 4 個を外し、操作パネル ② の位置を変更した後に、再度、取り外した取付ねじ 4 個を使用して固定します。



図 - 8



図 - 9

9 - 3 設置方法

⚠ 注 意

セレクタと制御盤の内面または、その他の機器との設置間隔は、規定の距離を守って設置してください。設置間隔が狭すぎると、放熱効果が悪くなり、コントローラ・セレクタの故障の原因になります。

コントローラ・セレクタを設置するときは、図 -10、図 -11、図 -12、図 -13を参照し、規定の距離を守って設置します。

(a) E3000i コントローラの場合

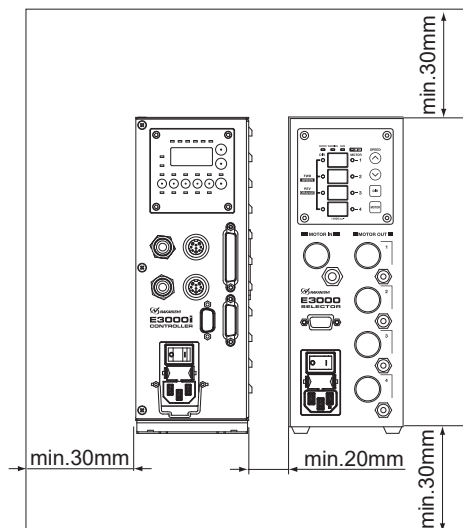


図 - 10 背面固定

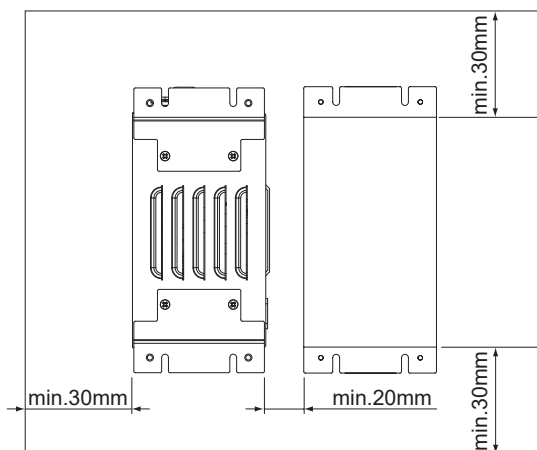


図 - 11 底面固定

(b) E3000 コントローラの場合

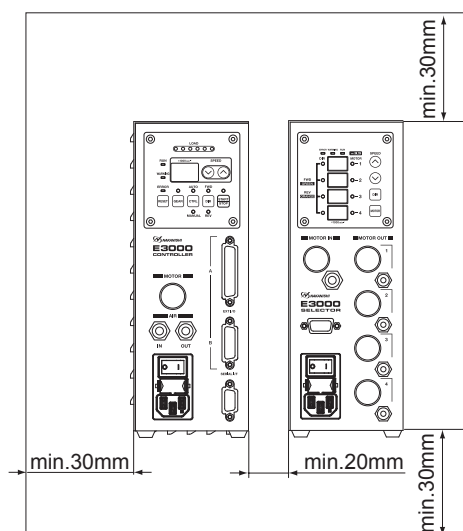


図 - 12 背面固定

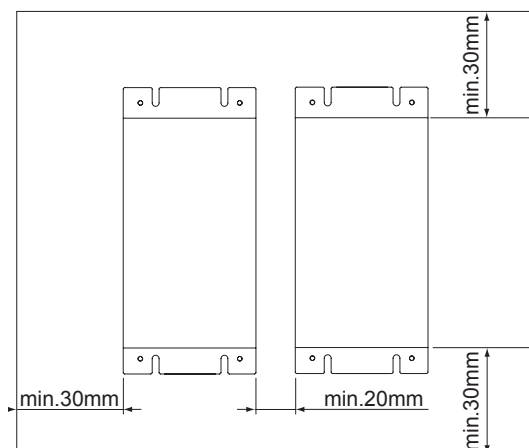


図 - 13 底面固定

10. 電源コードの接続方法

⚠ 警 告

電源コードは必ず付属品のアース付き電源コードを使用してください。
アースなしの電源コードを使用すると性能低下、感電、火災および製品破損の原因になります。

⚠ 注 意

- ・電源コードのプラグを接続するときは、必ず電源スイッチ ⑭ を **OFF** にしてから接続してください。
- ・セレクトを設置する際は、セレクト前面に 10cm ほどのスペースを設け、電源コードのプラグの抜き差しがスムーズに出来るようにしてください。

- (1) セレクト前面の電源ヒューズ付インレットボックス ⑮ に電源コードのプラグをしっかりと挿し込みます。
 - (2) 電源コードが引っ張られて抜けることがないように、セレクトの側面下部に電源コードを固定するタップが用意されています。付属のナイロンクリップおよび付属の取付ねじで電源コードを固定します。
- ※セレクトを横置き（図 - 9）にする場合は、電源コードをナイロンクリップで固定することはできません。

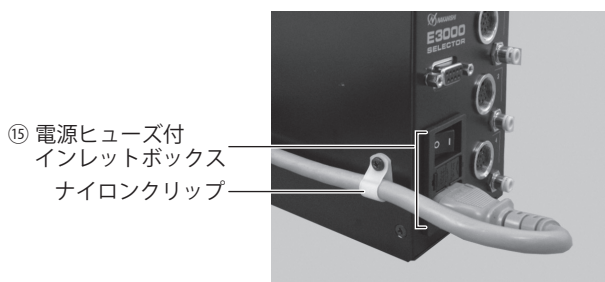


図 - 14

11. モータコードの接続方法

⚠ 注 意

モータコードのプラグを接続するときは、必ず電源スイッチ ⑭ を **OFF** にしてから接続してください。電源スイッチ ⑭ が **ON** の状態でモータコードのプラグを接続すると、製品破損の原因になります。

- (1) 位置決めピンを上にして、セクタ前面のモータ出力用コネクタ位置決め溝にまっすぐ挿入します。
- (2) 挿入後、コネクタナットをしっかりと締めます。



図 - 15



図 - 16

12. E3000i コントローラと接続して使用する場合

12-1 コントローラとセクタの接続方法

12-1-1 セクタ用モータコードの接続方法

⚠ 注 意

- ・セクタ用モータケーブルは、ブッシュがグレー色の **E3000i** コントローラ用のコードを使用してください。
- ・コントローラのモータ接続用コネクタ **No.2** には、モータコードを接続しないでください。

コントローラのモータ接続用コネクタ No.1 とセクタのモータ入力用コネクタ ⑪ にセクタ用モータコード（長さ：60cm、付属品）を接続します。（接続方法については、「11. モータコードの接続方法」をご参照ください。）

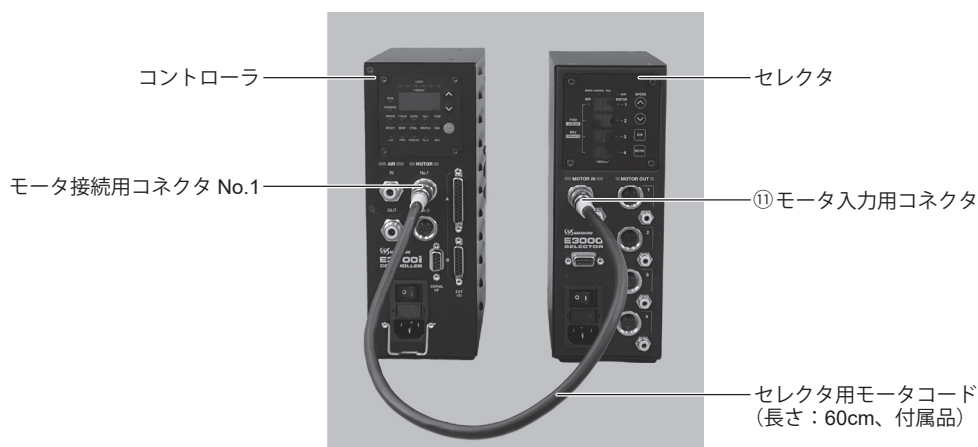


図 - 17

12-1-2 通信ケーブルの接続方法

⚠ 注 意

通信ケーブル（付属品）はコントローラとセクタを接続する専用のケーブルです。
コントローラとセクタ以外の機器に接続しないでください。コントローラ・セクタの破損の原因になります。

コントローラのセクタ用通信コネクタとセクタの通信用コネクタ ⑬ に通信ケーブル（長さ：60cm、付属品）を接続します。接続の際、必ずコネクタの取付ねじを締めてください。

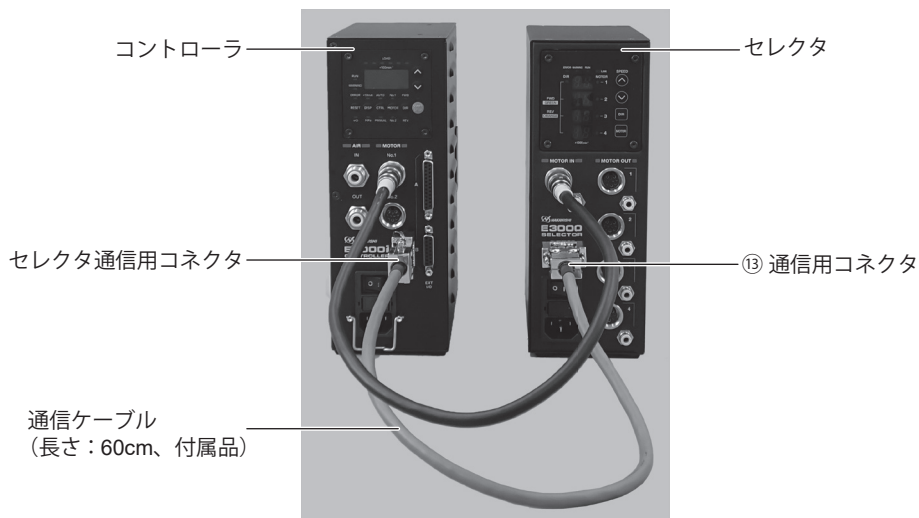


図 - 18

12-1-3 モータコードの接続方法

⚠ 注 意

使用しないモータ出力用コネクタは、防塵、安全のため、付属のモータ出力用コネクタキャップを取り付けてください。

モータスピンドルのモータコードのプラグをセクタのモータ出力用コネクタ 1-4（③、⑤、⑦、⑨）に接続してください。（接続方法については、「11. モータコードの接続方法」をご参照ください。）

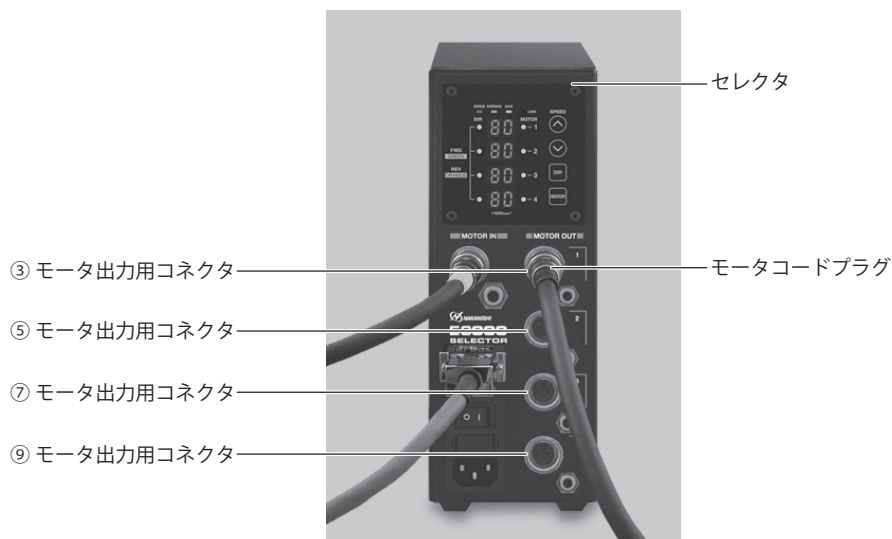


図 - 19

12 - 1 - 4 エアーホースの接続方法

(1) エアー入力ジョイントの接続方法

⚠ 注 意

弊社のエアラインキットを使用しない場合は、必ず、エアーフィルタを通したクリーンなドライエアーを供給してください。

別売のエアラインキット (AL - C1204) から $\phi 6\text{mm}$ フィルタ付エアーホース (コントローラに付属) をセクタのエアー入力ジョイント ⑫ に挿し込みます。

(2) エアー出力ジョイントの接続方法

⚠ 注 意

使用しないエアー出力ジョイントは、防塵、安全のため、付属のエアープラグ ($\phi 4$) を取り付けてください。

$\phi 4\text{mm}$ エアーホース (モータ冷却用: モータコードに付属) をセクタ正面のエアー出力ジョイント 1 - 4 (④、⑥、⑧、⑩) に挿し込みます。 $\phi 4\text{mm}$ エアーホース (モータ冷却用: モータコードに付属) の反対側をモータスピンドル後部のエアージョイントに挿し込みます。

(3) エアー圧力の調整

エアー圧力をエアラインキットのレギュレータで 0.35MPa になるように調整します。

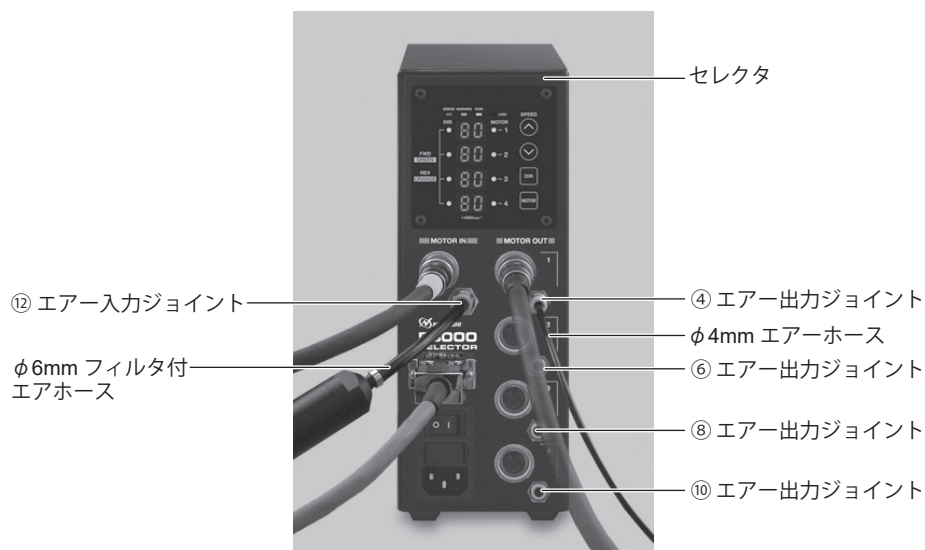


図 - 20

(4) コントローラとセレクトアの接続図

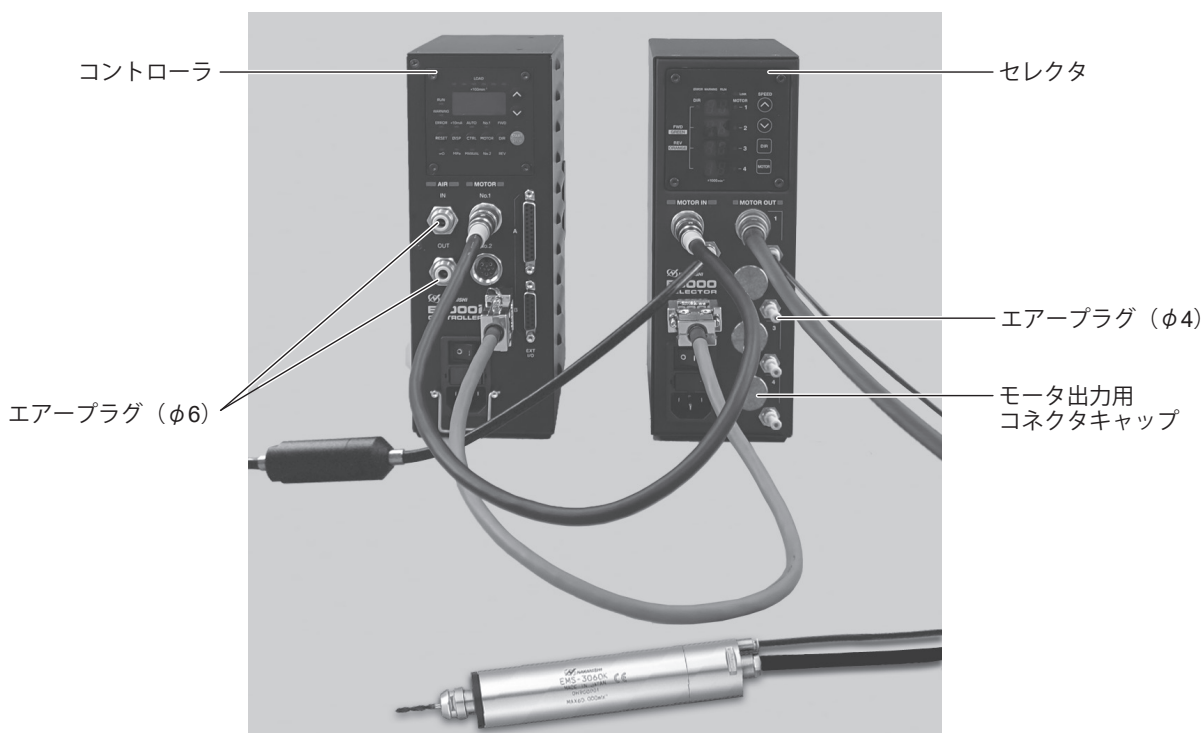


図 - 21

⚠ 注 意

- エア入力ジョイント ⑫ に供給するエアは、エアフィルタを通したクリーンなドライエアを供給し、**0.35MPa** に調整してください。エア圧力が不足しているとモータスピンドルは回転しません。
- セレクトアを使用する場合、コントローラへのエアの供給は必要ありません。防塵、安全のため、コントローラのエア入力ジョイントおよびエア出力ジョイントにエアプラグ (φ6：付属品) を取り付けてください。
- 冷却エアは、エアパージとしてスピンドルの防塵をかねています。電源スイッチ ⑭ を **OFF** にしても冷却エアは止まりませんので、エアパージとしての効果を持続できます。また、コントローラのパラメータ設定 (E3000i コントローラ取扱説明書「OM-KK1018MA」を参照。) を変更し、冷却エアを供給しない状態で使用する場合は、モータスピンドルに切削油等がかからないように配慮してください。
- 使用するモータスピンドルのエアホースは、必ずエア出力ジョイント 1 - 4 (④、⑥、⑧、⑩) の一つに接続し、確実にエアが供給されていることを確認してください。エアの供給がないと、モータスピンドルを著しく劣化させ故障の原因になります。
- ホース配管の際、極端な曲げやつぶれ等、無理な力がホースに加わらないようにしてください。無理な力が加わるとモータスピンドルの冷却を妨げ、モータスピンドルを著しく劣化させてしまい故障の原因になります。
- 過大なエア圧力を供給しないでください。セレクトア内部のエア検出センサーが破損するおそれがあります。
- セレクトアのエア圧力検出機能は入力エア側だけの検出となります。セレクトアのエア出力側でエアホースがつぶれる等、モータスピンドルにエアが供給されない状態での検出はできません。

12 - 2 操作方法

12 - 2 - 1 制御モード (MANUAL / AUTO) の選択

(図 - 22 コントローラ操作パネルのコントロールボタン (CTRL) ① で選択します。)

- (1) 操作パネル ② で操作する場合は、コントローラ操作パネルのコントロールボタン (CTRL) ① を押して **MANUAL** を選択します。
- (2) 外部機器からの信号 (コントローラの外部入出力コネクタ A) で操作する場合は、コントローラ操作パネルのコントロールボタン (CTRL) ① を押して **AUTO** を選択します。



図 - 22 コントローラ操作パネル

12 - 2 - 2 モータ選択・回転方向・芯出し作業・回転速度・モータの起動 / 停止の設定

12 - 2 - 2 - 1 制御モードが **MANUAL** のとき

- (1) モータ選択の設定 (図 - 23 セレクタ操作パネルのモータ選択ボタン (MOTOR) ②③ で設定します。)
モータ選択ボタン (MOTOR) ②③ を押して、モータ 1 - 4 (③、⑤、⑦、⑨) の内から使用するモータを選択します。
選択したモータの選択モータ LED ②④ が点灯します。
- (2) 回転方向の設定 (図 - 23 セレクタ操作パネルの回転方向設定ボタン (DIR) ②⑤ で設定します。)
回転方向 LED ②⑥ で回転方向を確認します。グリーン点灯が右回転 (FWD.)、オレンジ点灯が左回転 (REV.) です。
回転方向を変更する場合は、回転方向設定ボタン (DIR) ②⑤ を押して変更します。
工具の先端方向から見て反時計方向が右回転 (FWD.) になります。
- (3) 芯出し作業 (図 - 22 セレクタ操作パネルの回転速度設定ボタン (SPEED ②⑦、②⑧) ②⑨ で設定します。)

⚠ 注 意

芯出し作業 (500min^{-1}) は、芯出し作業専用の機能ですので切削作業には使用しないでください。

回転速度設定ボタン (SPEED ②⑦、②⑧) ②⑨ で 0.5 (500min^{-1}) に設定します。

なお、 $1,000\text{min}^{-1}$ から 500min^{-1} 、 500min^{-1} から $1,000\text{min}^{-1}$ に速度調整をするときは、モータスピンドルを必ず停止した状態でおこなってください。モータスピンドルの回転中にはこの速度調整ができません。

- (4) 回転速度の設定 (図 - 23 セレクタ操作パネルの回転速度設定ボタン (SPEED ▲、▼) ②① で設定します。) 回転速度設定ボタン (SPEED ▲、▼) ②① を押して回転速度を設定します。回転速度の設定範囲は $1,000 - 80,000\text{min}^{-1}$ です。回転速度の設定値は表示器 ②⑤ の 2 桁の LED に $1,000\text{min}^{-1}$ 単位で表示され、 $80,000\text{min}^{-1}$ で 80 と表示されます。
※モータの種類により回転速度が制限されます。詳細については E3000i コントローラ取扱説明書「OM-KK1018MA」をご参照ください。

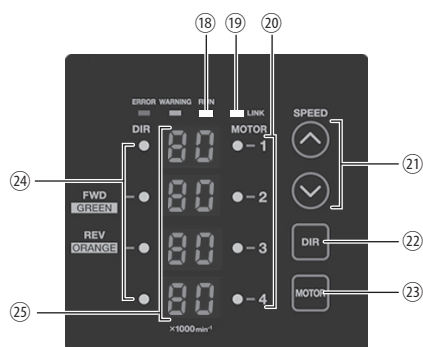


図 - 23 セレクタ操作パネル

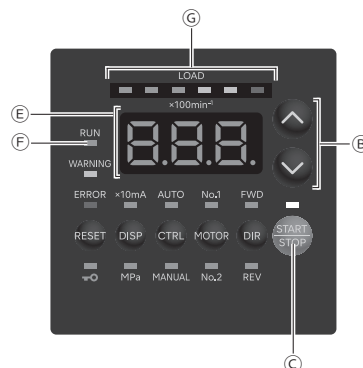


図 - 24 コントローラ操作パネル

- (5) モータの起動 / 停止 (図 - 24 コントローラ操作パネルのスタート / ストップボタン (START / STOP) ③ で起動 / 停止します。) スタート / ストップボタン (START / STOP) ③ を押すとモータが回転しコントローラとセレクタの回転中 LED (RUN) が点灯します。再度スタート / ストップボタン (START / STOP) ③ を押すと停止します。

12-2-2-2 制御モードが AUTO のとき

コントローラの外部入出力コネクタ A より信号を入力します。
詳細については、「12-3. コントローラの外部入出力コネクタ」をご参照ください。

- (1) モータ選択の設定
モータ選択信号 0 (端子 No.17 : SEL0) とモータ選択信号 1 (端子 No.5 : SEL1) との組み合わせで 4 つのモータを選択します。(表 - 2 参照。)

表 - 2

選択するモータ	SEL1 (端子 No.5)	SEL0 (端子 No.17)
モータ 1	OFF (開)	OFF (開)
モータ 2	OFF (開)	ON (閉)
モータ 3	ON (閉)	OFF (開)
モータ 4	ON (閉)	ON (閉)

- (2) 回転方向の設定
回転方向設定信号 (端子 No.2 : DIR_IN) で設定します。右回転 (正回転) のときは OFF (開)、左回転 (逆回転) のときは ON (閉) にします。設定時はセレクタの操作パネル ② の FWD または REV の LED が点灯します。
工具の先端方向から見て反時計方向が右回転 (FWD) になります。
- (3) 芯出し作業

⚠ 注意

芯出し作業 (500min^{-1}) は、芯出し作業専用の機能ですので切削作業には使用しないでください。

芯出し作業をおこなう場合は、回転速度 500min^{-1} (端子 No.16 : 500min^{-1}) で設定します。 500min^{-1} で回転させ芯出し作業をおこなうときは、ON (閉) にします。

(4) 回転速度の設定

設定回転速度の範囲は、1,000 - 80,000min⁻¹です。最高回転速度はモータの種類により異なります。

また、コントローラでパラメータ **(P 2)** を設定すると、「図 - 23 セレクタ操作パネル」の回転速度設定ボタン (SPEED 、) **②** で速度設定が可能になります。詳細については E3000i コントローラ取扱説明書「OM-KK1018MA」をご参照ください。

回転速度の設定は次の 3 通りです。

① アナログ信号での設定

速度指令電圧 (端子 No.23 : VR1) で設定します。速度指令電圧の詳細については、「12 - 3. コントローラの外部入出力コネクタ (3) 外部入出力回路 ④ 回転速度指令回路」をご参照ください。

80,000min⁻¹ 仕様のモータを使用の場合は、E3000i コントローラ取扱説明書「OM-KK1018MA_ 外部速度指令電圧特性の選択」を設定し、指令電圧に対する回転速度特性を変える必要があります。

② パルス信号での設定

(E3000i コントローラ取扱説明書「OM-KK1018MA_ 外部速度設定信号の選択」の設定が必要です。)

速度設定用カウントパルス信号 (端子 No.3) と速度設定用アップ / ダウン信号 (端子 No.15) で設定します。カウントパルス信号は 1 パルスで 200min⁻¹ 変速します。200min⁻¹ で変速してもセレクタの回転速度表示器 **⑤** には、1000min⁻¹ 単位の表示になります。パラメータ **(P 18)** で 1 パルスでの変速を 1000min⁻¹ 単位にすることができます。信号の立ち上がりエッジでカウントされます。

速度指令用アップ / ダウン信号が ON (閉) で増速、OFF (開) で減速になります。

③ 速度ポイント信号での設定

⚠ 注 意

セレクタを接続している場合、速度ポイントでの設定が使用できません。

(5) モータの起動 / 停止

回転指令 (端子 No.14 : START) で設定します。

起動するときは ON (閉) にします。起動時させるとモータが回転し、コントローラの回転中 LED (RUN) **⑥** とセレクタの回転中 LED (RUN) **⑱** が点灯します。

⚠ 注 意

- ・セレクタの操作だけで、モータの選択、回転方向、回転速度の設定はできますが、リンク LED (LINK) **⑲** が点灯していないとコントローラにデータが通信されません。セレクタのリンク LED (LINK) **⑲** が点灯していることを確認した上で操作してください。
- ・セレクタとコントローラの通信が遮断されると、リンク LED (LINK) **⑲** が消灯し、回転速度は全て表示されなくなります。セレクタの電源を一度 OFF にし、通信ケーブルが正しく接続されていることを確認してから電源を ON にしてリンク LED が点灯することを確認してください。

12 - 3 コントローラの外部入出力コネクタ

コントローラの外部入出力コネクタ A の信号詳細です。E3000i コントローラの取扱説明書と併せてご確認ください。

⚠ 警 告

- ・外部入出力コネクタ A に SELV (安全超低電圧) 回路以外の回路を接続しないでください。コントローラの故障の原因になります。
- ・入力回路および出力回路に規定以上の電圧、電流を加えないでください。
また、出力回路には必ず負荷 (抵抗器) を接続して規定以上の電流が流れないようにしてください。規定以上の電流が流れますとコントローラの故障の原因になります。

⚠ 注 意

外部入出力コネクタ A の端子 No. 9、No. 22 は使用しないでください。使用するとコントローラ破損の原因になります。

(1) 外部入出力コネクタ A 信号詳細

表 - 3

端子 No.	記号	ファンクション	入力 / 出力	説明	
1	COM_1	外部電源	入力	DC0V または DC+24V	お客様に用意していただく電源です。入力用信号の外部電源として DC0V または DC+24V を入力してください。
2	DIR_IN	回転方向設定	入力	OFF (開) : 正回転 ON (閉) : 逆回転	モータの回転方向を設定します。パラメータ $\text{P } \boxed{8}$ を設定すると起動 + 逆回転として使用できます。(E3000i コントローラ取扱説明書「OM-KK1018MA」を参照。)
3	CNT_IN	速度設定用 カウントパルス	入力	OFF (開) → ON (閉)	パルス信号で変速します。OFF から ON の信号変化で 1 パルス 200min^{-1} (パラメータ $\text{P } \boxed{18}$ で 1000min^{-1} に変更できます。) 変速します。パラメータ $\text{P } \boxed{11}$ の設定が必要です。(E3000i コントローラ取扱説明書「OM-KK1018MA」を参照。)
4	RESET	エラー解除	入力	ON (閉) → OFF (開)	エラー状態を解除します。ON にした後 OFF にすると解除します。エラー要因が残っている場合は解除できません。
5	SEL1	モータ選択 1	入力	—	セレクトと接続してモータを選択するときに使用します。SEL0 と SEL1 の組み合わせで 4 つのモータを選択します。E3000i コントローラ取扱説明書「OM-KK1018MA」をご参照ください。
		速度ポイント 選択 1			注：セレクトを接続している場合、速度ポイントでの設定が使用できません。
6	RUN	回転中	出力	OFF (開) : 停止 ON (閉) : 回転中	回転指令でモータが回転していることを示します。
		停止		OFF (開) : 回転中 ON (閉) : 停止	パラメータ $\text{P } \boxed{12}$ を ON にするとモータが停止していることを示します。
7	DIR_OUT	回転方向	出力	OFF (開) : 正回転 ON (閉) : 逆回転	設定された回転方向を示します。
	SEL_MT	選択モータ		OFF (開) : MOTOR1 ON (閉) : MOTOR2	モータ No.1 が選択されているか、モータ No.2 が選択されているかを示します。 注：セレクトを接続している場合、この信号は使用できません。
8	ERR	エラー	出力	OFF (開) : エラーあり ON (閉) : エラーなし	エラー発生状態を示します。エラーコードは E3000i コントローラの表示器に表示されます。パラメータ $\text{P } \boxed{1}$ を設定することでエラーの出力論理を変更することができます。また、エラーコードをパターン化した信号で出すことができます。詳細は E3000i コントローラ取扱説明書「OM-KK1018MA」をご参照ください。
9	MT_SEL	モータ選択	入力	OFF (開) : モータ No.1 ON (閉) : モータ No.2	使用するモータを選択します。 注：セレクトを接続してる場合、この信号は使用できません。

端子 No.	記号	ファンクション	入力 / 出力	説明	
10	GND	速度指令電圧用 GND	出力	コントローラ内部 GND	コントローラ内部の GND です。速度指令電圧 (VR1) に使用します。
11	Vcc	速度指令電圧用電源	出力	内部電源：DC+10V	速度指令電圧 (VR1) 信号用電源です。
12	MOTOR_I	モータ電流	出力	2Amp / V、 $0V \leq \text{MOTOR_I} \leq 10V$	モータ電流を電圧値で出力するアナログモニタです。 1 Vあたり 2Amp となります。最大 20Amp。
13	GND	アナログモニタ用 GND	出力	コントローラ内部 GND	アナログモニタ (MOTOR_I、SPEED_V、LOAD) 用 GND です。
14	START	回転指令	入力	OFF (開)：停止 ON (閉)：起動	モータの起動、停止用信号です。 パラメータ (P 8) を設定すると起動 + 正回転として使用できます。(E3000i コントローラ取扱説明書「OM-KK1018MA」を参照。)
15	UD_IN	速度設定用アップ/ダウン	入力	OFF (開)：減速 ON (閉)：増速	速度設定用カウントパルス (CNT_IN) の信号の増速にするか、減速にするかの信号です。 パラメータ (P 7) の設定が必要です。(E3000i コントローラ取扱説明書「OM-KK1018MA」を参照。)
16	500min ⁻¹	回転速度 500min ⁻¹	入力	ON (閉)：500min ⁻¹	設定回転速度が 500min ⁻¹ になります。芯出し作業用に使用します。
17	SEL0	モータ選択 0	入力	—	セレクトと接続してモータを選択するときに使用します。 SEL0 と SEL1 の組み合わせで 4 つのモータを選択します。E3000i コントローラ取扱説明書「OM-KK1018MA」をご参照ください。
		速度ポイント選択 0			注：セレクトを接続している場合、速度ポイントでの設定が使用できません。
18	COM_2	外部電源	入力	DC0V または DC+24V	お客様に用意していただく電源です。出力用信号の外部電源として DC0V または DC+24V を入力してください。
19	PULSE	回転パルス	出力	1 パルス / 回転	モータ 1 回転で 1 パルス出力します。 デューティ 50%
20	WARNING	警告	出力	OFF (開)：警告なし ON (閉)：警告あり	パラメータ (P 19) を (00) すると警告発生状態を示します。警告コードは E3000i コントローラの表示器に表示されます。パラメータ (P 1) を設定することで警告コードをパターン化した信号で出すことができます。 詳細は E3000i コントローラ取扱説明書「OM-KK1018MA」をご参照ください。
		ロードメータレベル		OFF (開)：設定未満 ON (閉)：設定以上	パラメータ (P 19) を (Load) にすると設定したロードメータのレベル以上で出力します。 警告コードは表示器 ⑪ に表示されます。 詳細は E3000i コントローラ取扱説明書「OM-KK1018MA」をご参照ください。

端子 No.	記号	ファンクション	入力 / 出力	説明	
21	COIN	回転到達	出力	OFF (開) : 回転未到達 ON (閉) : 回転到達	モータの回転速度が回転速度設定値の 90% 以上に到達したことを示します。 パラメータ (P21) を (00) にすると回転到達レベルを 50 ~ 100% に設定できます。 詳細は E3000i コントローラ取扱説明書「OM-KK1018MA」をご参照ください。
22	VR2	モータ No.2 速度指令電圧	入力	モータスピンドル No.2 回転制御信号	注 : セレクタを接続している場合、この信号は使用できません。
23	VR1	速度指令電圧	入力	速度 (min ⁻¹) = 速度指令電圧 (VR) × 10000 / 1.5 0V ≤ VR ≤ 10V	回転速度設定です。 モータの種類によってパラメータを設定する必要があります。(E3000i コントローラ取扱説明書「OM-KK1018MA」を参照)。速度指令電圧 (VR) と回転速度との関係については、図 -31 ~ 図 -34 を参照ください。 ※回転速度の単位 : 200min ⁻¹
24	LOAD	負荷率	出力	負荷率 (%) = 負荷率モニタ電圧 × 20	回転中の仕事量の負荷率を電圧で示すアナログモニタです。 負荷率 100% (DC+5V) までは連続使用領域になります。 負荷率 (%) = 負荷率モニタ電圧 × 20 負荷率 : 0 - 200% (0V ≤ LOAD ≤ 10V)
25	SPEED_V	回転速度	出力	10,000min ⁻¹ / V	モータ回転中の回転速度を電圧で出力するアナログモニタです。 10,000min ⁻¹ / V 0V ≤ SPEED_V ≤ 10V

(2) 外部入出力図

外部入出力コネクタ A ③
(D-Sub25)

外部入出力コネクタ B ④
(D-Sub15)

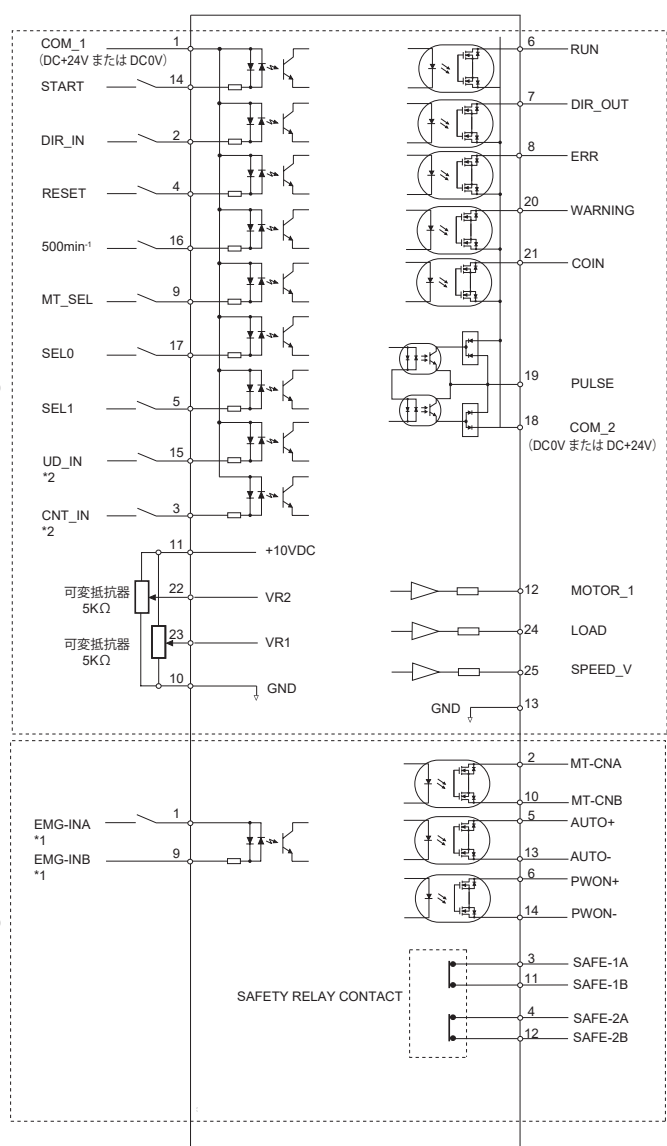


図 - 25

*1 EMG-IN 信号を使用するときはパラメータ $\boxed{P11}$ を設定する必要があります。(E3000i コントローラ取扱説明書「OM-KK1018MA」を参照。)

*2 UD_IN、CNT_IN の信号を使用するときはパラメータ $\boxed{P71}$ を設定する必要があります。(E3000i コントローラ取扱説明書「OM-KK1018MA」を参照。)

(3) 外部入出力回路

① 入力回路

入力信号は「モータ選択 (MT_SEL)」、「回転指令 (START)」、「回転方向設定 (DIR_IN)」、「回転速度 500min⁻¹ (500min⁻¹)」、「エラー解除 (RESET)」、「速度設定用カウントパルス (CNT_IN)」、「速度設定用アップ/ダウン (UD_IN)」、「モータ選択 0 (SEL0)」、「モータ選択 1 (SEL1)」の 9 種類があり、DC+24V 電源を使用して入力回路を構成してください。

図 - 26 を参考にして接続してください。なお、DC+24V 電源はお客様でご用意ください。使用電源は DC+24V ± 10%、100mA 以上のものをご使用ください。

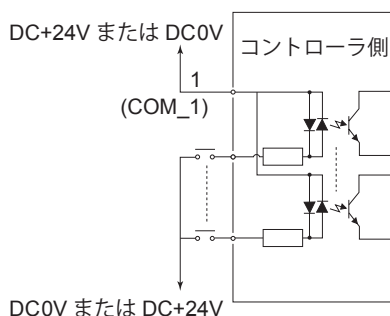


図 - 26

② 出力回路 I

出力信号は、「回転中 (RUN)」、「回転方向 (DIR_OUT)」、「エラー (ERR)」、「警告 (WARNING)」、「回転到達 (COIN)」の 5 種類があり、フォト MOS リレーで構成され出力電流は両方向（シンク、ソース）に流せます。

電圧、電流の仕様はそれぞれ以下の通りです。

印加電圧 (V) ≤ DC+30V

通電電流 (Ip) ≤ 100mA

接続に関しては図 - 27 を参考にしてください。なお、出力回路の電圧は別途にお客様で用意する必要があります。入力回路と同一の DC+24V 電源を使用することをお勧めします。

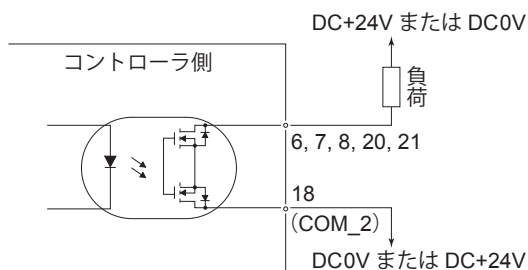


図 - 27

③ 出力回路 II

回転パルス (PULSE) の出力信号は図 - 28 になります。出力電流は両方向（シンク、ソース）に流せます。電圧、電流の仕様は以下の通りです。

印加電圧 (V) ≤ DC+30V

通電電流 (Ip) ≤ 50mA

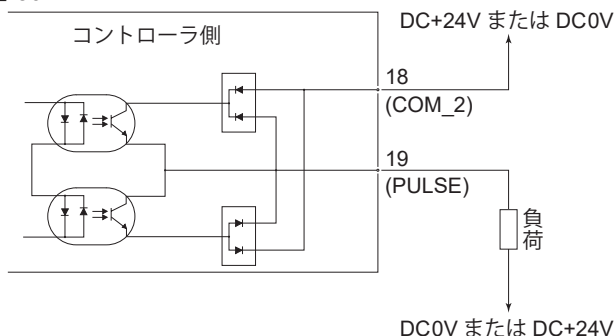


図 - 28

④ 回転速度指令回路

速度指令電圧（VR）にアナログ電圧を印加して、回転速度を設定します。

接続に関しては図 - 29、30 を参考にしてください。また、速度指令電圧と回転速度の関係は図 - 31、32 を参考にしてください。

⚠ 注 意

図 - 30 で指令電圧を印加する場合は、DC+10V を超える入力をしないでください。コントローラ破損の原因になります。

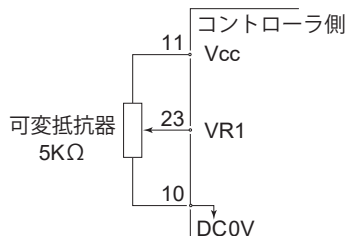


図 - 29

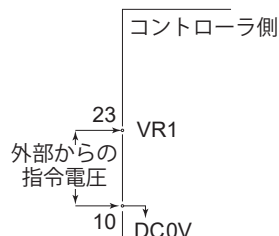


図 - 30

(1) E2280 互換出力以外、または E2280 モータ選択時以外

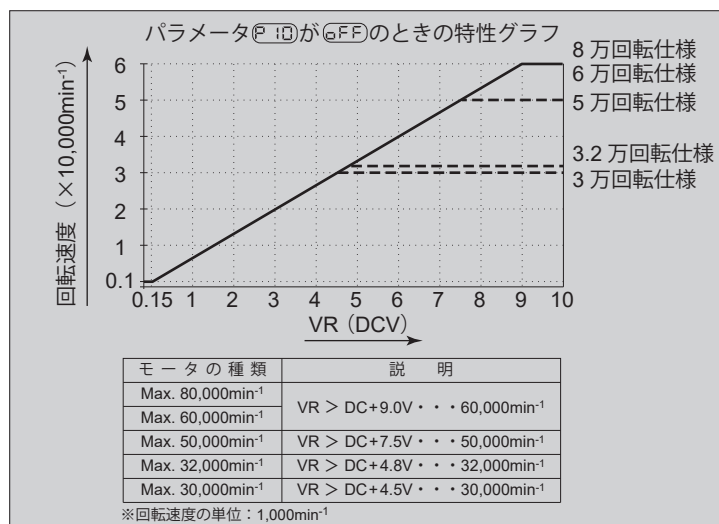


図 - 31

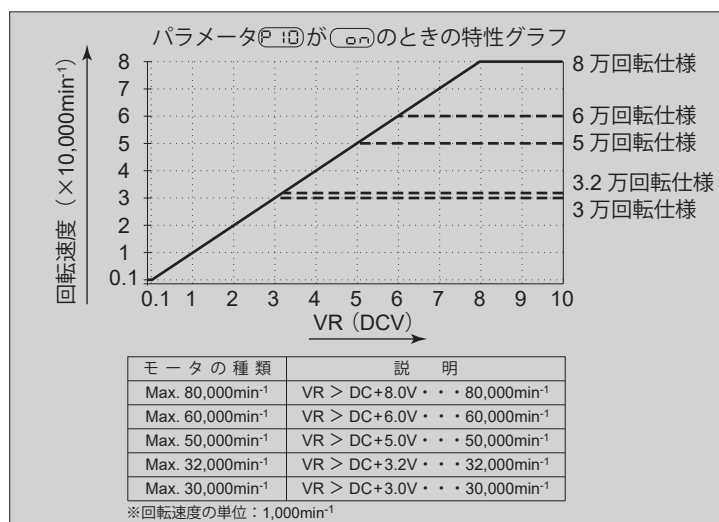


図 - 32

(2) E2280 互換出力、または E2280 モータ選択時

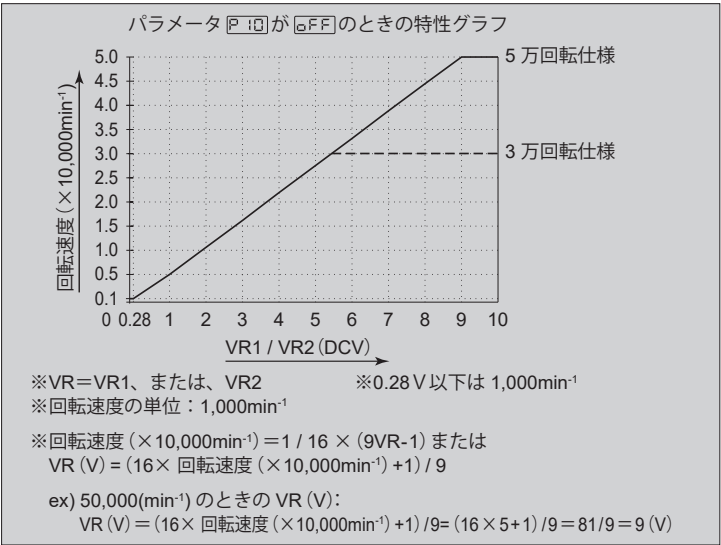


図 - 33

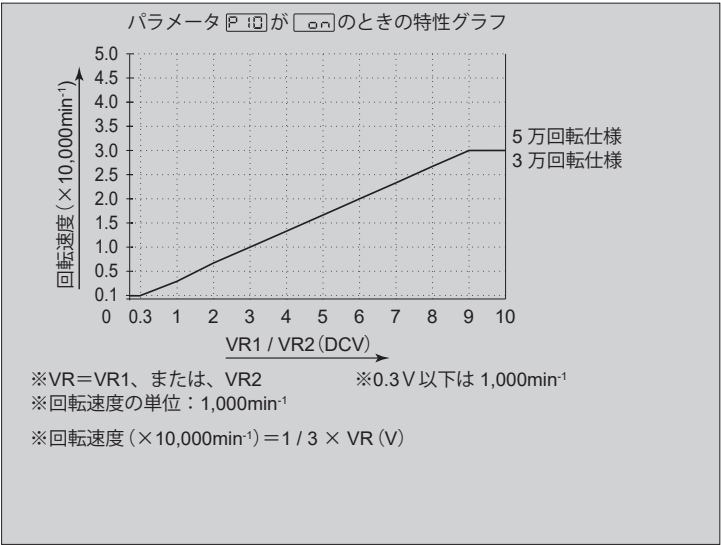


図 - 34

⑤ アナログモニタ回路

アナログモニタ信号として「モータ電流 (MOTOR_I)」、「負荷率 (LOAD)」、「回転速度 (SPEED_V)」の3種類があります。

接続に関しては図 - 35 を参考にしてください。

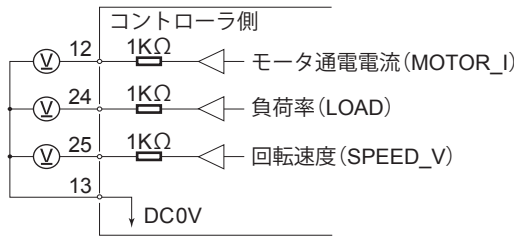


図 - 35

12 - 4 故障の原因と対策

故障かな・・・？と思ったら修理を依頼する前にもう一度、次のようなチェックをお願いします。

(E3000i コントローラの取扱説明書「OM-KK1018MA」と併せてご確認ください。)

症 状	原 因	対 策
モータが回転しない。	電源が供給されていない。	・セレクト前面の電源スイッチを入れてください。 ・電源コードのプラグをしっかりと挿し込んでください。 ・ヒューズが切れていないか確認してください。
	セレクト用モータコード(付属品)がセレクトとコントローラに接続されていない。	セレクト用モータコード(付属品)をセレクトとコントローラにしっかりと接続してください。
	セレクト用モータコード(付属品)がE3000i コントローラに対応していない。	E3000i コントローラとセレクトを接続する場合は、ブッシュがグレーのセレクト用モータコードを使用し、て接続してください。
	通信ケーブルがセレクトとコントローラに接続されていない。	通信ケーブルをコントローラとセレクトにしっかりと接続してください。
	通信ケーブル(付属品)を使用していない(リンク LED (LINK) ⑲ が点灯していない)。	通信ケーブル(付属品)を使用してください。
	制御モードが MANUAL に設定されているのに外部入出力コネクタの回転指令信号で起動させようとしている。	コントローラの操作パネルのスタート/ストップボタン (START / STOP) ㉔ (図 - 23) で起動してください。
	制御モードが AUTO に設定されているのにコントローラの操作パネルのスタート/ストップボタン (START / STOP) ㉔ (図 - 23) で起動させようとしている。	外部入出力コネクタの回転指令信号で起動してください。
	エラーが発生 (エラー LED ⑯ が点灯している)。	エラーコードを確認してエラー内容に応じた対策をしてください。(E3000i コントローラ取扱説明書「OM-KK1018MA」を参照。)
	エアー圧力が不足している (コントローラの表示器にエラーコード " E7 " が表示されている)。	エアー圧力を確認して 0.35MPa に調整してください。
モータが希望の回転速度にならない。	通信ケーブル(付属品)を使用していない(リンク LED (LINK) ⑲ が点灯していない)。	通信ケーブル(付属品)を使用してください。
	使用していないモータのエアー出力ジョイントにエアープラグ(φ4)が接続されていない。	使用しない場合は、エアー出力ジョイントにエアープラグ(φ4)を挿し込んでください。
	コントローラのパラメータ $\text{P } 2$ 「制御モードが AUTO の状態での回転速度設定」が変更されている。	パラメータ $\text{P } 2$ の設定を外部入出力コネクタ A の信号でおこなうか、またセレクトの操作パネル ② のボタンでおこなうかを確認し、パラメータ $\text{P } 2$ で回転速度設定を選択してください。(E3000i コントローラ取扱説明書「OM-KK1018MA」を参照。)
	コントローラのパラメータ $\text{P } 3$ で設定回転速度が固定されている。	パラメータ $\text{P } 3$ で設定回転速度の固定を解除してください。(E3000i コントローラ取扱説明書「OM-KK1018MA」を参照。)
	コントローラのパラメータ $\text{P } 5$ で最高回転速度が固定されている。	パラメータ $\text{P } 5$ で最高回転速度の固定を解除してください。(E3000i コントローラ取扱説明書「OM-KK1018MA」を参照。)

症 状	原 因	対 策
モータが希望の回転速度にならない。	コントローラのパラメータ (P 9) でエア圧力検出機能が設定され、最高回転速度が 30,000min ⁻¹ に制限されている。	パラメータ (P 9) でエア圧力検出機能を解除し、エアを供給して希望の回転速度に設定してください。(E3000i コントローラ取扱説明書「OM-KK1018MA」を参照。)
	80,000min ⁻¹ のモータが接続され、外部速度指令電圧の特性を選択するパラメータ (P 10) が (OFF) になっている。(外部速度指令電圧で回転速度を設定している場合)	パラメータ (P 10) を (ON) にする。(E3000i コントローラ取扱説明書「OM-KK1018MA」を参照。)
モータの回転方向が切り替わらない。	通信ケーブル（付属品）を使用していない。(リンク LED (LINK) ⑮ が点灯していない。)	通信ケーブル（付属品）を使用してください。
	制御モードが AUTO に設定されている。	制御モードを MANUAL に設定してください。
モータが回転中に停止した。	通信ケーブル（付属品）を使用していない。(リンク LED (LINK) ⑮ が点灯していない。)	通信ケーブル（付属品）を使用してください。
	高負荷状態で回転させている。	コントローラ操作パネルの LOAD メータ ⑥ の負荷 LED の状態を確認の上、回転させてください。(図 - 23)
	供給しているエア圧力が規定値以下になっている (コントローラの表示器にエラーコード " E7 " が表示されている)。	エア圧力を確認して 0.35MPa に調整してください。

※パラメータの詳細については、E3000i コントローラ取扱説明書「OM-KK1018MA」をご参照ください。

13. E3000 コントローラと接続して使用する場合

13 - 1 コントローラとセレクトアの接続方法

13 - 1 - 1 セレクトア用モータコードの接続方法

コントローラのモータ接続用コネクタとセレクトアのモータ入力用コネクタ ⑪ にセレクトア用モータコード（長さ：60cm、付属品）を接続します。（接続方法については、「11. モータコードの接続方法」をご参照ください。）

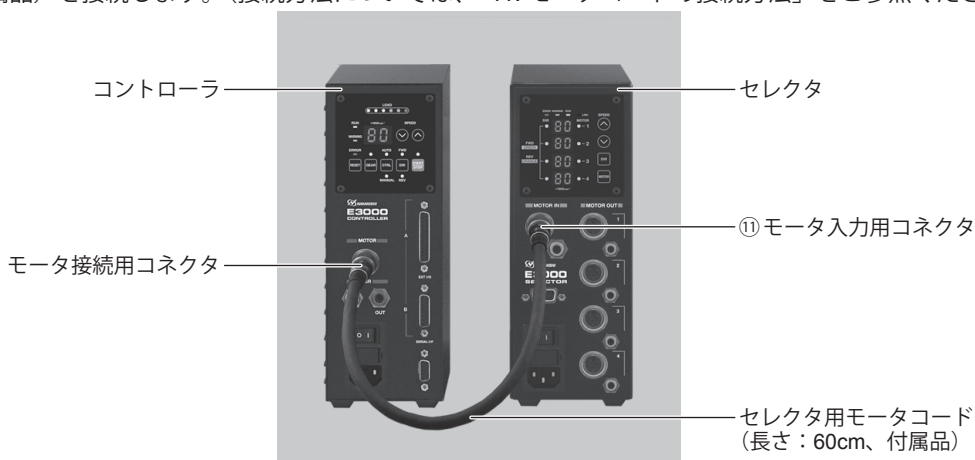


図 - 36

13 - 1 - 2 通信ケーブルの接続方法

⚠ 注 意

通信ケーブル（付属品）はコントローラとセレクトアを接続する専用のケーブルです。コントローラとセレクトア以外の機器に接続しないでください。コントローラ・セレクトアの破損の原因になります。

コントローラのセレクトア用通信コネクタとセレクトアの通信用コネクタ ⑬ に通信ケーブル（長さ：60cm、付属品）を接続します。接続の際、必ずコネクタの取付ねじを締めてください。

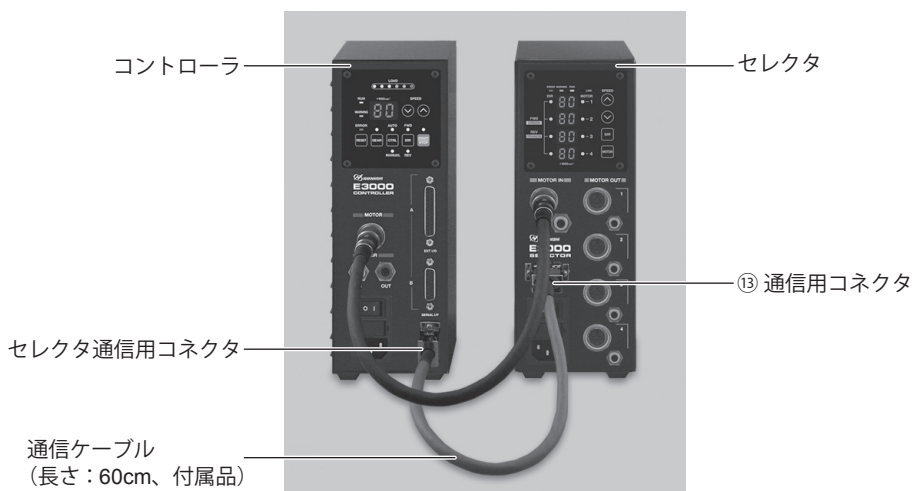


図 - 37

13-1-3 モータコードの接続方法

⚠ 注 意

使用しないモータ出力用コネクタは、防塵、安全のため、付属のモータ出力用コネクタキャップを取り付けてください。

モータスピンドルのモータコードのプラグをセクタのモータ出力用コネクタ 1 - 4 (③、⑤、⑦、⑨) に接続してください。(接続方法については、「11. モータコードの接続方法」をご参照ください。)

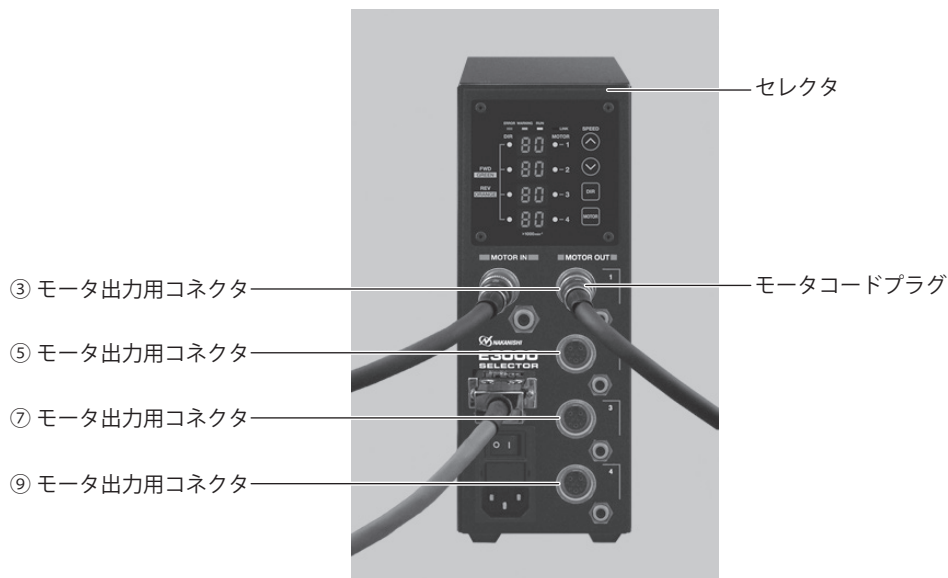


図 - 38

13-1-4 エアーホースの接続方法

(1) エアー入力ジョイントの接続方法

⚠ 注 意

弊社のエアーラインキットを使用しない場合は、必ず、エアーフィルタを通したクリーンなドライエアーを供給してください。

別売のエアーラインキット (AL - C1204) から $\phi 6\text{mm}$ フィルタ付エアーホース (コントローラに付属) をセクタのエアー入力ジョイント ⑫ に挿し込みます。

(2) エアー出力ジョイントの接続方法

⚠ 注 意

使用しないエアー出力ジョイントは、防塵、安全のため、付属のエアープラグ ($\phi 4$) を取り付けてください。

$\phi 4\text{mm}$ エアーホース (モータ冷却用: モータコードに付属) をセクタ正面のエアー出力ジョイント 1 - 4 (④、⑥、⑧、⑩) に挿し込みます。 $\phi 4\text{mm}$ エアーホース (モータ冷却用: モータコードに付属) の反対側をモータスピンドル後部のエアージョイントに挿し込みます。

(3) エアー圧力の調整

エアー圧力をエアーラインキットのレギュレータで 0.35MPa になるように調整します。

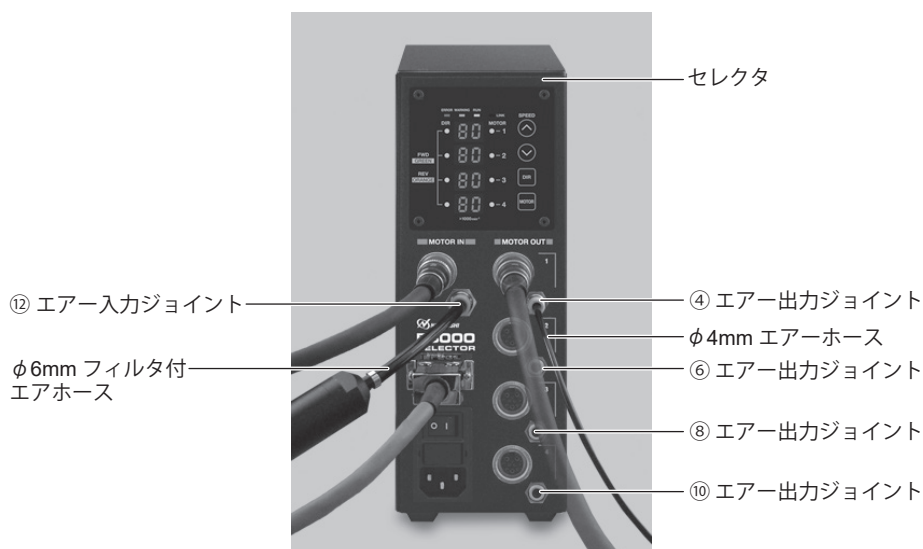


図 - 39

(4) コントローラとセクタの接続図



図 - 40

⚠ 注 意

- エア入力ジョイント ⑫ に供給するエアは、エアフィルタを通したクリーンなドライエアを供給し、**0.35MPa** に調整してください。エア圧力が不足しているとモータスピンドルは回転しません。
- セクタを使用する場合、コントローラへのエアの供給は必要ありません。防塵、安全のため、コントローラのエア入力ジョイントおよびエア出力ジョイントにエアプラグ (φ6：付属品) を取り付けてください。
- 冷却エアは、エアパージとしてスピンドルの防塵をかねています。電源スイッチ ⑭ を **OFF** にしても冷却エアは止まりませんので、エアパージとしての効果を持続できます。また、コントローラのパラメータ設定 (E3000 コントローラ取扱説明書「OM-K0438」を参照) を変更し、冷却エアを供給しない状態で使用する場合は、モータスピンドルに切削油等がかからないように配慮してください。

⚠ 注 意

- ・使用するモータスピンドルのエアースホースは、必ずエア出力ジョイント 1 - 4 (④、⑥、⑧、⑩) の一つに接続し、確実にエアが供給されていることを確認してください。エアの供給がないと、モータスピンドルを著しく劣化させ故障の原因になります。
- ・ホース配管の際、極端な曲げやつぶれ等、無理な力がホースに加わらないようにしてください。無理な力が加わるとモータスピンドルの冷却を妨げ、モータスピンドルを著しく劣化させてしまい故障の原因になります。
- ・過大なエア圧力を供給しないでください。セレクト内部のエア検出センサーが破損するおそれがあります。
- ・セレクトのエア圧力検出機能は入力エア側のみでの検出となります。セレクトのエア出力側でエアースホースがつぶれる等、モータスピンドルにエアが供給されない状態での検出はできません。

13 - 2 操作方法

13 - 2 - 1 制御モード (MANUAL / AUTO) の選択

(図 - 41 コントローラ操作パネルのコントロールボタン (CTRL) ① で選択します。)

- (1) 操作パネル ② で操作する場合は、コントローラ操作パネルのコントロールボタン (CTRL) ① を押して MANUAL を選択します。
- (2) 外部機器からの信号 (コントローラの外部入出力コネクタ A) で操作する場合は、コントローラ操作パネルのコントロールボタン (CTRL) ① を押して AUTO を選択します。



図 - 41 コントローラ操作パネル

13 - 2 - 2 モータ選択・回転方向・芯出し作業・ギヤ比表示・回転速度・モータの起動 / 停止の設定

13 - 2 - 2 - 1 制御モード (MANUAL / AUTO) の選択

- (1) モータ選択の設定 (図 - 43 セレクト操作パネルのモータ選択ボタン (MOTOR) ②③ で設定します。)
モータ選択ボタン (MOTOR) ②③ を押して、モータ 1 - 4 (③、⑤、⑦、⑨) の内から使用するモータを選択します。選択したモータの選択モータ LED ②④ が点灯します。
- (2) 回転方向の設定 (図 - 43 セレクト操作パネルの回転方向設定ボタン (DIR) ②⑤ で設定します。)
回転方向 LED ②④ で回転方向を確認します。グリーン点灯が右回転 (FWD.)、オレンジ点灯が左回転 (REV.) です。回転方向を変更する場合は、回転方向設定ボタン (DIR) ②⑤ を押して変更します。
工具の先端方向から見て反時計方向が右回転 (FWD.) になります。
- (3) 芯出し作業 (図 - 43 セレクト操作パネルの回転速度設定ボタン (SPEED) ②⑥、②⑦ で設定します。)

⚠ 注 意

 
芯出し作業 (500min^{-1}) は、芯出し作業専用の機能ですので切削作業には使用しないでください。

回転速度設定ボタン (SPEED) ②⑥、②⑦ で 0.5 (500min^{-1}) に設定します。

なお、 $1,000\text{min}^{-1}$ から 500min^{-1} 、 500min^{-1} から $1,000\text{min}^{-1}$ に速度調整をするときは、モータスピンドルを必ず停止した状態でおこなってください。モータスピンドルの回転中にはこの速度調整ができません。


- (4) ギヤ比表示の設定 (図 - 44 コントローラ操作パネルのギヤ比設定ボタン (GEAR) ⑩ で設定します。)
 ギヤ比設定ボタン (GEAR) ⑩ を押します (ギヤ LED 点灯)。回転速度設定ボタン (SPEED ▲、▼) ⑨ を押して表示器 ⑪ に表示されているギヤ比を選択します。ギヤ比には「1.0」・「1.5」・「2.7」・「4.0」・「6.0」・「16」の 6 種類があります。使用するギヤ比を選択し、ギヤ比設定ボタン (GEAR) ⑩ を押すと (ギヤ LED 消灯)、設定したギヤ比で換算された回転速度が表示器 ⑪ に表示されます。ギヤ比が「1.0」以外に設定されていると、表示器 ⑪ の速度表示のドットが点滅します。(図 - 42)
 なお、ギヤ内蔵のストレートスピンドルやアングルスピンドルを使用しない場合、ギヤ比表示の設定は特に必要ありません。ギヤ比「1.0」でご使用ください。

設定回転速度が $30,000\text{min}^{-1}$
 ギヤ比設定が 1.5 の場合



ギヤ比を「1.5」・「2.7」・「4.0」・「6.0」・「16」に
 設定した場合、表示器 ⑪ のドットが点滅します。

 設定回転速度が $30,000\text{min}^{-1}$
 ギヤ比設定が 1.0 の場合



ギヤ比を「1.0」に設定した場合、
 表示器 ⑪ のドットが消灯します。

図 - 42

- (5) 回転速度の設定 (図 - 43 セレクタ操作パネルの回転速度設定ボタン (SPEED ▲、▼) ⑪ で設定します。)
 回転速度設定ボタン (SPEED ▲、▼) ⑪ を押して回転速度を設定します。回転速度の設定範囲は $1,000 - 80,000\text{min}^{-1}$ です。回転速度の設定値は表示器 ⑫ の 2 桁の LED に $1,000\text{min}^{-1}$ 単位で表示され、 $80,000\text{min}^{-1}$ で 80 と表示されます。
 ギヤ比が「1.0」以外に設定されていると、回転速度設定ボタン (SPEED ▲、▼) ⑪ を押しても表示器 ⑫ の表示が変わらない場合がありますが、表示が変わらないだけで実際の回転速度は設定されています。
 ※モータの種類により回転速度が制限されます。詳細については E3000 コントローラ取扱説明書「OM-K0438」をご参照ください。

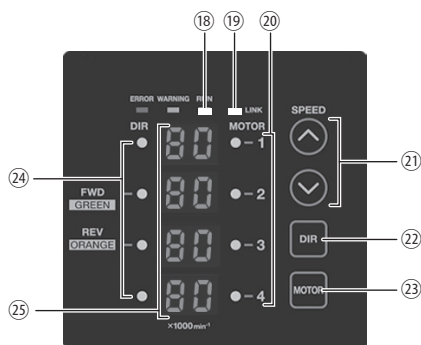


図 - 43 セレクタ操作パネル

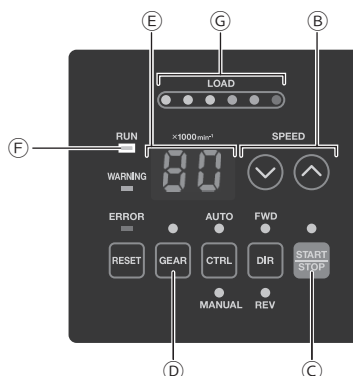


図 - 44 コントローラ操作パネル

- (6) モータの起動 / 停止 (図 - 44 コントローラ操作パネルのスタート / ストップボタン (START / STOP) ⑬ で起動 / 停止します。)
 スタート / ストップボタン (START / STOP) ⑬ を押すとコントローラとセレクタの回転中 LED (RUN) が点灯して回転します。再度スタート / ストップボタン (START / STOP) ⑬ を押すと停止します。

13-2-2-2 制御モードが AUTO のとき

コントローラの外部入出力コネクタ A より信号を入力します。(ギヤ比表示の設定を除く)
 詳細については、「13-3. コントローラの外部入出力コネクタ」をご参照ください。

- (1) モータ選択の設定

モータ選択信号 0 (端子 No.17: SEL0) とモータ選択信号 1 (端子 No.5: SEL1) との組み合わせで 4 つのモータを選択します。(表 - 4 参照。)

表 - 4

選択するモータ	SEL1 (端子 No.5)	SEL0 (端子 No.17)
モータ 1	OFF (開)	OFF (開)
モータ 2	OFF (開)	ON (閉)
モータ 3	ON (閉)	OFF (開)
モータ 4	ON (閉)	ON (閉)

(2) 回転方向の設定

回転方向設定信号 (端子 No.2 : DIR_IN) で設定します。右回転 (正回転) のときは OFF (開)、左回転 (逆回転) のときは ON (閉) にします。設定時はセレクトの操作パネル ② の FWD. または REV. の LED が点灯します。工具の先端方向から見て反時計方向が右回転 (FWD.) になります。

(3) 芯出し作業

⚠ 注 意

芯出し作業 (500min^{-1}) は、芯出し作業専用の機能ですので切削作業には使用しないでください。

 
芯出し作業をおこなう場合は、回転速度 500min^{-1} (端子 No.16 : 500min^{-1}) で設定します。 500min^{-1} で回転させ芯出し作業をおこなうときは、ON (閉) にします。

(4) ギヤ比表示の設定 (図 - 44 コントローラ操作パネルのギヤ比設定ボタン (GEAR) ⑩ で設定します。)

ギヤ比設定ボタン (GEAR) ⑩ を押します (ギヤ LED 点灯)。次に回転速度設定ボタン (SPEED ▲、▼) ⑧ を押して表示器 ⑨ に表示されているギヤ比を選択します。ギヤ比には「1.0」・「1.5」・「2.7」・「4.0」・「6.0」・「16」の 6 種類があります。使用するギヤ比を選択し、ギヤ比設定ボタン (GEAR) ⑩ を押すと (ギヤ LED 消灯)、設定したギヤ比で換算された回転速度が表示器 ⑨ に表示されます。ギヤ比が「1.0」以外に設定されていると、表示器 ⑨ の速度表示のドットが点滅します (図 - 45)。


なお、ギヤ内蔵のストレートスピンドルやアングルスピンドルを使用しない場合、ギヤ比表示の設定は特に必要ありません。ギヤ比「1.0」でご使用ください。

設定回転速度が $30,000\text{min}^{-1}$
ギヤ比設定が 1.5 の場合



ギヤ比を「1.5」・「2.7」・「4.0」・「6.0」・「16」に設定した場合、表示器 ⑪ のドットが点滅します。

 設定回転速度が $30,000\text{min}^{-1}$
ギヤ比設定が 1.0 の場合



ギヤ比を「1.0」に設定した場合、表示器 ⑪ のドットが消灯します。

図 - 45

(5) 回転速度の設定

設定回転速度の範囲は、 $1,000 - 80,000\text{min}^{-1}$ です。最高回転速度はモータの種類により異なります。

また、コントローラでパラメータ (P2) を設定すると、「図 - 43 セレクト操作パネル」の回転速度設定ボタン (SPEED ▲、▼) ⑪ で速度設定が可能になります。詳細については E3000 コントローラ取扱説明書「OM-K0438」をご参照ください。

回転速度の設定は次の 3 通りです。

① アナログ信号での設定

速度指令電圧 (端子 No.23 : VR) で設定します。速度指令電圧の詳細については、「13 - 3. コントローラの外部入出力コネクタ (3) 外部入出力回路 ④ 回転速度指令回路」をご参照ください。

$80,000\text{min}^{-1}$ 仕様のモータを使用の場合は、E3000 コントローラ取扱説明書「OM-K0438_外部速度指令電圧特性の選択」を設定し、指令電圧に対する回転速度特性を変える必要があります。

② パルス信号での設定

(E3000 コントローラ取扱説明書「OM-K0438_外部速度設定信号の選択」の設定が必要です。)

速度設定用カウントパルス信号 (端子 No.3) と速度設定用アップ/ダウン信号 (端子 No.15) で設定します。カウントパルス信号は 1 パルスで $1,000\text{min}^{-1}$ 変速します。信号の立ち上がりエッジでカウントされます。

速度指令用アップ/ダウン信号が ON (閉) で増速、OFF (開) で減速になります。

③ 速度ポイント信号での設定

⚠ 注 意

セレクトアを接続している場合、速度ポイントでの設定が使用できません。

(6) モータの起動 / 停止

回転指令（端子 No.14：START）で設定します。

起動するときは ON（閉）にします。起動時は、コントローラの回転中 LED（RUN）^⑤ とセレクトアの回転中 LED（RUN）^⑱ が点灯して回転します。

⚠ 注 意

- セレクトアの操作だけで、モータの選択、回転方向、回転速度の設定はできますが、リンク LED（LINK）^⑲ が点灯していないとコントローラにデータが通信されません。セレクトアのリンク LED（LINK）^⑲ が点灯していることを確認した上で操作してください。
- セレクトアとコントローラの通信が遮断されると、リンク LED（LINK）^⑲ が消灯し、回転速度は全て表示されなくなります。通信ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。

13 - 3 コントローラの外部入出力コネクタ

コントローラの外部入出力コネクタ A の信号詳細です。E3000 コントローラの取扱説明書と併せてご確認ください。

⚠ 警 告

- 外部入出力コネクタ A に SELV（安全超低電圧）回路以外の回路を接続しないでください。コントローラの故障の原因になります。
- 入力回路および出力回路に規定以上の電圧、電流を加えないでください。また、出力回路には必ず負荷（抵抗器）を接続して規定以上の電流が流れないようにしてください。規定以上の電流が流れますとコントローラの故障の原因になります。

⚠ 注 意

外部入出力コネクタ A の端子 No. 9、No. 22 は使用しないでください。使用するとコントローラ破損の原因になります。

(1) 外部入出力コネクタ A 信号詳細

表 - 5

端子 No.	記号	ファンクション	入力 / 出力	説明	
1	COM_1	外部電源	入力	DC0V または DC+24V	お客様に用意していただく電源です。入力用信号の外部電源として DC0V または DC+24V を入力してください。
2	DIR_IN	回転方向設定	入力	OFF（開）：正回転 ON（閉）：逆回転	モータの回転方向を設定します。パラメータ (P5) を設定すると起動 + 逆回転として使用できます。（E3000 コントローラ取扱説明書「OM-K0438」を参照。）
3	CNT_IN	速度設定用 カウントパルス	入力	OFF（開）→ ON（閉）	パルス信号で変速します。OFF から ON の信号変化で 1 パルス 1000min ⁻¹ 変速します。パラメータ (P5) の設定が必要です。（E3000 コントローラ取扱説明書「OM-K0438」を参照。）

端子 No.	記号	ファンクション	入力 / 出力	説明	
4	RESET	エラー解除	入力	ON (閉) → OFF (開)	エラー状態を解除します。ON にした後 OFF にすると解除します。 エラー要因が残っている場合は解除できません。
5	SEL1	モータ選択 1	入力	—	セレクトと接続してモータを選択するときに使用します。 SEL0 と SEL1 の組み合わせで 4 つのモータを選択します。E3000 コントローラ取扱説明書「OM-K0438」をご参照ください。
		速度ポイント 選択 1			注：セレクトを接続している場合、速度ポイントでの設定が使用できません。
6	RUN	回転中	出力	OFF (開)：停止 ON (閉)：回転中	回転指令でモータが回転していることを示します。
7	DIR_OUT	回転方向	出力	OFF (開)：正回転 ON (閉)：逆回転	設定された回転方向を示します。
8	ERR	エラー	出力	OFF (開)：エラーあり ON (閉)：エラーなし	エラー発生状態を示します。エラーコードは E3000 コントローラの表示器に表示されます。パラメータ (P1) を設定することでエラーの出力論理を変更することができます。また、エラーコードをパターン化した信号で出すことができます。 詳細は E3000 コントローラ取扱説明書「OM-K0438」をご参照ください。
9	—	未使用	—	—	注. 未使用の端子です。使用しないでください。
10	GND	速度指令 電圧用 GND	出力	コントローラ内部 GND	コントローラ内部の GND です。速度指令電圧 (VR) に使用します。
11	Vcc	速度指令 電圧用電源	出力	内部電源：DC+10V	速度指令電圧 (VR) 信号用電源です。
12	MOTOR_I	モータ電流	出力	2Amp / V、 $0V \leq \text{MOTOR_I} \leq 10V$	モータ電流を電圧値で出力するアナログモニタです。 1 V あたり 2Amp となります。最大 20Amp。
13	GND	アナログ モニタ用 GND	出力	コントローラ内部 GND	アナログモニタ (MOTOR_I、SPEED_V、LOAD) 用 GND です。
14	START	回転指令	入力	OFF (開)：停止 ON (閉)：起動	モータの起動、停止用信号です。 パラメータ (P6) を設定すると起動 + 正回転として使用できます。(E3000 コントローラ取扱説明書「OM-K0438」を参照。)
15	UD_IN	速度設定用 アップ/ダウン	入力	OFF (開)：減速 ON (閉)：増速	速度設定用カウントパルス (CNT_IN) の信号の増速にするか、減速にするかの信号です。 パラメータ (P5) の設定が必要です。(E3000 コントローラ取扱説明書「OM-K0438」を参照。)
16	500min ⁻¹	回転速度 500min ⁻¹	入力	ON (閉)：500min ⁻¹	設定回転速度が 500min ⁻¹ になります。芯出し作業用に使用します。

端子 No.	記号	ファンクション	入力 / 出力	説明	
17	SEL0	モータ選択 0	入力	—	セレクトと接続してモータを選択するときに使用します。 SEL0 と SEL1 の組み合わせで 4 つのモータを選択します。E3000 コントローラ取扱説明書「OM-K0438」をご参照ください。
		速度ポイント 選択 0			注：セレクトを接続している場合、速度ポイントでの設定が使用できません。
18	COM_2	外部電源	入力	DC0V または DC+24V	お客様に用意していただく電源です。出力用信号の外部電源として DC0V または DC+24V を入力してください。
19	PULSE	回転パルス	出力	1 パルス / 回転	モータ 1 回転で 1 パルス出力します。 デューティ 50%
20	WARNING	警告	出力	OFF (開)：警告なし ON (閉)：警告あり	警告発生状態を示します。警告コードは E3000 コントローラの表示器に表示されます。パラメータ (P1) を設定することで警告コードをパターン化した信号で出すことができます。詳細は E3000 コントローラ取扱説明書「OM-K0438」をご参照ください。
21	COIN	回転到達	出力	OFF (開)：回転未到達 ON (閉)：回転到達	モータの回転速度が回転速度設定値の 90% 以上に到達したことを示します。
22	—	未使用	—	—	注. 未使用の端子です。使用しないでください。
23	VR	速度指令 電圧	入力	速度 (min ⁻¹) = 速度指令電圧 (VR) × 10000 / 1.5 0V ≤ VR ≤ 10V	アナログ電圧での回転速度 (80,000min ⁻¹ モータ) 設定用です。 80,000min ⁻¹ モータをご使用の場合はパラメータ (PB) を設定する必要があります。(E3000 コントローラ取扱説明書「OM-K0438」を参照。) 速度指令電圧 (VR) と回転速度との関係については、図 - 52、図 - 53 をご参照ください。 ※回転速度の単位：1,000min ⁻¹
24	LOAD	負荷率	出力	負荷率 (%) = 負荷率モニタ電圧 × 20	回転中の仕事量の負荷率を電圧で示すアナログモニタです。 負荷率 100% (DC+5V) までは連続使用領域になります。 負荷率 (%) = 負荷率モニタ電圧 × 20 負荷率：0 - 200% (0V ≤ LOAD ≤ 10V)
25	SPEED_V	回転速度	出力	10,000min ⁻¹ / V	モータ回転中の回転速度を電圧で出力するアナログモニタです。 10,000min ⁻¹ / V 0V ≤ SPEED_V ≤ 10V

(2) 外部入出力図

外部入出力コネクタ A
(D-Sub25)

外部入出力コネクタ B
(D-Sub15)

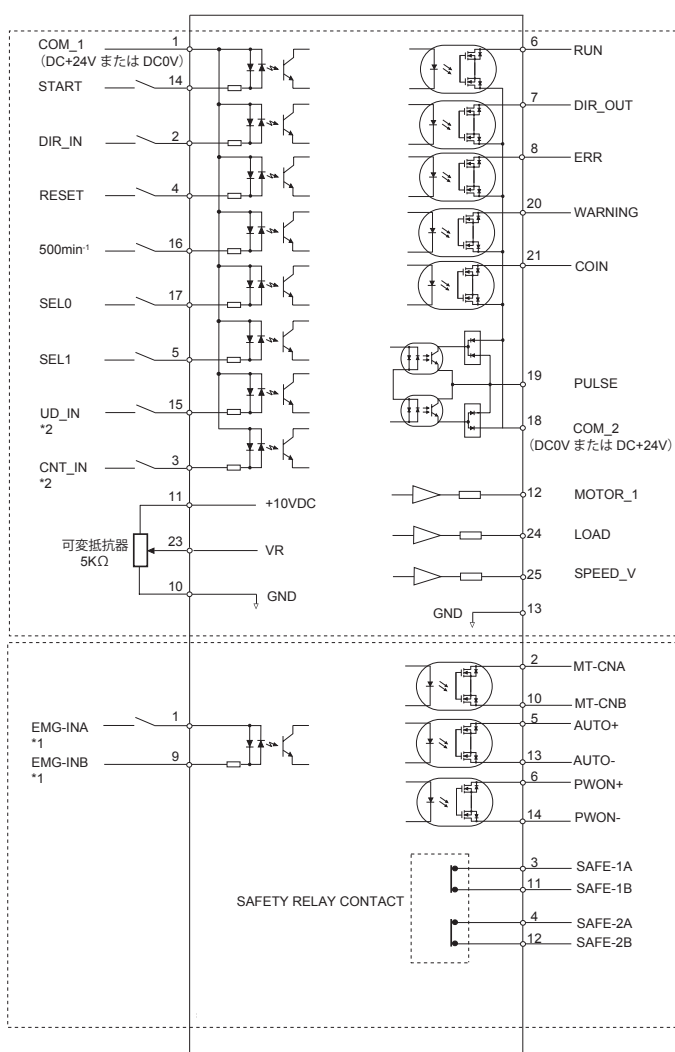


図 - 46

*1 EMG-IN 信号を使用するときはパラメータ **P9** を設定する必要があります。(E3000 コントローラ取扱説明書「OM-K0438」を参照。)

*2 UD_IN、CNT_IN の信号を使用するときはパラメータ **P5** を設定する必要があります。(E3000 コントローラ取扱説明書「OM-K0438」を参照。)

(3) 外部入出力回路

① 入力回路

入力信号は「回転指令 (START)」、「回転方向設定 (DIR_IN)」、「500min⁻¹」、「エラー解除 (RESET)」、「速度設定用カウントパルス (CNT_IN)」、「速度設定用アップ/ダウン (UD_IN)」、「モータ選択 0 (SEL0)」、「モータ選択 1 (SEL1)」の 8 種類があり、DC+24V 電源を使用して入力回路を構成してください。

図 - 47 を参考にして接続してください。なお、DC+24V 電源はお客様でご用意ください。

使用電源は DC+24V ± 10%、100mA 以上のものをご使用ください。

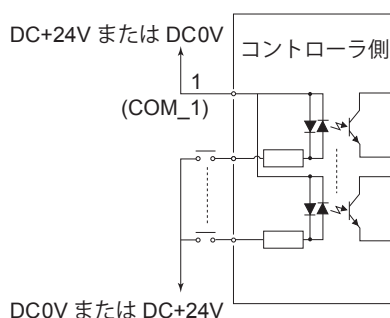


図 - 47

② 出力回路 I

出力信号は、「回転中 (RUN)」、「回転方向 (DIR_OUT)」、「エラー (ERR)」、「警告 (WARNING)」、「回転到達 (COIN)」の 5 種類があり、フォト MOS リレーで構成され出力電流は両方向 (シンク、ソース) に流せます。

電圧、電流の仕様はそれぞれ以下の通りです。

印加電圧 (V) ≤ DC+30V

通電電流 (Ip) ≤ 100mA

接続に関しては図 - 48 を参考にしてください。なお、出力回路の電圧は別途にお客様で用意する必要があります。入力回路と同一の DC+24V 電源を使用することをお勧めします。

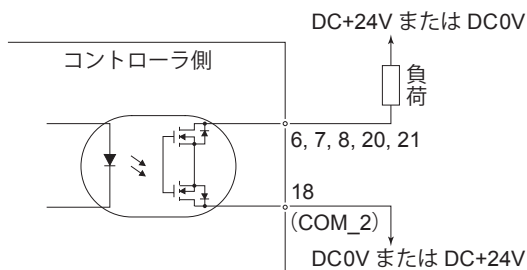


図 - 48

③ 出力回路 II

回転パルス (PULSE) の出力信号は図 - 49 になります。出力電流は両方向 (シンク、ソース) に流せます。

電圧、電流の仕様は以下の通りです。

印加電圧 (V) ≤ DC+30V

通電電流 (Ip) ≤ 50mA

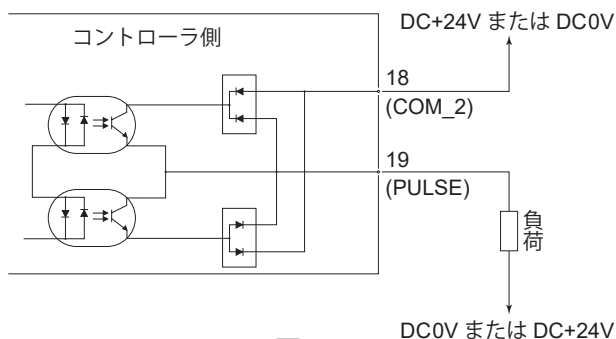


図 - 49

④ 回転速度指令回路

速度指令電圧（VR）にアナログ電圧を印加して、回転速度を設定します。

接続に関しては図 - 50、51 を参考にしてください。また、速度指令電圧と回転速度の関係は図 - 52、53 を参考にしてください。

⚠ 注 意

図 - 30 で指令電圧を印加する場合は、**DC+10V** を超える入力をしないでください。コントローラ破損の原因になります。

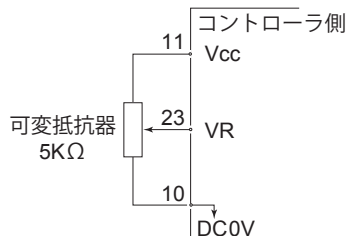


図 - 50

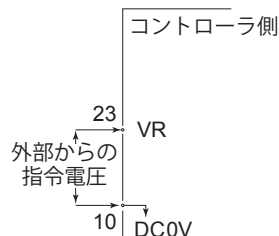


図 - 51

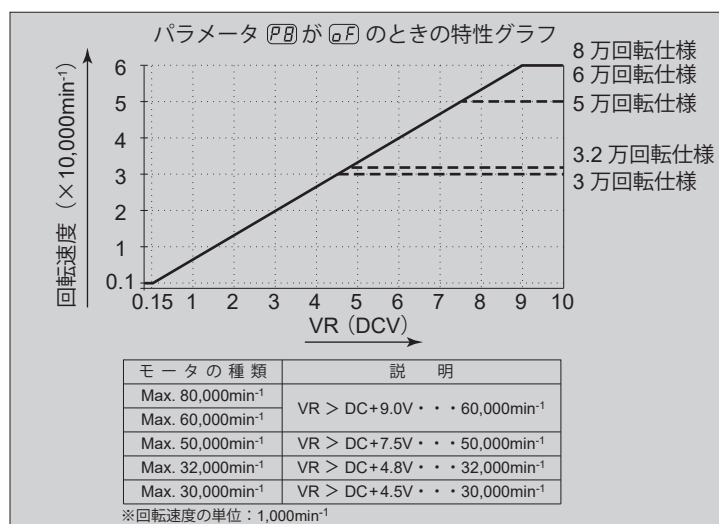


図 - 52

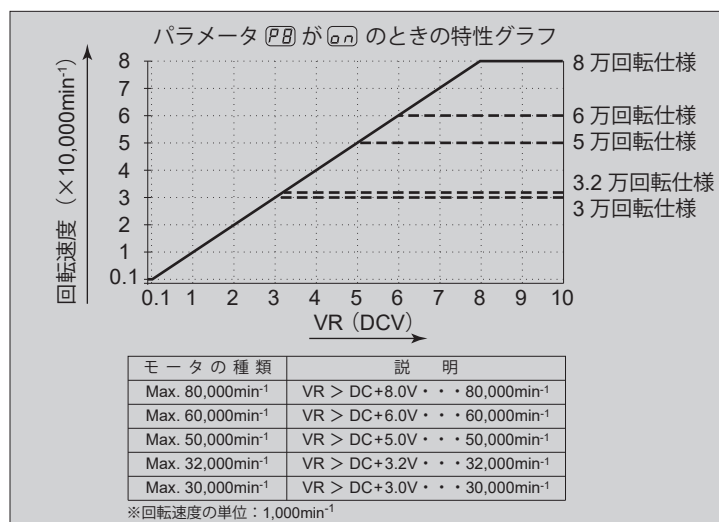


図 - 53

⑤ アナログモニタ回路

アナログモニタ信号として「モータ電流 (MOTOR_I)」、「負荷率 (LOAD)」、「回転速度 (SPEED_V)」の3種類があります。

接続に関しては図 - 54 を参考にしてください。

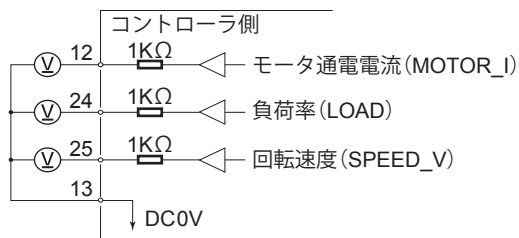


図 - 54

13 - 4 故障の原因と対策

故障かな・・・？と思ったら修理を依頼する前にもう一度、次のようなチェックをお願いします。

(E3000 コントローラの取扱説明書「OM-K0438」と併せてご確認ください。)

症 状	原 因	対 策
モータが回転しない。	電源が供給されていない。	・セレクト前面の電源スイッチを入れてください。 ・電源コードのプラグをしっかりと挿し込んでください。 ・ヒューズが切れていないか確認してください。
	セレクト用モータコード(付属品)がセレクトとコントローラに接続されていない。	セレクト用モータコード(付属品)をセレクトとコントローラにしっかりと接続してください。
	通信ケーブルがセレクトとコントローラに接続されていない。	通信ケーブルをコントローラとセレクトにしっかりと接続してください。
	通信ケーブル(付属品)を使用していない(リンク LED (LINK) ⑩ が点灯していない)。	通信ケーブル(付属品)を使用してください。
	制御モードが MANUAL に設定されているのに外部入出力コネクタの回転指令信号で起動させようとしている。	コントローラの操作パネルのスタート/ストップボタン (START / STOP) ㉔ (図 - 44) で起動してください。
	制御モードが AUTO に設定されているのにコントローラの操作パネルのスタート/ストップボタン (START / STOP) ㉔ (図 - 44) で起動させようとしている。	外部入出力コネクタの回転指令信号で起動してください。
	エラーが発生 (エラー LED ⑩ が点灯している)。	エラーコードを確認してエラー内容に応じた対策をしてください。(E3000 コントローラ取扱説明書「OM-K0438」を参照。)
	エアー圧力が不足している (コントローラの表示器にエラーコード " E7 " が表示されている)。	エアー圧力を確認して 0.35MPa に調整してください。
モータが希望の回転速度にならない。	通信ケーブル(付属品)を使用していない(リンク LED (LINK) ⑩ が点灯していない)。	通信ケーブル(付属品)を使用してください。
	使用していないモータのエアー出力ジョイントにエアープラグ (φ4) が接続されていない。	使用しない場合は、エアー出力ジョイントにエアープラグ (φ4) を挿し込んでください。
	コントローラのパラメータ ㉒「制御モードが AUTO の状態での回転速度設定」が変更されている。	パラメータ ㉒ の設定を外部入出力コネクタ A の信号でおこなうか、またセレクトの操作パネル ② のボタンでおこなうかを確認し、パラメータ ㉒ で回転速度設定を選択してください。(E3000 コントローラ取扱説明書「OM-K0438」を参照。)
	コントローラのパラメータ ㉓ で設定回転速度が固定されている。	パラメータ ㉓ で設定回転速度の固定を解除してください。(E3000 コントローラ取扱説明書「OM-K0438」を参照。)
	コントローラのパラメータ ㉔ で最高回転速度が固定されている。	パラメータ ㉔ で最高回転速度の固定を解除してください。(E3000 コントローラ取扱説明書「OM-K0438」を参照。)

症 状	原 因	対 策
モータが希望の回転速度にならない。	コントローラのパラメータ (P7) でエア圧力検出機能が設定され、最高回転速度が 30,000min ⁻¹ に制限されている。	パラメータ (P7) でエア圧力検出機能を解除し、エアを供給して希望の回転速度に設定してください。(E3000 コントローラ取扱説明書「OM-K0438」を参照。)
	80,000min ⁻¹ のモータが接続され、外部速度指令電圧の特性を選択するパラメータ (PB) が (OF) になっている。(外部速度指令電圧で回転速度を設定している場合)	パラメータ (PB) を (ON) にする。(E3000 コントローラ取扱説明書「OM-K0438」を参照。)
モータの回転方向が切り替わらない。	通信ケーブル（付属品）を使用していない。(リンク LED (LINK) ⑰ が点灯していない。)	通信ケーブル（付属品）を使用してください。
	制御モードが AUTO に設定されている。	制御モードを MANUAL に設定してください。
モータが回転中に停止した。	通信ケーブル（付属品）を使用していない。(リンク LED (LINK) ⑰ が点灯していない。)	通信ケーブル（付属品）を使用してください。
	高負荷状態で回転させている。	コントローラ操作パネルの LOAD メータ ㉔ の負荷 LED の状態を確認の上、回転させてください。(図 - 44)
	供給しているエア圧力が規定値以下になっている (コントローラの表示器にエラーコード " E7 " が表示されている)。	エア圧力を確認して 0.35MPa に調整してください。

※パラメータの詳細については、E3000 コントローラ取扱説明書「OM-K0438」をご参照ください。

14. 製品廃棄

本製品を廃棄する際は、産業廃棄物として適切に処分してください。

取扱説明書のダウンロード ▶
Download operation manual



ウェブサイト ▶
Our website



株式会社ナカニシ

〒322-8666
栃木県鹿沼市下日向700
TEL: 0289-64-3380
FAX: 0289-62-5636
nakanishi-spindle.com

NAKANISHI INC.

700 Shimohinata, Kanuma
Tochigi 322-8666
Japan
en.nakanishi-spindle.com

NSK America Corp.

1800 Global Parkway
Hoffman Estates
IL 60192, USA
www.nskamericacorp.com

NSK Europe GmbH

Elly-Beinhorn-Str.8
65760 Eschborn
Germany

NSK United Kingdom Ltd.

UK Responsible Person
Hertford House
Rutherford Close, Stevenage
Hertfordshire, SG1 2EF, UK